

# **Nikon**

## **Электронный тахеометр серии DTM-502**

**Руководство пользователя**

**DTM-522  
DTM-532  
DTM-552**

## **Контактная информация**

Nikon-Trimble Co. Limited

## **Авторские права и торговые марки**

© 2004, Nikon-Trimble Co. Limited. Авторские права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Запрещается изменять содержание данного руководства как в целом так и любой его части без специального разрешения.

Содержание данного руководства может быть изменено без предупреждения. Мы предпринимаем все меры по улучшению данного руководства, если вы найдете в нем неточности, просим сообщить об этом местному дилеру.

## **Примечания к изданию**

Это издание *Руководства пользователя электронным тахеометром серии DTM-302*, артикул Н165Е, выпущено в марте 2004. Руководство подходит к версии 04.5.TН.6 электронного тахеометра DTM-302.

## **Примечания**

### **США**

Удовлетворяет условиям FCC 15B Класс В. Данное оборудование было протестировано и соответствует Классу В персональных компьютеров и периферийных устройств согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для защиты против возникновения помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотные сигналы, и, если установлено не в соответствии с инструкциями, может вызвать помехи радиосвязи. При этом не гарантируется, что помехи не могут возникнуть в некоторых индивидуальных случаях.

Если данное устройство вызвало помехи приему радио или телевизионных сигналов, что можно определить его включением и выключением, вы можете устранить эти помехи одним из следующих способов:

- переместить или развернуть приемную антенну;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемником;
- подсоединить оборудование к другой розетке питания, отдельной от той, куда подключен приемник;

- проконсультироваться с дилером или радиоинженером.



Предупреждение - Данное оборудование сертифицировано и соответствует Классу В персональных компьютеров и периферийных устройств согласно подразделу В части 15 правил FCC. Только внешние устройства (компьютеры и периферийные устройства), сертифицированные и соответствующие классу В могут быть подключены к данному устройству. Работа с не сертифицированным оборудованием может привести к возникновению помех приему радио или телевизионных сигналов. Подключение не экранированных интерфейсных кабелей к оборудованию аннулирует сертификацию FCC для данного устройства и может вызвать помехи, уровень которых значительно превышает установленные FCC пределы.

Уведомляем вас, что любые изменения или модификация оборудования без соответствующего разрешения лишает вас права работать с этим оборудованием.

## **Европейский союз**

Соответствует директиве EU EMC.



## **Канада**

Эти цифровые аппараты Класса В

## **Тайвань**

### **Требования к переработке аккумуляторов**

Продукция содержит съемную батарею. Правила Тайваня требуют переработки использованных батарей.

# **Безопасность**

**В этой главе:**

- **Введение**
- **LED безопасность (безопасность при работе с излучающим прибором)**
- **Предупреждения и предостережения**

## **Введение**

Для обеспечения личной безопасности, внимательно и в полной мере ознакомьтесь с этим руководством перед использованием инструментов серии DTM-502. Хотя продукция фирмы Nikon разработана для обеспечения максимальной безопасности при ее использовании, некорректное обращение с приборами или игнорирование инструкции по эксплуатации может привести к травмам персонала или повреждениям оборудования. Вам также необходимо прочесть руководство к зарядному устройству для батарей и документацию к другому оборудованию, которое вы используете совместно с инструментом серии DTM-502.

**Примечание –** Чтобы руководство было быстро доступно, всегда храните его вместе с инструментом.

## **LED безопасность (безопасность при работе с излучающим прибором)**

DTM-552/532/522 является прибором с классом 1 светового излучения.


Приборы класса 1 в обращении не требуют специальных мер предосторожности, возрастных ограничений и навыков для безопасной работы.

### **Характеристики светового излучения**

Длина волны	850 нм
Метод привода	CW
Выходная мощность	<200 мкВт
Частота повторения	15 кГц

### **Класс безопасности**

Европа	EN60825-1/Am.2:2001 (IEC60825-1/Am.2:2001), class 1
Япония	JIS C6802-1997, class 1

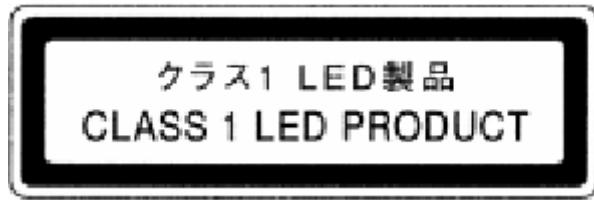

## **Предупреждения и предостережения**



**Предупреждение –** Предупреждение сигнализирует вам о ситуации, которая может стать причиной смерти или серьезного вреда.



**Предостережение –** Предостережение сигнализирует вам о ситуации, которая может причинить вред или уничтожение имущества.

## Предупреждения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предупреждениями и всегда следуйте их инструкциям:



**Предупреждение** – Никогда не смотрите в зрительную трубу на солнце - это может привести к повреждению глаз.



**Предупреждение** – В DTM-502 не предусмотрена взрывозащитная конструкция. Не используйте инструмент на угольных шахтах, в местах загрязненных угольной пылью или вблизи других горючих веществ.



**Предупреждение** – Никогда не разбирайте, не изменяйте и не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Это может привести к возгоранию прибора, или вы можете получить электрический удар или ожог. Вы также можете ухудшить точность прибора.



**Предупреждение** – Используйте только оригинальное зарядное устройство Q-75U/E для зарядки батареи BC-80. Использование других зарядных устройств может привести к возгоранию, пожару, а также повреждению батареи.



**Предупреждение** – Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



**Предупреждение** – Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



**Предупреждение** – Несмотря на то, что батарея BC-80 снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.



**Предупреждение** – Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



**Предупреждение** – При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию, может стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.

## Предостережения

Перед использованием инструмента ознакомьтесь со следующими предостережениями и всегда следуйте их инструкциям:



**Предостережение** – Не используйте процедуры управления или юстировки, или какие-нибудь другие, отличные от приведенных в этом документе. В противном случае вы можете подвергнуться воздействию опасного излучения.



**Предостережение** – Металлические ножки штатива очень острые, вы можете пораниться. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.



**Предостережение** – Проверьте плечевой ремень и его застежку перед переносом штатива или инструмента, закрытого в транспортировочном ящике. Повреждение ремня или не до конца застегнутая пряжка могут стать причиной случайного падения инструмента, что может нанести вред инструменту и вам.



**Предостережение** – Перед установкой штатива удостоверьтесь, что ножки штатива хорошо закреплены. В противном случае вы по дороге можете поранить руку или ногу острием ножки штатива.



**Предостережение** – Перед установкой прибора на штатив крепко затяните закрепительные винты на ножках штатива. В противном случае при падении штатива инструмент может получить повреждение или нанести вред вам.



**Предостережение** – После установки прибора на штатив, крепко затяните становой винт трегера. В противном случае инструмент может упасть и получить повреждения или нанести вред вам.



**Предостережение** – Затяните зажимной винт трегера. Если он недостаточно закреплен, трегер может упасть, когда вы станете поднимать инструмент, что может причинить вред вам или инструменту.



**Предостережение** – Перед тем, как вынуть инструмент из ящика для переноски, убедитесь, что батарея надежно стоит на месте и что клавиши крепления батареи установлено в вертикальное положение (LOCK). Если батарея закреплена ненадежно она может отделиться от основного блока и прибор может упасть, когда вы будете поднимать инструмент, что может причинить вред вам и инструменту.



**Предостережение** – Не складывайте предметы на транспортировочном ящике и не используйте его вместо стула. Пластиковый транспортировочный ящик ненадежен и неустойчив. Вы можете упасть и удариться или предметы могут разбиться.



**Предостережение** – Никогда не размахивайте и не кидайте механический отвес. Вы можете поранить себя и окружающих.



**Предостережение** – Внимательно прочтайте инструкцию по эксплуатации зарядного устройства Q-75U/E перед его использованием.

## Информация об охране окружающей среды

### УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ NIKON-TRIMBLE В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

Nikon-Trimble извещает о новой программе утилизации для европейских пользователей. Nikon-Trimble осознают важность минимизации загрязнения окружающей среды от воздействия наших продуктов. Мы пытаемся удовлетворять ваши потребности не только когда вы покупаете и используете наши продукты, но так же когда вы готовы избавиться от них. Вот почему Nikon-Trimble активно занимается и будет продолжать заниматься расширением использования в своей продукции материалов, дружественных к окружающей среде и поэтому мы вводим удобные и дружественные окружающей среде программы утилизации.

Мы будем высылать вам по почте, а так же предоставлять на Интернет странице с нашими Инструкциями об утилизации информацию о том как Nikon-Trimble создают дополнительные удобства для утилизации, доступные вам.

Для получения инструкций об утилизации продукции посетите страницу:  
[www.trimble.com/environment/summary.html](http://www.trimble.com/environment/summary.html)

#### Утилизация в Европе

Для утилизации продукции Trimble WEEE звоните по тел. +31 497 53 2430 и спрашивайте “WEEE associate,” или отправьте запрос для получения инструкций об утилизации по адресу:

Trimble Europe BV  
c/o Menlo Worldwide Logistics  
Meerheide 45  
5521 DZ Eersel, NL

# Содержание

<b><u>БЕЗОПАСНОСТЬ</u></b>	<b>III</b>
<b><u>Введение</u></b>	iv
<b><u>LED безопасность (безопасность при работе с излучающим прибором)</u></b>	iv
<b><u>Предупреждения и предостережения</u></b>	iv
<u>Предупреждения</u>	v
<u>Предостережения</u>	vi
<b><u>Информация об охране окружающей среды</u></b>	vii
<b><u>СОДЕРЖАНИЕ</u></b>	<b>VIII</b>
<b><u>ВВЕДЕНИЕ</u></b>	<b>1</b>
<u>Приветствие</u>	2
<u>Экран и точность инструмента.</u>	2
<u>Внешний вид</u>	3
<u>Хранение</u>	5
<b><u>ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ</u></b>	<b>7</b>
<u>Распаковка и упаковка инструмента</u>	8
<u>Распаковка</u>	8
<u>Упаковка</u>	8
<u>Зарядка и разрядка батареи</u>	8
<u>Зарядка батареи</u>	10
<u>Разрядка батареи</u>	10
<u>Отсоединение и присоединение батареи</u>	11
<u>Отсоединение батареи BC-80</u>	11
<u>Присоединение батареи BC-80</u>	11
<u>Установка штатива</u>	12
<b><u>ЦЕНТРИРОВАНИЕ</u></b>	<b>12</b>
<u>Использование оптического центрира</u>	12
<u>Использование отвеса</u>	13
<u>Регулирование уровня (нивелировка)</u>	13
<u>Наведение на цель</u>	14
<u>Сборка призменного отражателя</u>	15
<u>Юстировка переходника трегера по высоте</u>	15
<u>Изменение направления отражателя</u>	16
<u>Установка постоянной призмы</u>	16
<u>Установка положения визирной марки отражателя</u>	16
<u>Измерения Круг вправо/Круг влево (КП/КЛ)</u>	16

<b>НАЧАЛО РАБОТЫ</b>	<b>18</b>
<b>Включение и выключение инструмента</b>	<b>19</b>
Включение инструмента	19
Выключение инструмента	19
Режим ожидания	20
<b>Выбор языка</b>	<b>20</b>
<b>Изменение предустановленных региональных настроек</b>	<b>20</b>
<b>Экран и функции клавиш</b>	<b>22</b>
Панель состояния	25
Индикатор сигнала	25
Индикатор режима ввода	25
Створный указатель	26
Индикатор заряда батареи.	26
Настройка яркости и громкости звука	26
Подсветка LCD индикатора	26
Окно с четырьмя переключателями	26
Переключатель 1 (подсветка)	27
Переключатель 4 (звук)	27
Окно настройки контрастности	28
Клавиша 	28
Переключение отображаемых экранов	28
Выбор величин на Экране основных измерений (BMS)	29
Заголовочные знаки	29
Клавиша 	29
Изменение режима ввода при вводе точки или кодов	29
Режим измерения с применением Быстрого кода (Q-код)	30
Клавиша 	30
Установка кодов по умолчанию	31
Q-код наблюдений	31
Клавиша 	31
Изменение высоты цели	31
Установка температуры и давления	31
Выбор настроек для цели	32
Ввод полевых примечаний	32
Установка имени точки по умолчанию	33
Индикатор пузырькового уровня	33
Клавиша 	33
Клавиши 	34
Клавиша 	35
<b>Экран списка</b>	<b>36</b>
<b>Ввод данных</b>	<b>36</b>
Ввод имени или номера точки	36
Ввод существующей точки	36
Ввод новой точки	37
Нажатие  без ввода номера точки	37
Определение группового символа (*)	38
Запись текущих измерений	38
Ввод точки из стека	39
Ввод точки из списка точек	39
Ввод кодов	40
Непосредственный ввод кодов	40
Ввод кода из стека	40

<u>Ввод кодов из списка кодов</u>	40
<u>Дополнительные возможности: Поиск кодов с использованием первого символа</u>	41
<u>Быстрые коды (Q-коды)</u>	41
<u>Ввод величин в футах и дюймах</u>	42
 <u>Проекты</u>	 42
<u>Создание нового проекта</u>	43
<u>    Создание контрольного проекта</u>	43
<u>    Проекты созданные в версии ранее 1.10</u>	44
 <u>Измерение расстояний</u>	 44
<u>    Наведение на призменный отражатель</u>	44
<u>    Измерение расстояний</u>	44
<u>    Настройки измерений</u>	45
<u>        Поле цели</u>	46
<u>        Поле режима записи</u>	46
 <b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	 47
 <u>Сброс НА (горизонтального угла) и угловые измерения</u>	 48
<u>    Установка горизонтального угла - НА в 0</u>	48
<u>    Ввод горизонтального угла</u>	48
<u>    Запись передней точки после повторных угловых измерений</u>	48
<u>    Измерения при круге вправо/круге влево</u>	49
<u>    Фиксирование горизонтального угла</u>	50
 <u>Установка станции</u>	 50
<u>    Установка станции по точке с известными координатами и азимутом</u>	50
<u>    Ориентация на заднюю точку с известными координатами</u>	51
<u>    Дополнительные возможности: Измерения при КЛ/КП</u>	52
<u>        Наведение на заднюю точку посредством ввода азимута</u>	53
<u>    Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки</u>	54
<u>        Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки</u>	56
<u>    Быстрая установка станции без ввода координат</u>	57
<u>    Определение высоты станции</u>	58
<u>    Контроль и восстановление направления на заднюю точку</u>	59
<u>    Функция Базовые координаты XYZ:</u>	59
<u>    Засечка по двум точкам вдоль известной линии</u>	60
<u>        Примеры записей</u>	62
 <u>Вынос в натуру</u>	 62
<u>    Вынос в натуру точки по углу и расстоянию</u>	63
<u>    Использование клавиши  для переключения между экранами</u>	64
<u>    Вынос в натуру точки по координатам</u>	65
<u>        Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен</u>	66
<u>    Вынос в натуру створа</u>	67
<u>    Вынос в натуру линии</u>	68
<u>        Использование клавиши  для переключения между экранами</u>	69
 <u>Программные клавиши</u>	 70
<u>    Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии</u>	70
<u>        Экран прямых измерений</u>	70
<u>    Использование клавиши  для переключения между экранами</u>	71
<u>    Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой</u>	72
<u>    Использование клавиши  для переключения между экранами</u>	73
<u>    Удаленное измерение расстояний</u>	74
<u>        Измерение между текущей и первой точкой</u>	75
<u>        Измерение расстояния между предыдущей и текущей точкой</u>	76
<u>    Измерение высот недоступных объектов</u>	77
<u>    Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости</u>	78

<u>Использование клавиши</u>	<u>DSP</u>	для переключения между экранами	79
<u>Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости</u>			80
<u>Использование клавиши</u>	<u>DSP</u>	для переключения между экранами	81
<b>Запись измеренных данных</b>			<b>82</b>
<u>Запись данных из любого экрана измерений</u>			82
<u>Вывод данных на СОМ порт</u>			82
<b>Измерение смещений</b>			<b>83</b>
<u>Измерения линейных смещений</u>			83
<u>Измерение с угловым смещением</u>			84
<u>Веха с двумя призмами</u>			85
<u>Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия)</u>			86
<u>Ввод горизонтального расстояния после измерения угла</u>			87
<u>Вычисление угловой точки (Угол)</u>			88
<u>Измерение центра окружности (Окруж)</u>			89
<u>Продление наклонного расстояния</u>			91
<b>КЛАВИШИ МЕНЮ</b>			<b>92</b>
<b>Введение</b>			<b>93</b>
<b>Менеджер проектов</b>			<b>93</b>
<u>Открытие существующего проекта</u>			93
<u>Создание нового проекта</u>			93
<u>Настройки проекта</u>			94
<u>Удаление проекта</u>			95
<u>Настройка контрольного проекта</u>			95
<u>Просмотр информации о проекте</u>			96
<b>Задачи (координатная геометрия)</b>			<b>96</b>
<u>Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами</u>			96
<u>“ТЧ-ТЧ” – вычисление по двум точкам</u>			97
<u>Угол, образованный тремя точками</u>			98
<u>Вычисление и ввод координат вручную</u>			99
<u>Азимут + HD (горизонтальное проложение)</u>			99
<u>Траверс</u>			100
<u>Ввод координат</u>			101
<u>Вычисление площади и периметра</u>			101
<u>Расширенные возможности: ввод диапазона точек</u>			102
<u>Вычисление координат точки по линии и смещению</u>			103
<u>Расчет координат с использованием функций пересечения</u>			104
<u>Расчет пересечения типа азимут-азимут</u>			104
<u>Расчет пересечения типа азимут-расстояние</u>			105
<u>Расчет пересечения типа расстояние-расстояние</u>			107
<u>Расчет пересечения типа точка-линия</u>			108
<u>Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния</u>			109
<b>Настройки</b>			<b>110</b>
<u>Угол</u>			110
<u>Расстояние</u>			110
<u>Поправки температуры и давления</u>			111
<u>Поправка на уровень моря</u>			111
<u>Поправка кривизны и рефракции</u>			112
<u>Координаты</u>			113
<u>Электропитание</u>			113
<u>Связь</u>			113
<u>Вынос в натуру</u>			114
<u>Единицы</u>			114
<u>Запись</u>			115
<u>Другие установки</u>			115

<b><u>Данные</u></b>	<b>117</b>
<u>Просмотр записей</u>	117
<u>Просмотр «сырых»-RAW данных</u>	117
<u>SS/CP/F1/F2 записи</u>	117
<u>ST Записи</u>	118
<u>SO записи</u>	118
<u>CO записи</u>	118
<u>SY записи</u>	118
<u>RM записи</u>	118
<u>AR записи</u>	119
<u>Просмотр записей координат</u>	119
<u>UP/MP/CC/RE записи</u>	119
<u>Просмотр записей станции</u>	119
<u>Удаление записей</u>	120
<u>Удаление сырых данных</u>	120
<u>Удаление координат</u>	121
<u>Удаление записей станции</u>	121
<u>Редактирование данных</u>	122
<u>Редактирование сырых данных</u>	122
<u>Редактирование записей координат</u>	123
<u>Редактирование записей станции</u>	124
<u>Поиск записи</u>	125
<u>Поиск сырых записей</u>	125
<u>Поиск записей координат</u>	126
<u>Ввод координат</u>	127
<u>Список имен точек и список кодов</u>	128
<u>Удаление точек, кодов или слоев</u>	129
<u>Редактирование объектов списка кодов и списка точек</u>	129
<u>Редактирование списка кодов</u>	130
<u>Добавление имени точки</u>	130
<u>Добавление кода</u>	131
<u>Добавление слоя</u>	131
<b><u>Связь</u></b>	<b>132</b>
<u>Разгрузка данных</u>	132
<u>Загрузка координат</u>	133
<u>Дубликат точки</u>	134
<u>Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки</u>	134
<u>Загрузка координат без имени точки</u>	134
<u>Загрузка списка имен точек или кодов</u>	135
<b><u>Быстрые клавиши</u></b>	<b>135</b>
<u>Настройки для клавиши MSR</u>	135
<u>Настройки для клавиши DSP</u>	136
<u>Настройки для клавиши USR</u>	136
<u>Настройки для клавиши S-O</u>	137
<u>Настройки для клавиши DAT</u>	137
<b><u>Калибровка</u></b>	<b>138</b>
<b><u>Время</u></b>	<b>138</b>
<b><u>ПРОВЕРКА И ЮСТИРОВКА</u></b>	<b>139</b>
<u>Проверка и юстировка цилиндрического уровня</u>	140
<u>Проверка и юстировка круглого уровня</u>	140

<u><a href="#">Проверка и юстировка оптического центрира</a></u>	<b>140</b>
<u><a href="#">Ошибки нулевой точки вертикальной шкалы и поправки горизонтального угла</a></u>	<b>141</b>
<u><a href="#">Проверка</a></u>	141
<u><a href="#">Юстировка</a></u>	142
<u><a href="#">Первый шаг</a></u>	142
<u><a href="#">Второй шаг</a></u>	143
<u><a href="#">Поправка осей компенсатора</a></u>	144
<u><a href="#">Проверка постоянной инструмента</a></u>	<b>145</b>
<b><u>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</u></b>	<b>147</b>
<u><a href="#">Основная часть</a></u>	<b>148</b>
<u><a href="#">Зрительная труба</a></u>	148
<u><a href="#">EDM (Электронный дальномер)</a></u>	148
<u><a href="#">Двух-осевой компенсатор</a></u>	148
<u><a href="#">Угловые измерения</a></u>	148
<u><a href="#">Точность</a></u>	149
<u><a href="#">Интервалы измерения</a></u>	149
<u><a href="#">Створный указатель LG</a></u>	149
<u><a href="#">Микрометренные винты</a></u>	149
<u><a href="#">Трегер</a></u>	149
<u><a href="#">Уровни</a></u>	149
<u><a href="#">Оптический центрир</a></u>	150
<u><a href="#">Батарея BC-80</a></u>	150
<u><a href="#">Температурный диапазон</a></u>	150
<u><a href="#">Размеры</a></u>	150
<u><a href="#">Масса</a></u>	150
<u><a href="#">Стандартные компоненты</a></u>	<b>151</b>
<u><a href="#">Соединитель внешних устройств</a></u>	<b>151</b>
<b><u>СИСТЕМНЫЕ ДИАГРАММЫ</u></b>	<b>153</b>
<u><a href="#">Системные компоненты</a></u>	<b>154</b>
<b><u>СВЯЗЬ</u></b>	<b>156</b>
<u><a href="#">Загрузка данных координат</a></u>	<b>157</b>
<u><a href="#">Настройки</a></u>	157
<u><a href="#">Формат загружаемых данных</a></u>	157
<u><a href="#">Пример данных</a></u>	157
<u><a href="#">Загрузка списка точек и списка кодов</a></u>	<b>158</b>
<u><a href="#">Настройки</a></u>	158
<u><a href="#">Формат файла списка кодов или точек</a></u>	158
<u><a href="#">Пример файла списка кодов</a></u>	159
<u><a href="#">Разгрузка данных</a></u>	<b>159</b>
<u><a href="#">Настройки</a></u>	159
<u><a href="#">Формат сырых данных NIKON</a></u>	160
<u><a href="#">Записи координат</a></u>	160
<u><a href="#">Запись установки станции</a></u>	160
<u><a href="#">Запись контрольной точки</a></u>	160
<u><a href="#">Запись измерений на любую точку</a></u>	160
<u><a href="#">Запись измерений точки, вынесенной в натуру</a></u>	161
<u><a href="#">КЛ/КП (F1/F2) измерения</a></u>	161
<u><a href="#">Комментарий/ примечания</a></u>	<b>161</b>

<u>Форматы записей SDR2x и SDR33</u>	161
<u>Заголовок файла</u>	161
<u>Параметры инструмента</u>	162
<u>Запись параметров станции</u>	162
<u>Запись параметров цели</u>	163
<u>Запись для задней точки</u>	163
<u>Запись координат</u>	163
<u>Запись наблюдений</u>	163
<u>Запись идентификатора проекта</u>	164
<u>Запись примечаний</u>	164
<u>Примеры данных</u>	165
<u>Формат сырых данных Nikon</u>	165
<u>Формат данных координат Nikon</u>	165
<u>Формат сырых данных SDR2x</u>	165
<u>Формат данных координат SDR2x</u>	166

## СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ 168

<u>Угол</u>	169
<u>Координатная геометрия (Cogo)</u>	169
<u>Связь</u>	169
<u>Данные</u>	169
<u>Менеджер проектов</u>	170
<u>Программы</u>	170
<u>Запись данных</u>	171
<u>Поиск</u>	172
<u>Настройки</u>	172
<u>Вынос в натуру</u>	172
<u>Установка станции</u>	173

## **ГЛАВА**

---

# **1**

## **Введение**

**В этой главе:**

- **Приветствие**
- **Внешний вид инструмента**
- **Хранение**

## **Экран и точность инструмента.**

Одним из преимуществ приборов серий Nikon DTM-302, NPL-302 и DTM-502 является простота использования. Программное обеспечение приборов этих трех серий разработано таким образом, чтобы вы могли легко обучиться работать с одной моделью и затем применить свои знания для работы с другими моделями после небольших дополнительных тренировок. Пользователи серии DTM-302 могут легко работать с приборами безотражательной серии NPL-302 или инструментами высокой точности серии DTM-502.

Существуют лишь едва заметные различия в программном обеспечении этих различных серий. Некоторые из этих различий происходят из-за дополнительных возможностей или доступных свойств некоторых моделей. Например, приборы серии DTM-502 позволяют производить работу в режиме Lumi-Guide (створного указателя), который быстро и точно дает указание речнику, уточняя положения разметки границы. Приборы серии NPL-302 имеют возможность работы без отражателя, позволяющую вам делать измерения точек, к которым невозможно переместить призменный отражатель. В этом руководстве показаны уникальные возможности и свойства, присущие инструментам серии DTM-502.

Другие различия обусловлены различными характеристиками точности этих приборов. Каждая модель характеризуется различным уровнем исполнения и разрешения экрана инструмента, а значит различается в зависимости от точности прибора. В следующей таблице приведены характеристики точности приборов – разрешающие способности по углу и расстоянию, отображаемые на экране инструмента.

<b>Модель</b>	<b>Угловая точность</b>	<b>Минимальный отображаемый угол</b>	<b>Минимальное отображаемое расстояние (десятичных разрядов)</b>
DTM-332	5"	1"	3
DTM-352	5"	1"	3
DTM-362	3"	1"	3
NPL-332	5"	1"	3
NPL-352	5"	1"	3
NPL-362	3"	1"	3
DTM-522	3"	1"	4
DTM-532	2"	1"	4
DTM-552	1"	0.5"	4

## Внешний вид

На рисунках 1.1 и 1.2 показаны основные части инструментов серии DTM-502.

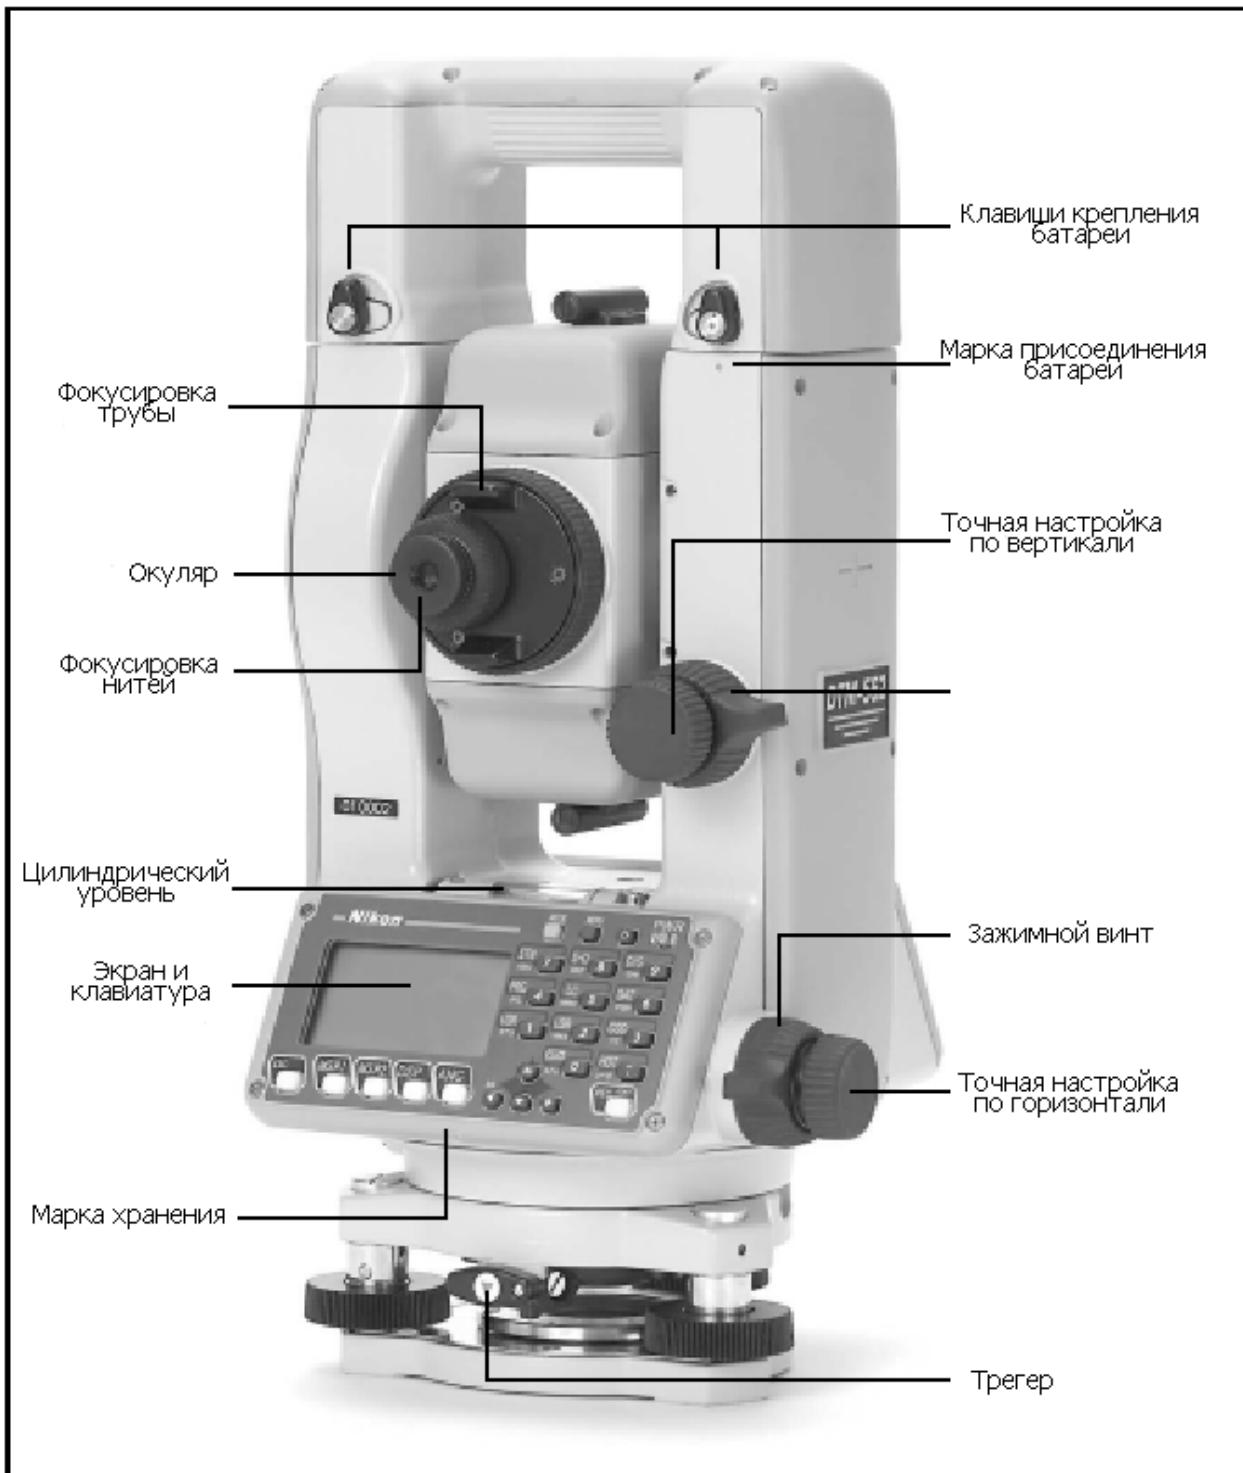


Рисунок 1.1 Электронный тахеометр серии Total Station DTM-502 – Сторона 1


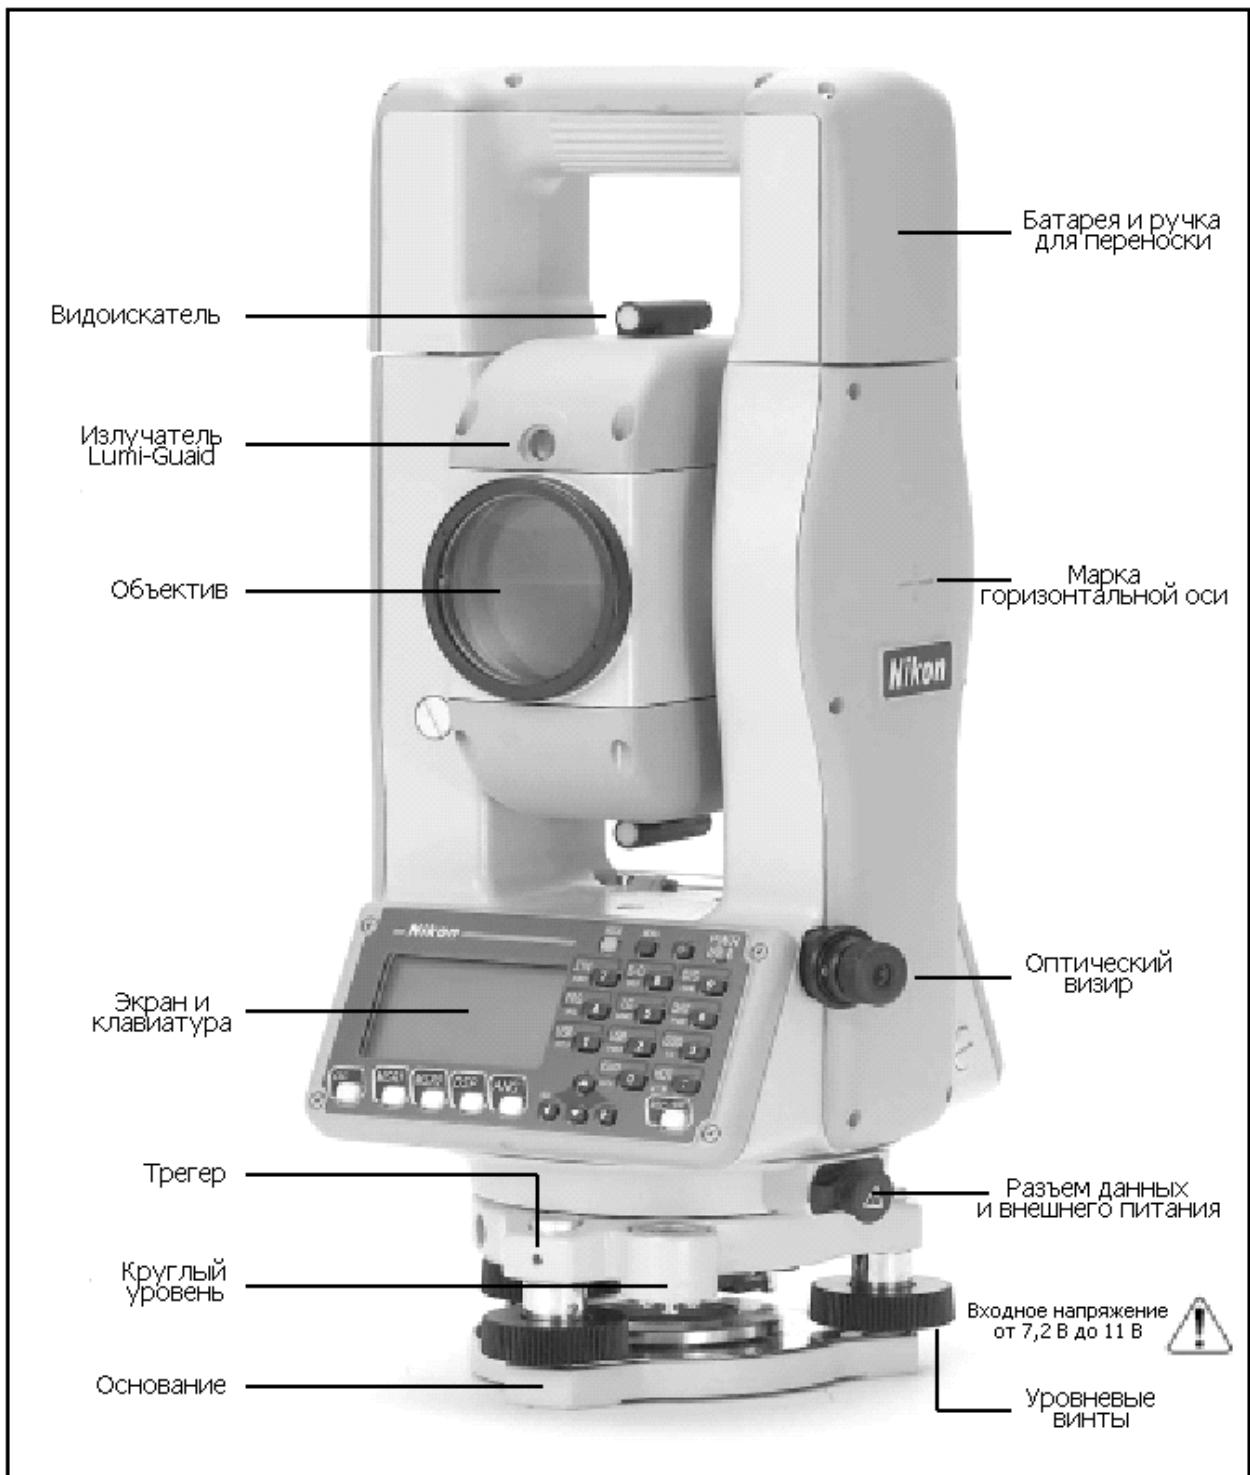


Рисунок 1.2 Электронный тахеометр серии Total Station DTM-502 –Сторона 2

## Хранение

Перед использованием инструмента прочтите инструкции по хранению прибора и следуйте им в дальнейшем:

- Не оставляйте инструмент надолго на солнце или в закрытом нагретом транспорте. Это неблагоприятно воздействует на его производительность.
- Если прибор был использован при неблагоприятной погоде, немедленно протрите всю влагу и пыль, высушите его полностью перед укладкой в транспортировочный ящик. Инструмент содержит много чувствительных электронных схем, которые необходимо хорошо предохранять от пыли и влаги. Если пыль и влага попадут в инструмент, то могут произойти серьезные неполадки.
- Внезапное изменение температуры может привести к затемнению линз и сильно повлиять на уменьшение дальности действия прибора или стать причиной сбоя в системе электроники. Поступайте следующим образом: внося инструмент в теплое помещение, оставляйте его в закрытом ящике до тех пор, пока его температура не сравняется с комнатной.
- Избегайте хранить инструмент в жарких и влажных местах. Батарея должна хранится в сухом помещении, при температуре ниже 30°C. Высокая температура и чрезмерная влажность могут привести к появлению плесени на линзах и порче электронных микросхем, что ведет к повреждению инструмента.
- Храните батарею разряженной в специальной коробке.
- При хранении инструмента в районах с экстремально низкими температурами, оставляйте транспортировочный ящик открытым.
- Не затягивайте слишком сильно любые закрепительные винты.
- При работе вертикальные и горизонтальные винты точной настройки и уровневые винты по возможности необходимо устанавливать к центру их хода, как показано линией на ручке. Для завершения наведения вращайте по часовой стрелке винты точной настройки.
- Если трегер будет использоваться в течение длительного времени заблокируйте внизу закрепительный винт трегера и затяните становой винт трегера.
- Не используйте органические растворители (такие как эфир или растворитель краски) для протирания неметаллических частей инструмента, таких как клавиатура. Не окрашивайте и не подписывайте поверхности. Используйте для протирания этих частей мягкую ткань, слегка смоченную водой или моющим средством.
- Оптические линзы могут быть очищены путем осторожного протирания мягкой кисточкой или специальной тканью для линз, смоченных спиртом.
- Основание креста визирных нитей должно быть правильно подогнано. Не прилагайте чрезмерных усилий к нему, чтобы не утратилась его водонепроницаемость.
- Перед установкой батареи проверьте, что контактные поверхности на батарее и инструменте чистые. Прижимайте батарею к прибору до тех пор, пока она не станет на место (пока кнопка для съема батареи не защелкнется и окажется на уровне верха батареи). Если батарея не будет установлена должным образом, инструмент будет проницаем для воды.

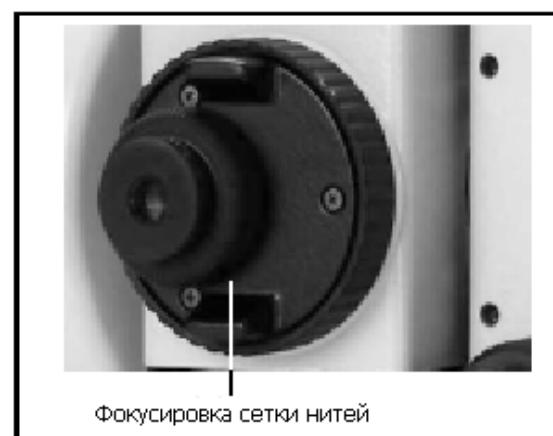

Фокусировка сетки нитей

- Нажимайте на колпачок, закрывающий разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания, до тех пор, пока он не щелкнет и станет на место. Инструмент не будет водонепроницаем, пока этот колпачок не закрыт или пока используется разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания.
- Транспортировочный ящик разработан водонепроницаемым, но вы не должны оставлять его под дождем на длительное время. Если нет возможности укрыть ящик от дождя, сделайте так, чтобы титульная табличка Nikon на нем была направлена вверх.
- Батарея BC-80 состоит из Ni-MH элементов. Когда вы выбрасываете батареи, следуйте местным законам об утилизации.
- Инструмент может быть поврежден статическим электричеством, возникшим в теле человека, при разрядке через разъем для вывода данных и подачи внешнего электропитания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому проводящему ток материалу для снятия статического электричества.

## **Подготовка к работе**

**В этой главе:**


- **Распаковка и упаковка инструмента**
- **Зарядка и разрядка батареи**
- **Отсоединение и последующее присоединение батареи**
- **Установка штатива**
- **Центрирование**
- **Регулировка уровня**
- **Наведение на цель**
- **Сборка призменного отражателя**
- **Измерения со Стороны 1/Стороны 2**

## Распаковка и упаковка инструмента

*Примечание – аккуратно переносите прибор, чтобы защитить его от вибраций и ударов.*

### Распаковка

При распаковке держите прибор за переносную ручку и аккуратно вынимайте из ящика.

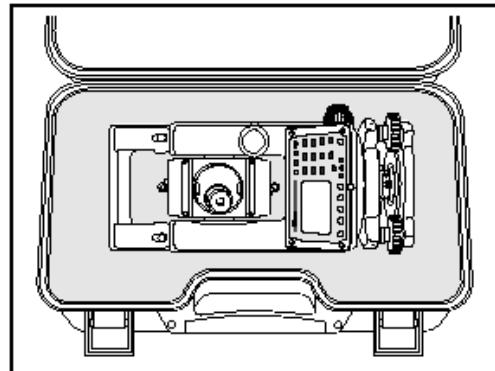


### Упаковка

*Примечание – храните инструмент с присоединенной батареей.*

Для упаковки инструмента обратно в ящик:

1. Установите зрительную трубу в горизонтальное положение для Стороны 1.
2. Совместите марку положения хранения ● в нижней части клавиатуры на Стороне 1 с аналогичной маркой ▼ на зажимном винте трегера.
3. Слегка затяните зажимной винт.
4. Поместите инструмент в ящик для переноски.

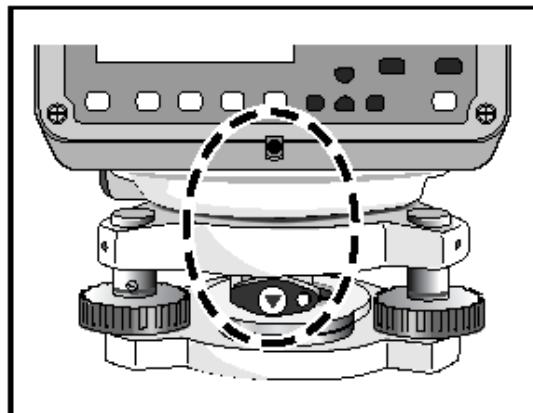

*Примечание – При упаковке зарядного устройства (Q-75U/E) в ящик для переноски, имейте ввиду, что вы должны укладывать его как показано на этикете внутри ящика. Так же имейте ввиду, что кабель зарядного устройства не должен прищемляться закрытой крышкой ящика.*

## Зарядка и разрядка батареи

Перед зарядкой батареи ознакомьтесь с предупреждениями (они также приведены в начале руководства в главе «Безопасность») и следующими замечаниями.



**Предупреждение –** Используйте только оригинальное зарядное устройство Q-75U/E для зарядки батареи BC-80. Использование других зарядных устройств может привести к возгоранию, пожару, а также повреждению батареи.



**Предупреждение –** Во время зарядки батареи не накрывайте зарядное устройство материалом или тканью, это может привести к перегреву. Будьте внимательны, зарядное устройство достаточно сильно излучает тепло.



**Предупреждение –** Не заряжайте батарею в сырых или пыльных местах, на прямом солнечном свете и близко от источников тепла. Не заряжайте батарею, если она сырая. Это может привести к удару током, перегреву или возгоранию батареи.



**Предупреждение –** Несмотря на то, что батарея BC-80 снабжена автоматом размыкания при коротком замыкании её контактов, необходимо заботиться о том, чтобы не допускать короткого замыкания выводов. Короткое замыкание может вызвать возгорание батареи или привести к ожогу.



**Предупреждение –** Никогда не нагревайте и не жгите батарею. Это может привести к утечке химического вещества или повреждению корпуса и стать причиной серьезных повреждений.



**Предупреждение –** При хранении батареи или зарядного устройства, чтобы избежать короткого замыкания изолируйте контакты предохранительной тесьмой. Отсутствие изоляции может привести к короткому замыканию, может стать причиной возгорания, ожога или привести к поломке инструмента.



**Предостережение –** Перед зарядкой батареи прочтайте инструкцию к зарядному устройству Q-75U/E.

## Важные замечания


- Заряжайте батарею в помещении при температуре от 0°C до +40°C. Нормальная зарядка вне этого диапазона температур невозможна, так как при этом будет срабатывать устройство защиты.
- Для предотвращения неисправностей, держите разъем зарядного устройства в чистом состоянии.
- Если постоянно мигает индикатор CHARGE после начала зарядки, это означает что возникли проблемы с батареей. Не заряжайте и не используйте больше эту батарею и свяжитесь с вашим дилером Nikon.
- Если при зарядке батареи температура упадет ниже 0 °C, зарядка прекратится. Зарядка возобновится, когда температура снова повысится до 0 °C. Зарядка будет завершена в пределах 3 часов после возобновления.

Если батарея заряжается при нормальной температуре и индикатор зарядки CHARGE гаснет более чем через 4 часа, следовательно, что-то не в порядке с

- батареей. Не заряжайте и не используйте больше эту батарею и свяжитесь с вашим дилером Nikon.
- В течении зарядки и разрядки батареи зарядное устройство и сама батарея будут нагреваться. Это нормальное явление.
- После зарядки батареи не следует заряжать ее повторно, не разрядив ее полностью. Перезарядка полностью заряженной батареи уменьшает ее срок службы.
- Если батарея эксплуатируется при температуре меньше чем -20°C уменьшается ее емкость и соответственно время работы будет ниже, чем при нормальной (комнатной) температуре.
- Батарея оставленная на длительный период времени без эксплуатации может быть не полностью заряжена. В таком случае зарядите и разрядите батарею снова для сохранения ее зарядного потенциала.
- Можно использовать зарядные устройства Q-70U/E или Q-70C для зарядки батареи BC-80. Однако они не могут полностью зарядить эту батарею.

## Зарядка батареи

1. Вставьте вилку питания в розетку.
2. Соедините кабель от зарядного устройства с батареей  
Загорится индикатор CHARGE. Зарядка начнется автоматически.  
Когда зарядка будет завершена, индикатор CHARGE погаснет.

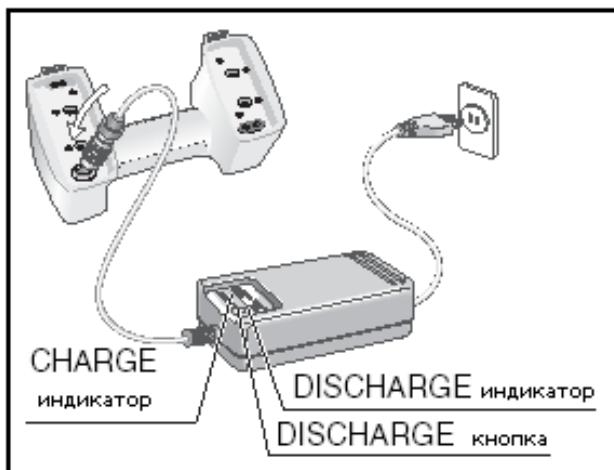

## Разрядка батареи

1. Вставьте вилку питания в розетку.
2. Соедините кабель от зарядного устройства с батареей.
3. Нажмите кнопку разрядки DISCHARGE на зарядном устройстве.  
В течении разрядки будет гореть контрольный индикатор DISCHARGE.  
Индикатор погаснет, когда разрядка будет завершена. После завершения разрядки будет автоматически произведена зарядка батареи (загорится индикатор CHARGE).  
Чтобы остановить разрядку, нажмите на кнопку разрядки DISCHARGE еще раз.

**Примечание –** Батарея предназначена для повторной зарядки и использования. Однако, если прошло много времени с момента зарядки батареи, то заряда батареи хватит на меньшее время для выполнения работ. Это называется **эффектом памяти**. В этом случае разрядите батарею, как описано выше и снова зарядите ее. Это вернет батарею

ее полную емкость. Мы рекомендуем вам разряжать батарею таким образом после каждой десяти зарядок.


## Отсоединение и присоединение батареи

### Отсоединение батареи BC-80




**Предостережение – Избегайте прикосновения к контактам батареи.**

- Если инструмент включен, нажмите кнопку **PWR** для его выключения.
- Установите клавиши крепления батареи в горизонтальное положение (UNLOCK). Для этого нажмите внутрь каждую клавишу.
- В процессе нажатия на обе клавиши, поднимайте батарею вверх от основного блока инструмента.

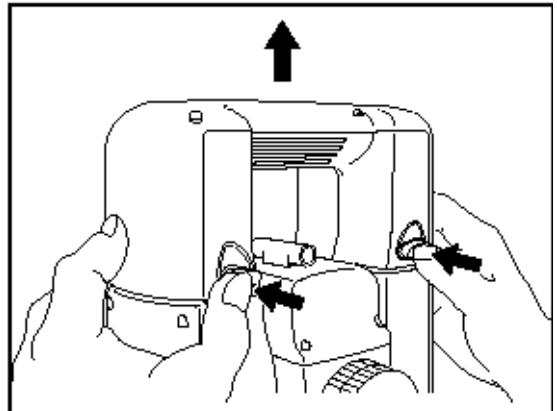

### Присоединение батареи BC-80

- Убедитесь, что клавиши крепления батареи в горизонтальном положении (UNLOCK).
- Совместите марку на правой клавише крепления батареи с такой же маркой ● на основном блоке инструмента.
- В процессе нажатия на обе клавиши, опускайте батарею на соединительные контакты сверху инструмента.
- После установки батареи на место, освободите клавиши крепления батареи.
- Установите клавиши крепления батареи в вертикальное положение (LOCK). Для этого поверните наружу каждую клавишу.  
После правильной установки и закрепления батареи, между батареей и основным блоком прибора будет небольшой зазор. Так задумано разработчиками прибора.

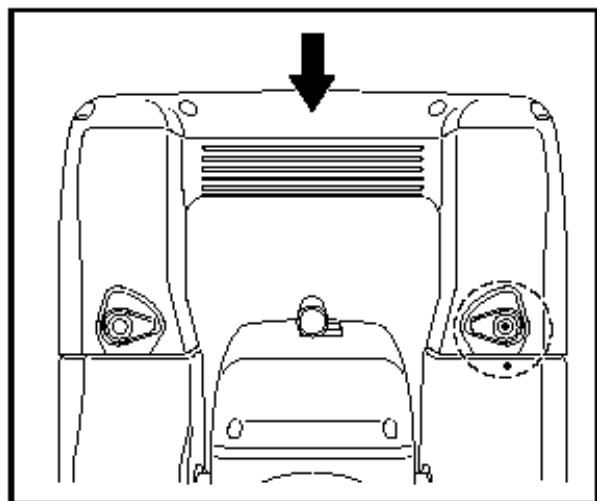

Положение LOCK





**Предостережение** – Перед тем, как вынуть инструмент из ящика для переноски, убедитесь что батарея надежно стоит на месте и что клавиши крепления батареи установлено в вертикальное положение (LOCK). Если батарея закреплена ненадежно она может отделяться от основного блока и прибор может упасть, когда вы будете поднимать инструмент, что может причинить вред вам и инструменту.

**Примечание** – Внешняя батарея является дополнительной принадлежностью прибора DTM-502. Если присоединены внешняя и стационарная батареи, прибор автоматически использует лучший источник питания.

## Установка штатива



**Предостережение** – Ножки штатива достаточно острые и вы можете пораниться об них. Будьте осторожны при переноске и установке штатива.

1. Для установки штатива раздвиньте его ножки так, что бы он был достаточно устойчив.
2. Убедитесь, что точка станции находится точно под отверстием штатива. Для проверки положения штатива, посмотрите вниз через центральное отверстие вверху штатива.
3. Слегка вдавите ножки в землю.
4. «На глаз» отнивелируйте верхнюю плоскость штатива.

**Примечание** – Если при центрировании инструмента использовать отвес(см. раздел «Центрирование»)можно точно отнивелировать верхнюю плоскость штатива.

5. Затяните зажимные винты на ножках штатива.
6. Установите прибор на штатив.
7. Вставьте закрепительный винт в центральное отверстие трегера инструмента.
8. Затяните закрепительный винт

**Примечание** – Не переносите прибор на штативе.


## Центрирование

«Центрирование» производится на станции для точной установки вертикальной оси инструмента над точкой. Этого можно достичь двумя методами: используя механический отвес, или использовать оптический центрир.

### Использование оптического центрира

**Примечание** – Не забудьте выполнить поверку и юстировку оптического центрира, если вы хотите достичь высокой точности измерений. Детальные инструкции приводятся в разделе «Проверки и юстировки оптического центрира».

1. Установите инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе «Установка штатива».

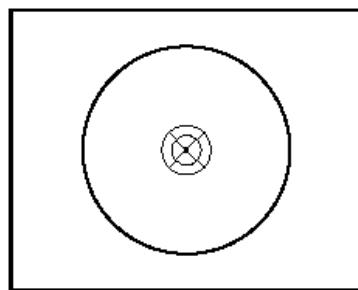

- Наблюдая в оптический центрир, совместите изображение точки центра станции с центром сетки нитей. Для этого, вращайте подъемные винты до тех пор, пока центральная марка ④ сетки нитей не окажется точно над изображением точки станции.
- Поддерживая верхушку штатива одной рукой, ослабьте винты на ножках штатива и отрегулируйте длину ножек таким образом, чтобы воздушный пузырек уровня оказался в центре.
- Затем закрепите винты на ножках штатива.
- Используя цилиндрический уровень, продолжайте процедуру нивелировки прибора. Детальное описание этого процесса приведено в разделе «Регулировка уровня».
- Наблюдая в оптический центрир, проверьте, что изображение центра станции все еще находится в центре изображения сетки нитей.
- Если обнаружено небольшое смещение, ослабьте станововой винт штатива и, передвигая инструмент, расположите его точно над точкой станции. При этом не вращайте прибор вокруг становового винта. Когда прибор будет отцентрирован, затяните станововой винт.
- Если смещение велико, повторите действия, начиная с пункта 2.

## Использование отвеса

- Поставьте инструмент на штатив. Как это сделать, описано в разделе «Установка штатива».
- Повесьте нить с отвесом на крючок становового винта.
- Подберите длину нити отвеса так, чтобы кончик отвеса немного касался точки станции.
- Слегка ослабьте станововой винт штатива.
- Придерживая трегер двумя руками, аккуратно перемещайте инструмент по головке штатива, пока наконечник отвеса не займет позицию точно над центром станции.



**Примечание – Убедитесь в точности центрировки с двух взаимно перпендикулярных сторон.**

## Регулирование уровня (нивелировка)

Нивелировка прибора выполняется для точной установки вертикальной оси инструмента в вертикальное положение. Для нивелирования прибора используется регулируемое по уровню основание.

Чтобы отрегулировать прибор по уровню:

- Ослабьте закрепительный винт горизонтального круга.
- Поверните инструмент так, чтобы ось цилиндрического уровня стала параллельна двум подъемным винтам В и С. (см рис).
- Используя эти два винта, переместите пузырек в нуль пункт.
- Поверните алидаду приблизительно на 90°.

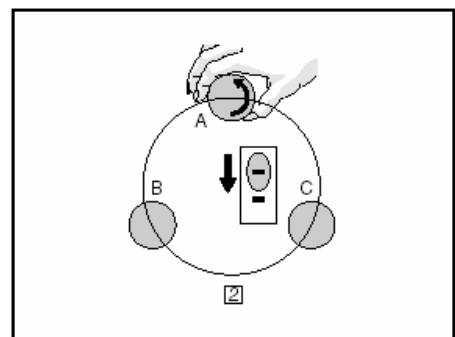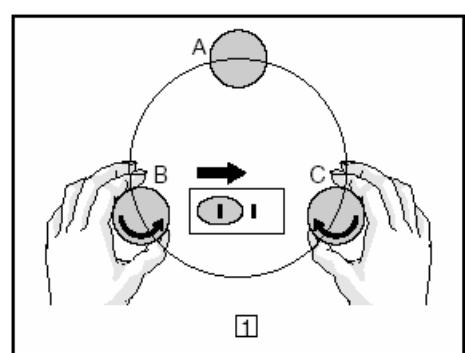


5. Снова переместите пузырек в нуль пункт, вращая подъемный винт. А, как показано на рисунке.
6. Повторите действия с 1 по 5, чтобы привести пузырек в центр в обеих ситуациях, как показано на рисунках.
7. Поверните алидаду на  $180^\circ$ .
8. Если пузырек цилиндрического уровня остается в центре – нивелировка прибора выполнена. Если пузырек уходит из нуль пункта сделайте поверки и юстировки цилиндрического уровня. Детальные инструкции приведены в разделе «Проверка и юстировка цилиндрического уровня».

## Наведение на цель

Когда вы смотрите в инструмент, вы наводите зрительную трубу на цель, цель попадает в фокус с центром перекрестия нитей.


Для наведения инструмента:

1. Настройка окуляра:
  - a. Наведите зрительную трубу на светлую поверхность такую, как небо или лист бумаги.

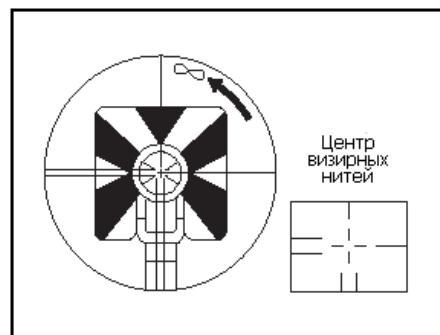

**Предупреждение –** Никогда не смотрите на солнце в зрительную трубу. Это может привести к повреждению сетчатки вашего глаза.

- b. Наблюдая в окуляр, вращайте окулярное кольцо до тех пор, пока сетка нитей не будет отчетливо видна.
2. Устранение параллакса:
  - a. Наведите зрительную трубу на цель.
  - b. Поворачивайте фокусировочное кольцо до появления сфокусированного изображения цели на сетке нитей.
  - c. Перемещайте ваш глаз вертикально и горизонтально. Смотрите, переместилось ли изображение цели относительно сетки нитей.  
Если изображение цели не переместилось, значит, параллакс не обнаружен.
  - d. Если переместилось, вращайте фокусирующее кольцо зрительной трубы до устранения параллакса. Снова повторите действия, начиная с шага c.

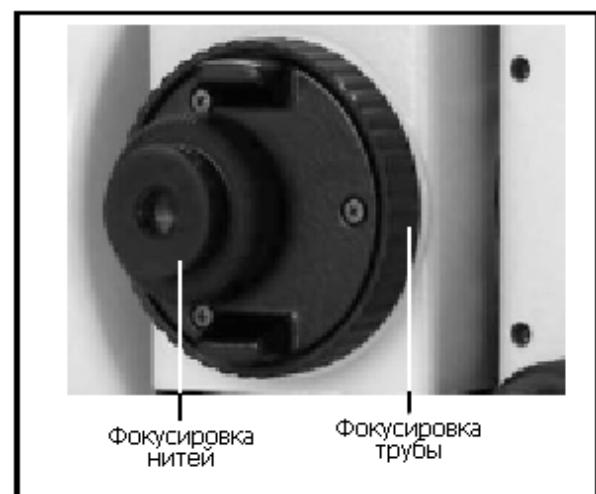

## Сборка призменного отражателя

- Соберите призменный отражатель, как показано на рисунке 2.1.

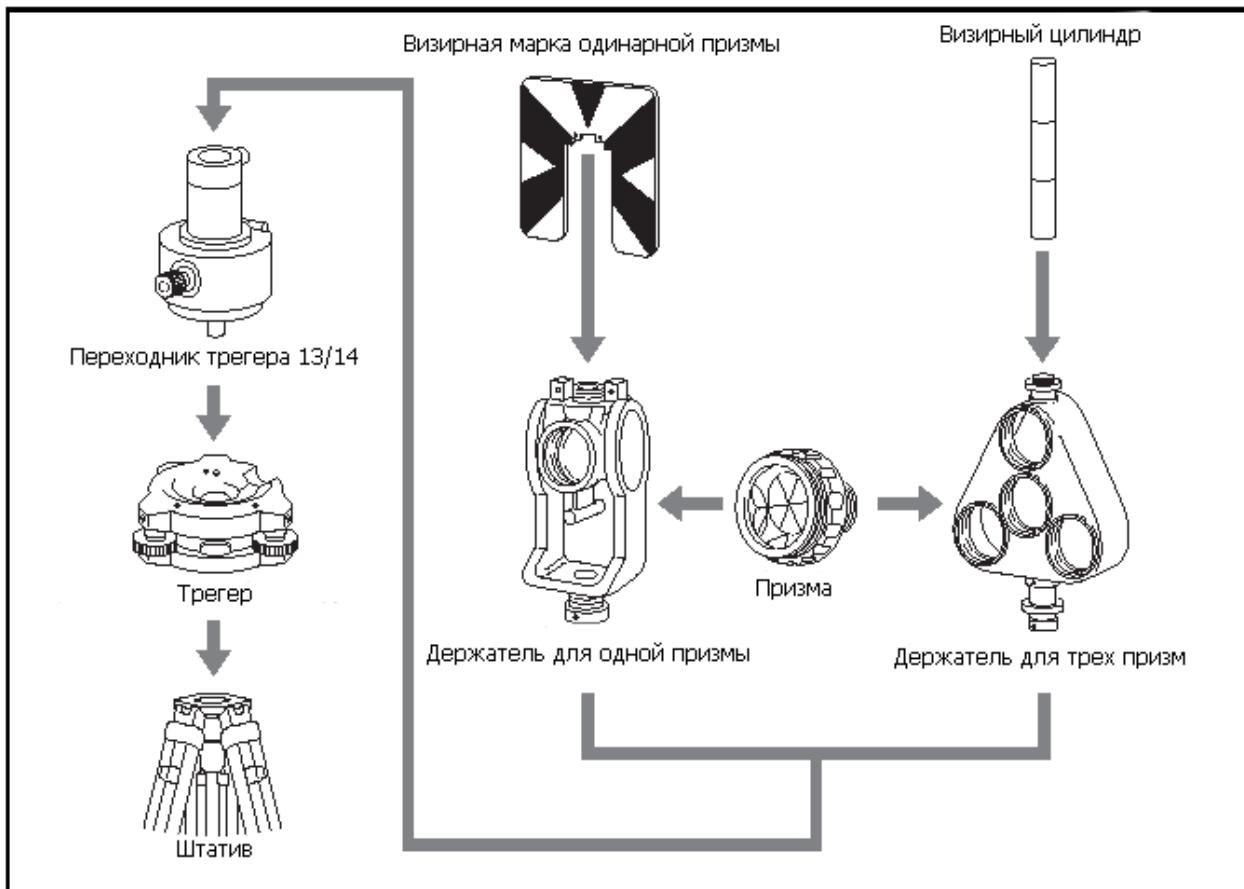


Рисунок 2.1 Сборка призменного отражателя.

- Настройте высоту переходника трегера.
- При необходимости измените направление призмы.
- Установите постоянную призменного отражателя.
- Если используется держатель одиночной призмы, установите положение подставки цели.

Детальные инструкции по выполнению шагов 2 – 5 приводятся далее.

### Юстировка переходника трегера по высоте

Переходник трегера может быть отьюстирован на два положения по высоте. Для использования призменного отражателя с прибором серии DTM-502, устанавливайте его в нижнее положение. Для изменения высоты переходника трегера:


- Ослабьте винт юстировки высоты переходника трегера.
- Переместите крепление держателя призмы вверх или вниз, пока винт регулировки по высоте не совпадет с отверстием.
- Затяните снова юстировочный винт.



## Изменение направления отражателя

Для изменения направления отражателя:

1. Ослабьте зажимной винт, повернув его по направлению против часовой стрелки.
2. Поверните верхнюю часть переходника трегера так, чтобы плоскость призмы находилась в нужном направлении.
3. Поверните зажимной винт по часовой стрелке.

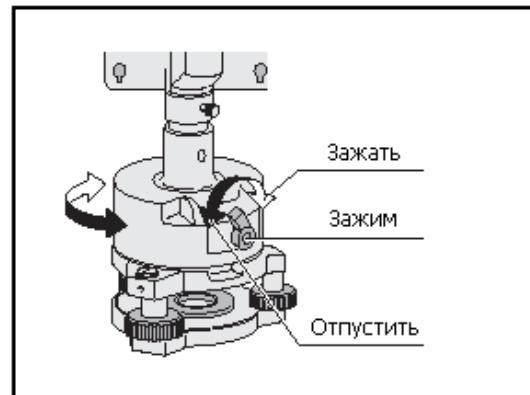


## Установка постоянной призмы

1. Установите призму в однопризменный или трехпризменный держатель.



**Совет** – Чтобы использовать трехпризменный держатель как однопризменный, вставляйте призму в его центральное отверстие.

2. Установите постоянную призму. Для этого подержите нажатой одну секунду кнопку **MSR1** или **MSR2**. Дополнительная информация приводится в разделе «Установки измерений».

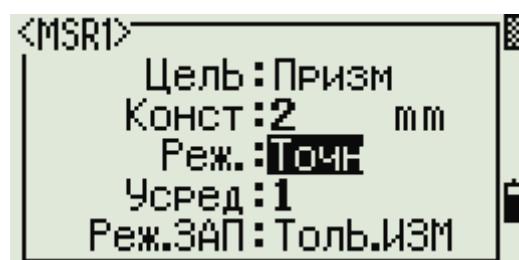


**Примечание** – постоянная призма модели Nikon всегда равна 0, в случае однопризменного или трехпризменного держателя.

## Установка положения визирной марки отражателя

Если вы используете одиночную призму, убедитесь что визирная марка находится в одной плоскости с призмой и переходником трегера.

Для установки положения визирной марки:

1. Используйте два установочных винта для крепления визирной марки к держателю одиночной призмы.
2. В пределах диапазона работы закрепительного винта держателя установите визирную марку с выемкой таким образом, чтобы она совместилась с вертикальной осью призмы и переходника трегера.

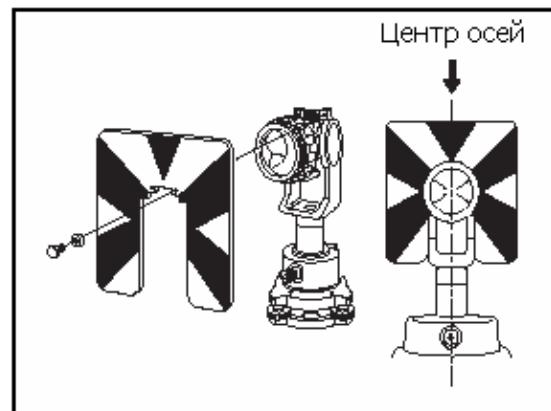

## Измерения Круг вправо/Круг влево (КП/КЛ)

Вы можете производить измерения с любой стороны инструмента. Для смены сторон, поверните инструмент на 180° на основании, а также поверните зрительную трубу на 180° против ее обычного положения.

При усреднении величин измерений КП и КЛ, вы можете свести на нет большинство постоянных механических ошибок. Некоторые ошибки, такие как ошибка вертикальной оси, не могут быть устранены вышеуказанным образом.



**Предостережение** – при повороте зрительной трубы следите, чтобы ваши пальцы не попали в щель между основанием инструмента и зрительной трубой.

При измерении КП вертикальный круг расположен слева от окуляра зрительной трубы. При измерении КЛ вертикальный круг расположен справа от окуляра зрительной трубы. Смотрите рисунок 2.2.

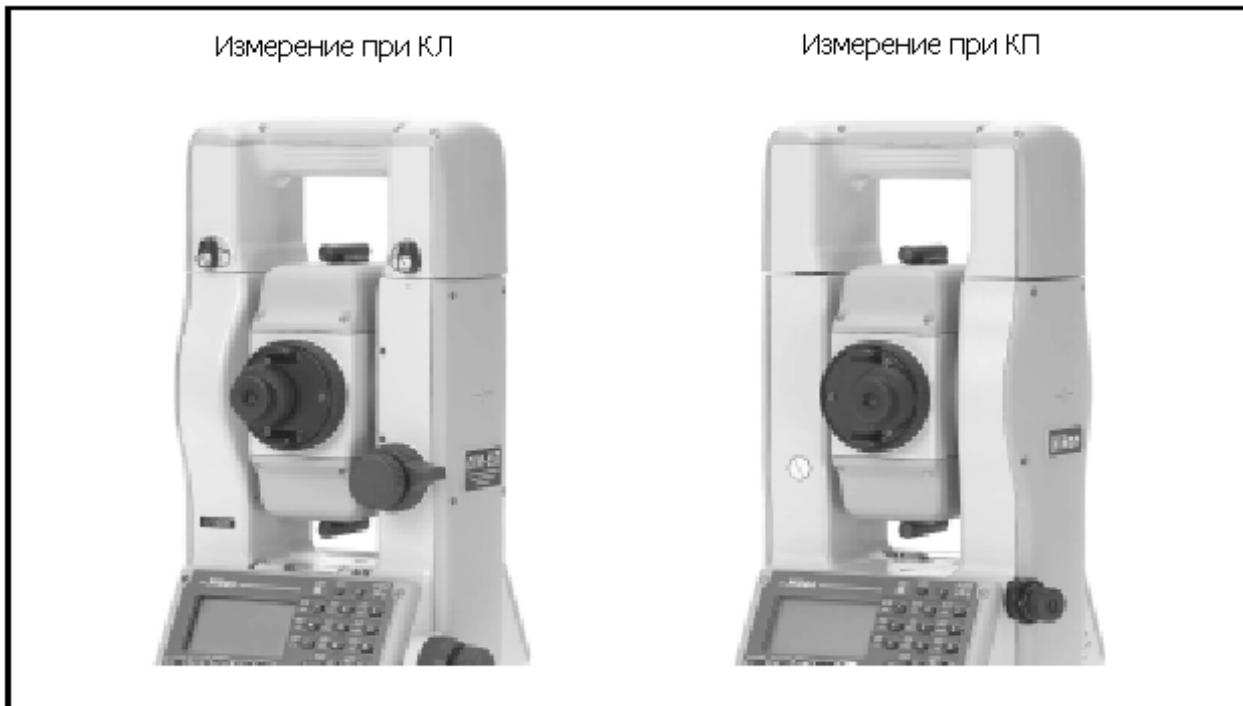


Рисунок 2.2      КП и КЛ

## **Начало работы**

**В этой главе:**

- Включение и выключение инструмента
- Экран и функции клавиш
- Выбор языка
- Изменение предустановленных региональных настроек
- Экран списка
- Ввод данных
- Проекты
- Измерение расстояний

## Включение и выключение инструмента

### Включение инструмента

- Для включения инструмента нажмите кнопку **PWR**. Появится стартовый экран. На нем показаны текущая температура, давление, дата и время.
- Чтобы изменить значения температуры и давления используйте курсорные клавиши **▲** или **▼** для выбора поля, которое вы хотите изменить, после чего нажмите **ENT**.
- Если вы хотите инициализировать горизонтальный угол, поверните алидаду.
- Наклоняйте зрительную трубу, пока она не будет в горизонтальном положении КП.

Если вы введете ваше имя или имя вашей компании поле «Владелец:», то текст из этого поля будет появляться на стартовой заставке. Для установки поля «Владелец:» войдите в Меню > Установки > Другие.

Если вы используете инициализацию горизонтального угла, вы должны повернуть алидаду для инициализации горизонтального угла каждый раз после включения прибора. Если вы сделали это вы можете спокойно фиксировать направление горизонтального угла даже если инструмент перемещался в выключенном состоянии.

Если труба была наклонена до вращения алидады, то горизонтальный угол не инициализируется заново, вместо этого восстанавливается последний отсчет по кругу, который был перед выключением прибора.

### Выключение инструмента

Для выключения инструмента нажмите **PWR** и **ENT**.



Затем сделайте одно из следующих действий:

Нажать...	Для...
снова <b>ENT</b>	выключения инструмента
программную клавишу «Перез»	перезагрузки программы и перезапуска инструмента
программную клавишу «Ожид»	перевода инструмента в энергосберегающий режим
<b>ESC</b>	прерывания процесса выключения прибора и возврата к предыдущему экрану

Если вы нажмете программную клавишу «Перез», программное обеспечение перезагрузится и появится основной экран измерений без открытия проекта.

## Режим ожидания

Если на экране отключения питания нажать программную клавишу «Ожид», или установить режим энергосбережения (см. раздел «Режим энергосбережения»), инструмент перейдет в спящий режим.

Ожидание...

Когда он находится в таком режиме, он ожидает что произойдет одно из следующего:

- Вы нажмете клавишу
- Инструмент получит удаленную контрольную команду
- Вы повернете алиададу
- Вы наклоните зрительную трубу


## Выбор языка

Инструменты Nikon поддерживают один из языковых пакетов. Языковый пакет устанавливается в инструмент три различных языка, один из которых вы можете выбрать. Для инструментов Nikon доступны следующие языковые пакеты.

- Языковый пакет №1: Английский, Французский, Испанский
- Языковый пакет №2: Английский, Немецкий, Итальянский
- Языковый пакет №3: Английский, Китайский, Русский

1. Для выбора другого языка, включите инструмент и нажмите **ESC** и **3** на экране Наклон трубы. Появится экран Выбор языкового пакета. В установленном языковом пакете доступно до трех языков. Экран показывает, какой из трех языков доступен на инструменте в настоящее время.
2. Нажмите клавишу курсора **A** или **V** для выбора языка, после чего нажмите **ENT**.
3. Инструмент перезагрузится и отобразит стартовый экран Наклон трубы на выбранном языке.

На заводе по умолчанию устанавливается Языковый пакет №1. Другие пакеты устанавливаются в авторизованных сервисных центрах Nikon.

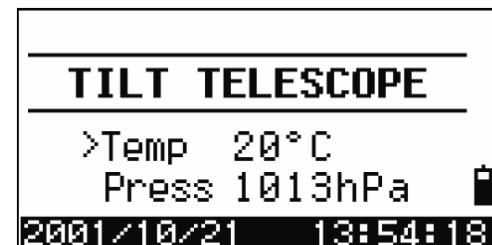

## Изменение предустановленных региональных настроек

Для наиболее простой настройки общепринятых региональных установок вы можете быстро настроить инструмент Nikon на предустановленную комбинацию региональных настроек. Экран региональных настроек появляется только после завершения языковой настройки, когда инструмент перезагрузится и будет наклонена труба. Для изменения предустановленных региональных настроек:

1. Выберите язык, как описано выше. После перезагрузки и наклона трубы появится экран Региональных настроек.

Нажмите клавишу курсора **A** или **V** для



- выбора необходимых региональных настроек, после чего нажмите **ENT**.
  - Если вы не хотите менять текущие установки, нажмите **ESC** для выхода из меню.  
Инструмент продолжит использование текущих установок, настроенных раньше.
- На экране Региональных настроек принимаются следующие установки:

**Таблица 3.1 Предустановленные региональные настройки**

Категория	Установка	Европа	Международная	США
Угол				
	Нулевой вертикальный угол	В зените	В зените	В зените
	Разрешение	1“	1“	1“
	Горизонтальная поправка	Включена	Включена	Включена
	Горизонтальный угол	Азимут	Азимут	Азимут
Расстояние				
	Масштаб	1.000000	1.000000	1.000000
	Поправка Т-Р	Включена	Включена	Включена
	Уровень моря	Выключен	Выключен	Выключен
	Поправка С&R	0.132	0.132	0.132
Координаты				
	Порядок	ENZ	ENZ	NEZ
	Метка	ENZ	ENZ	NEZ
	Нулевой азимут	От севера	От севера	От севера
Энергосбережение				
	Основной блок	Выключено	Выключено	Выключено
	Дальномер	3 мин	3 мин	3 мин
	Ожидание	5 мин	5 мин	5 мин
Связь	Расширение связи	Nikon	Nikon	Nikon
	Скорость	4800	4800	4800
	Длина	8	8	8
	Четность	Нет	Нет	Нет
	Стоп бит	1	1	1
Разбивка				
	Приращение номера точки	1000	1000	1000
	Расстояние LG	1 фут (0.3 м)	1 фут (0.3 м)	1 фут (0.3 м)
Единицы измерения				
	Угол	Гон	Гон	Град
	Расстояние	метры	метры	Футы США
	Температура	°C	°C	°F
	Давление	мм рт. ст.	мм рт. ст.	мм рт. ст.
Запись				
	Сохранение БД	RAW&XYZ	RAW&XYZ	RAW&XYZ
	Запись LG	Включена	Включена	Включена
	Запись данных	Международная	Международная	Международная

Другие				
	Отображение XYZ	Быстрое	Быстрое	Быстрое
	2-е единицы	Нет	Нет	Нет
	Звук. сигнал	Включен	Включен	Включен
	Разделение станций	Нет	Нет	Нет
	Ввод с клавиатуры	<ABC>	<ABC>	<ABC>
	Информация пользователя	Пустая	Пустая	Пустая

**Примечание – Угловое разрешение при наивысшей точности DTM-552 составляет 0.5'' для всех регионов.**

По умолчанию устанавливаются настройки для Соединенных Штатов. Дополнительная информация приводится в разделе настройки.

## Экран и функции клавиш

На рисунке 3.1 показаны кнопки клавиатуры инструмента серии DTM-302 и LCD экран.



Рисунок 3.1 Клавиатура и дисплей DTM-502.

В таблице 3.1 приведены назначения клавиш DTM-502.

**Таблица 3.1 Назначение клавиш**


Клавиша	Назначение	Детальное описание
PWR	Включение или выключение инструмента	Страница
	Клавиша подсветки.	Страница
MENU	Отображает экран Меню.	Страница

	<p>Если нажать эту клавишу при вводе значений в поля РТ или СД изменяется режим ввода с алфавитно-числового на числовой и наоборот.</p> <p>Если вы находитесь на Экране основных измерений, активирует режим Qод.</p>	Страница
	<p>Запись измеряемых данных, перемещение к следующему экрану или подтверждение и применение введенных данных в режиме ввода. Если вы подержите нажатой эту клавишу одну секунду, находясь в Экране основных измерений, вы получите доступ к опциям для записи измерений в виде СР записей вместо SS записей.</p> <p>Вывод инструментом измеренных данных (РТ, НА, ВА и СД) на СОМ порт при нажатии этой клавиши в Экране основных измерений или Экране выноса в натуру наблюдений (в поле «Запись» меню Запись должно быть установлено значение «СОМ»).</p>	Страница
	Возврат к предыдущему экрану. В числовом и алфавитно-числовом режиме – удаление введенных данных.	Страница
	<p>Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши MSR1.</p> <p>Если подержать нажатой одну секунду, отобразятся настройки режима измерения.</p>	Страница
	<p>Запуск измерения расстояния, с использованием режима, установленного для клавиши MSR2.</p> <p>Если подержать нажатой одну секунду, отобразятся настройки режима измерения.</p>	Страница
	Переключение между доступными для отображения экранами. Переключение полей, появляющихся на экранах DSP1, DSP2, DSP3, если удерживать клавишу 1 секунду.	Страница
	Отображает меню «Угол»	Страница
	Выводит меню «Настройки станции». В числовом режиме ввод числа 7. В алфавитно-числовом режиме ввод А, В, С или 7.	Страница
	Выводит меню «Вынос в натуру». Показывает установки для выноса в натуру, если подержать одну секунду. В числовом режиме ввод числа 8. В алфавитно-числовом режиме ввод D, E, F или 8.	Страница

	Выводит меню «Измерения со смещением». В числовом режиме ввод числа 9. В алфавитно-числовом режиме ввод G, H, I или 9.	Страница
	Выводит меню «Программы», которое содержит дополнительные программы измерений. В числовом режиме ввод числа 4. В алфавитно-числовом режиме ввод J, K, L или 4.	Страница
	Включение – выключение режима створного указателя (Lumi-guide). В числовом режиме ввод числа 5. В алфавитно-числовом режиме ввод M, N, O или 5.	Страница
	Выход меню «Выбор формата данных». В зависимости от вашей установки будут выбраны RAW, XYZ или STN данные. В числовом режиме ввод числа 6. В алфавитно-числовом режиме ввод P, R, Q или 6.	Страница
	Выполнение функции, которая назначена для клавиши <b>USR1</b> . В числовом режиме ввод числа 1. В алфавитно-числовом режиме ввод S, T, U или 1.	Страница
	Выполнение функции, которая назначена для клавиши <b>USR2</b> . В числовом режиме ввод числа 2. В алфавитно-числовом режиме ввод V, W, X или 2.	Страница
	Открывает окно, в которое вы можете ввести код. За значение кода по умолчанию принимается последний введенный код. В числовом режиме ввод числа 3. В алфавитно-числовом режиме ввод Y, Z, пробел или 3.	Страница
	Выходит меню «Кл.НОТ» в которое входят настройки Высоты цели, Температуры-Давления, Цели, Примечания и Точки по умолчанию. В числовом режиме ввод знака -. В алфавитно-числовом режиме ввод десятичной точки, - или +.	Страница
	Показывает линейный уровень. В числовом режиме ввод 0. В алфавитно-числовом режиме ввод символов *, /, = или 0.	Страница

## Панель состояния

Панель состояния отображается с правой стороны каждого экрана. Она состоит из иконок, индицирующих состояние различных системных функций.

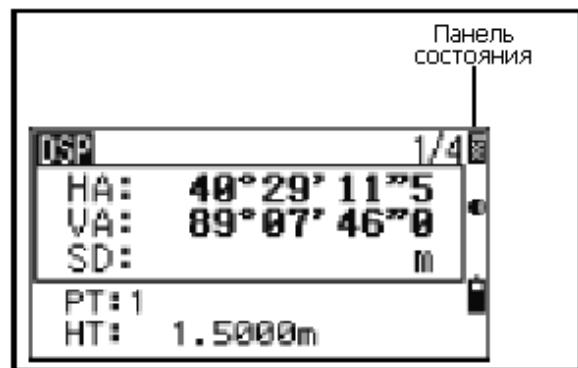

## Индикатор сигнала

Индикатор сигнала показывает интенсивность отраженного сигнала:



Уровень 4 (максимальный)



Уровень 3



Уровень 2



Уровень 1 (минимальный)



Если эта иконка мигает, это говорит о неустойчивости сигнала.



Если эта иконка часто мигает, значит уровень сигнала слабый.

Если икона мигает медленно, сигнал отсутствует.

Если иконки отсутствуют, значит аналоговое питание на EDM отсутствует.

## Индикатор режима ввода

Индикатор режима ввода появляется только в том случае когда вы вводите точки или координаты. Он отображает режим ввода данных:



Режим ввода цифр. Нажмите на кнопки чтобы ввести цифру, которая написана под клавишей.



Режим ввода букв. Нажмите на кнопки чтобы ввести букву, которая написана под клавишей первая. Повторно жмите на эту клавишу, чтобы ввести следующие буквы. Например чтобы ввести букву «О» в режиме ввода букв, три раза подряд нажмите на клавишу **5**.

## Створный указатель

Индикатор створного указателя показывает состояние луча слежения створного указателя.



Луч слежения створного указателя включен.

Отсутствие этой иконки указывает на то, что луч слежения створного указателя выключен.

## Индикатор заряда батареи.



Уровень 4 (полный заряд)



Уровень 3



Уровень 2




Уровень 1



Низкий уровень заряда

Если уровень заряда батареи критически низкий, появляется сообщение:

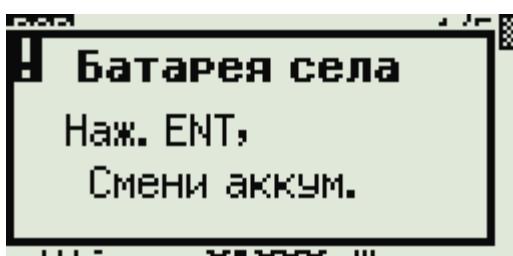

## Настройка яркости и громкости звука

### Подсветка LCD индикатора

Для включения или выключения подсветки LCD индикатора, нажимайте на клавишу




подсветки . Для регулировки подсветки используйте окно с четырьмя переключателями, описанное ниже.

### Окно с четырьмя переключателями

Используйте окно с четырьмя переключателями для настройки подсветки и уровня громкости звукового сигнала.

Чтобы открыть это окно, находясь на любом экране, нажмите кнопку подсветки и подержите одну секунду.

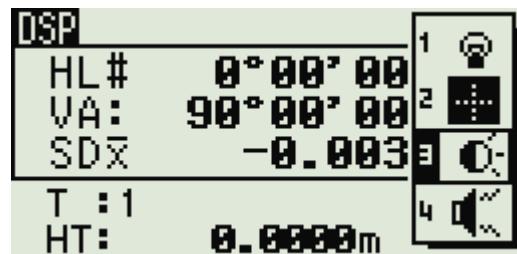

Для выбора типа переключателя нажмите соответствующую цифровую клавишу.

Например, для выбора переключателя подсветки, нажмите **1**.

По другому можно использовать клавиши курсора **▲** или **▼**, чтобы перемещаться между переключателями и клавишу **ENT**, чтобы перебрать установки для этого переключателя.

Например, для регулировки яркости, нажимайте **▲** или **▼**, пока не будет выделен переключатель яркости. Затем нажимайте клавишу **ENT** пока не добьетесь необходимого уровня яркости.

### Переключатель 1 (подсветка)



Подсветка LCD включена.



Подсветка LCD выключена.

### Переключатель 2 (яркость креста визирных нитей)



Максимальный уровень яркости креста визирных нитей.



Средний уровень яркости креста визирных нитей.



Минимальный уровень яркости креста визирных нитей.



Крест визирных нитей выключен

### Переключатель 3 (створный указатель)



Луч слежения створного указателя включен.



Луч слежения створного указателя выключен.

### Переключатель 4 (звук)



Звук включен.




Звук выключен.

## Окно настройки контрастности

Когда открыто окно с четырьмя

переключателями, нажмите клавиши курсора или чтобы отобразилось окно настройки контрастности. Затем нажимайте или для регулировки контрастности. Индикатор в виде стрелки показывает текущий уровень контрастности. Для возврата к окну с четырьмя переключателями нажмите или . Когда вы сделаете все необходимые настройки нажмите **[ESC]**, чтобы закрыть окно с двумя переключателями.


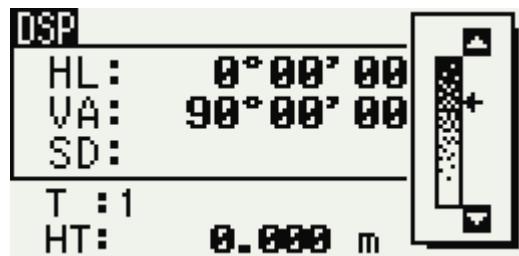


**Клавиша [DSP].**


Используйте клавишу **[DSP]** для переключения между экранами или смены настроек экрана.

## Переключение отображаемых экранов

Когда доступны несколько экранов, появляется индикатор **DSP** в верхнем левом углу экрана и индикатор текущего экрана в правом верхнем углу (например ). При каждом нажатии клавиши **[DSP]**, будет меняться текущий экран.

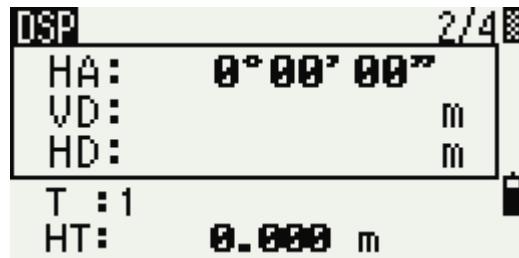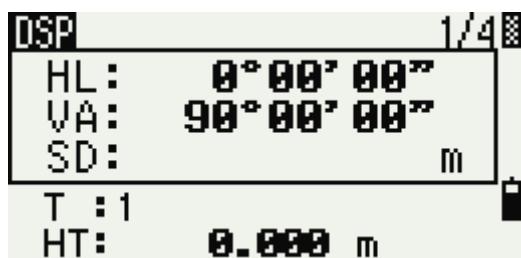


Например если текущий экран DSP2 при нажатии клавиши **[DSP]** появится экран 3 и индикатор экрана поменяет значение с 2/4 на 3/4.

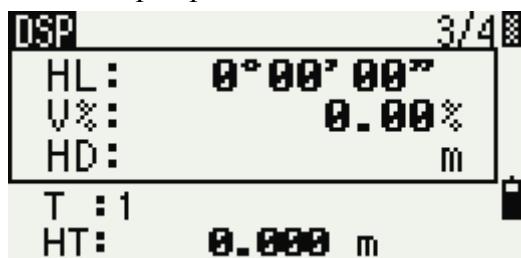

Когда установлены единицы измерения для вспомогательного расстояния становится доступным дополнительный экран. На нем показаны величины HD, VD и SD.

Информация об установке единиц измерения для вспомогательного расстояния приведена на странице.

Минимальная отображаемая величина для измерения расстояний в футах и дюймах составляет 1/16 ввода. Наименьшие единицы измерения непрактичны в поле. Когда текущая величина больше чем 99999'11"15/16, отображается символ «>». Эта величина не поддается вычислению. Точная величина используется во всех случаях.

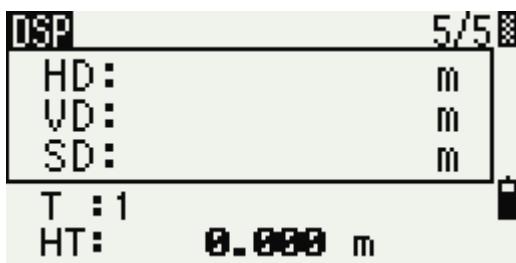

## Выбор величин на Экране основных измерений (BMS)

Для выбора величин, которые будут отображаться на экранах DSP1, DSP2 и DSP3:

1. Удержите клавишу **DSP** более 1 сек.
2. Используйте клавиши курсора **<**, **>**, **^** или **v** для подсветки величин, которые вы хотите поменять.
3. Используйте программные клавиши **G** и **H** для перемещения по списку значений величин, которые могут быть отображены. Вы можете выбрать следующие величины HA/AZ/HL/VA/V%/SD/VD/HD/Z и (пустая строка).
4. Чтобы сохранить изменения нажмите программную клавишу «Сохр». По другому, подсветите последнюю величину для экрана DSP3 и затем нажмите **ENT**. На экране DSP отображается выбранная вами величина.

За исключением пустой строки, невозможно отображать более чем в одной строке одинаковые величины.

Величины отображаемые на экранах DSP1, DSP2, DSP3 и DSP4 также используются в соответствующих экранах Выноса в натуру (SO2, SO3, SO4 и SO5).

Вы можете также выбрать величины на экране Выноса в натуру.

## Заголовочные знаки

На DSP экранах могут быть использованы следующие заголовочные знаки:

"%;" Показывает, что компенсатор работает.

"#" показывает, что компенсатор отключен.

"\_" показывает, что используется поправка за Уровень моря и Масштабный коэффициент.



## Клавиша **MODE**.

Используйте клавишу **MODE** для изменения режима клавиатуры для текущего экрана.

## Изменение режима ввода при вводе точки или кодов

Когда курсор находится в поле для ввода точки (T) или кода (CD), нажмите **MODE** для изменения режима ввода между алфавитно-числовым (A) и числовым (1).

Индикатор ввода на панели состояния отображает текущий режим ввода.

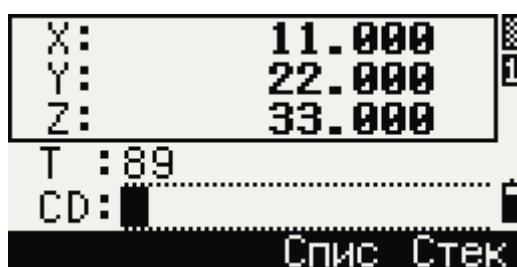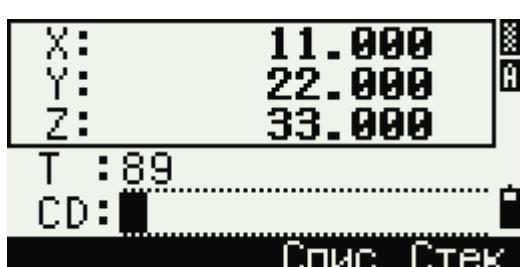

Для назначения числовым клавишам новых кодов, выберите клавишами курсора или код, который вы хотите изменить. Затем нажмите программную клавишу «Ред». Вы можете использовать программную клавишу «Экр» чтобы поменять показываемые на измерительном экране величины таким же образом, как и в случае использования клавиши на Экране основных измерений. Когда курсор находится в поле высоты (НТ), доступен только числовой режим. Нажатие не даст эффекта, когда курсор находится в поле НТ.

## Режим измерения с применением Быстрого кода (Q-код)

1. Для активации режима измерения Быстрого кода, нажмите , находясь на Экране основных измерений.

В поле Т стоит имя точки по умолчанию.

2. Нажмите цифровую клавишу (от 0 до 9) для начала измерения и записи точки.

Список цифровых клавиш и назначенных для них кодов объектов представлен в правой части экрана.

Например, когда вы нажимаете

клавишу , выбирается код, присвоенный для 6 и инструмент начинает



измерение.

3. Если вы установили режим подтверждения записи (смотрите раздел «Настройки измерений»), после каждого измерения появляется экран «Запись ТЧ».

Сделайте одно из следующего:

- Для записи точки нажмите .
- Для возврата к экрану основных измерений нажмите .

4. Для возврата к Экрану основных измерений из экрана Q-кода, нажмите или .

## Клавиша .

Нажмите , находясь на Экране основных измерений для изменения кодов объектов по умолчанию, которые будут назначаться в поле CD при записи точки.

## Установка кодов по умолчанию

Когда вы нажимаете **COD** находясь на Экране основных измерений, появляется окно для ввода кода объекта.

Вы можете использовать программные клавиши «Спис» и «Стек» для ввода кода.




## Q-код наблюдений

Для ввода Быстрых кодов наблюдений в определенном порядке нажмите программную клавишу «Qкод».

Эта функция позволяет вам использовать десять цифровых клавиш для кода объекта и завершения съемки точки.

Чтобы изменить режим измерения для Быстрых кодов наблюдений, нажмите кнопку «Уст».

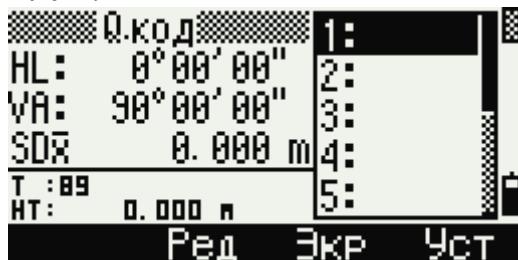


При измерениях Быстрых кодов режим записи может быть установлен только как «Подтв.» или «ВСЕ».

## Клавиша **HOT**

Меню клавиши НОТ доступно на нескольких экранах наблюдений. Чтобы отобразить это меню нажмите **HOT**.

### Изменение высоты цели

Для изменения высоты цели нажмите **HOT**, чтобы вывести меню НОТ. Затем нажмите **1** или выберите НТ, после чего нажмите **ENT**. Введите высоту цели и нажмите или нажмите программную клавишу «Стек» чтобы просмотреть содержимое стека. В стеке НТ хранятся последние 20 введенных значений высоты.

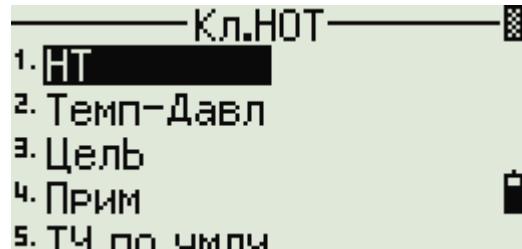

### Установка температуры и давления

Для установки температуры и давления нажмите **HOT**, чтобы вывести меню НОТ. Затем нажмите **2** или выберите «Темп-Давл», после чего нажмите **ENT**. Введите текущие температуру и давление. Значение ppm обновляется



## Выбор настроек для цели

Настройки цели заключаются в установке типа цели, постоянной призмы и высоты цели. При изменении выбранного набора настроек соответственно меняются все три настройки. Вы можете использовать эту функцию для быстрого переключения между двумя типами цели, такими как отражательная марка и призма. Можно заготовить до пяти настроек цели.

Нажмите **HOT**, чтобы вывести меню НОТ. Затем нажмите **3** или выберите «Цель», после чего нажмите **ENT**. Появится список из пяти настроек цели. Для выбора нужного набора настроек нажмите соответствующую цифровую клавишу (от **1** до **5**) или выбирайте набор при помощи клавиш курсора **A** или **V** после чего нажмите **ENT**. Чтобы изменить установки, определенные в качестве настроек цели, выберите в списке набор настроек и нажмите программную клавишу «Ред».

Тип	Призма/Марка
Конст	-999 to 999 mm
HT	-9.990 to 99.990 m

1. Призм	3	1. 500
2. Призм	0	-
3. Марка	2	1. 589
4. Призм	0	-
5. Призм	0	-

Ред

Уст

Тип: Призм
Конст: 3 mm
HT: 1.500 m

Поле HT может быть не заполнено в настройках цели. Если вы оставили это поле пустым, текущее значение высоты HT всегда принимается равным измеренному. Если выбран набор настроек цели, значения величин «Тип» и «Конст» будут применены для настройки режимов **MSR1** и **MSR2**, а также к измерениям в режиме Q-кода. Если вы определили значение для высоты HT, текущая высота HT всегда будет равна ему.

## Ввод полевых примечаний

Для ввода полевых примечаний нажмите **HOT**, чтобы вывести меню НОТ. Затем нажмите **4** или выберите «Прим», после чего нажмите **ENT**. Эта функция может использоваться в любое время и на любом экране наблюдений. Каждое примечание может состоять не более чем из 50 символов. Примечания хранятся в сырых данных как CO записи.

Отобразить список предыдущих примечаний можно нажав программную клавишу «Стек». В стеке хранятся последние 20 примечаний. Для выбора примечания в списке используйте клавиши курсора **A** или **V**. После чего нажмите **ENT** чтобы использовать это примечание.

Введи ПРИМ
UGOL DOMA
Стек

UGOL DOMA
-----------

## Установка имени точки по умолчанию

Чтобы изменить установленное по умолчанию имя точки, нажмите **HOT** чтобы вывести меню НОТ. Затем нажмите **5** или выберите «ТЧ по умлч», после чего нажмите **ENT**.



Эта функция доступна из любого экрана наблюдения.

Измените имя точки по умолчанию для следующей записи. Нажмите **ENT** чтобы подтвердить новое имя точки по умолчанию. Новое имя будет применено, как имя Т по умолчанию на экране ввода.



## Индикатор пузырькового уровня

Если при включенном компенсаторе был сбит уровень установки инструмента, автоматически появится индикатор пузырькового уровня.

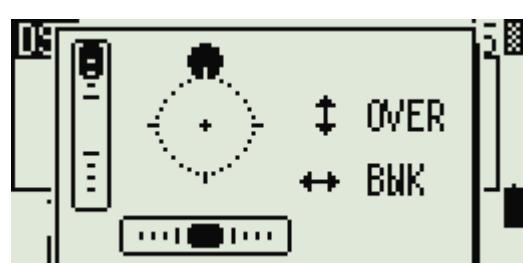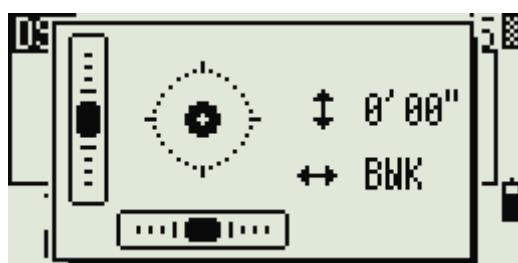

Для вывода индикатора из экрана наблюдения нажмите **ESC**.

DTM-352 двухосевую компенсацию уровня.

Чтобы включить или выключить компенсацию уровня используйте клавиши курсора **<** и **>**. При выключеной компенсации уровня на экране появится текст «Вык».



Если инструмент отклонен от уровня более чем на  $\pm 3'30''$ , появится текст «OVER»

Чтобы вернуться к экрану наблюдений нажмите **ESC** или **ENT**.

DTM-332 имеет только компенсатор вертикальной оси. Чтобы включить или выключить компенсацию уровня используйте клавиши курсора **<** и **>**.

Текущие настройки компенсаторов отображаются при помощи заголовочных знаков (**:**, **#**, **:** и **#**) после поля меток (таких как HA, VA, SD и HD) на экранах наблюдения.

Дополнительную информацию можно найти в разделе «Заголовочные знаки».

## Клавиша **LG**

Чтобы включить или выключить луч слежения створного выключателя, нажмите клавишу **LG** на Экране основных измерений или любом другом измерительном экране.

Иконка в панели состояния показывает включен или нет луч слежения створного выключателя.



Дополнительная информация приведена в разделе «Панель состояния».

## Клавиши **[USR]**

Если в поле вы часто используете какие-то определенные функции, вы можете назначить их для клавиш **[USR1]** или **[USR2]**. Всякий раз, при нажатии клавиши **[USR]**, активируется функция, которую вы назначили для этой клавиши.


Для клавиши **[USR]** могут быть назначены следующие функции:

- Ввод высоты НТ
- Проверка BS
- Баха XYZ
- РТ по умолчанию
- Выбор цели
- Ввод температуры-давления
- Ввод примечания
- Следующее меню или одиночные функции из этих меню:
  - Координатная геометрия (Cogo)
  - Смещение (O/S)
  - Программирование (PRG)


По умолчанию для клавиши **[USR1]** присвоена функция ввода высоты НТ, а для клавиши **[USR2]** не присвоено никаких функций. Подержите нажатой одну секунду клавишу **[USR]** для вывода на экран списка функций, которые могут быть присвоены для этой клавиши. Присвоенная клавиша в настоящий момент функция помечается звездочкой (\*) перед именем функции. Чтобы изменить присвоенную функцию, нажимайте клавишу курсора **[^]** или **[V]** чтобы выделить имя нужной функции. Затем нажмите **[ENT]**.

Если после пункта списка стоит стрелка (->), это означает что данный пункт представляет собой отдельное меню. Если вы выбрали пункт меню и затем нажали **[ENT]** появится следующий уровень меню.

Первый пункт подменю заканчивается текстом [МЕНЮ]. Если вы выберете этот пункт то для клавиши **[USR]** будет назначено все меню.

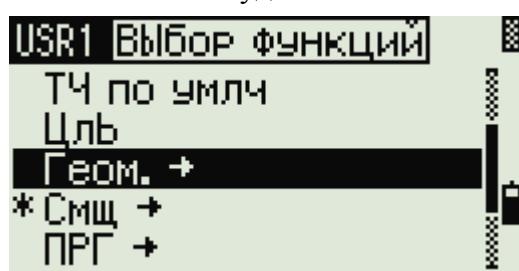


Чтобы присвоить

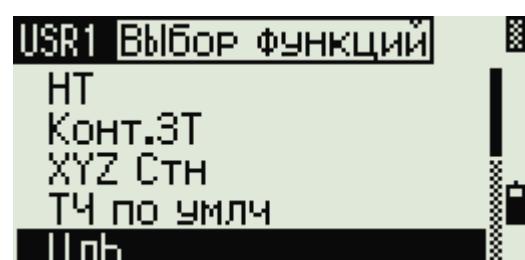


определенную функцию из подменю, нажимайте клавиши курсора **[^]** или **[V]** чтобы выделить имя нужной функции. Затем нажмите **[ENT]**.

Однажды присвоив функцию для клавиши **[USR]**, вы каждый раз вызываете ее просто нажав клавишу **[USR]**, находясь на экране основных измерений.

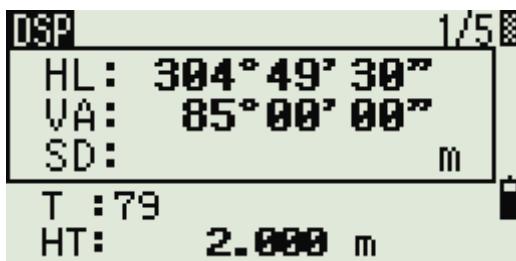

Для изменения типа данных назначаемых для клавиши **[USR]** войдите в меню «МЕНЮ > Клавиши > [USR]». Дополнительную информацию Вы найдете в разделе «Настройки для клавиши **[USR]**».

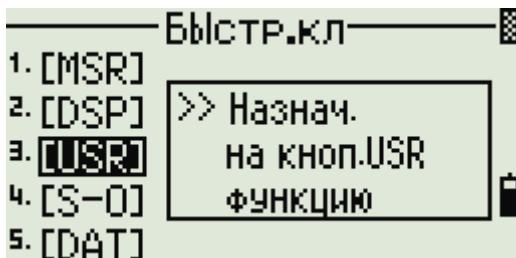

### Клавиша **[DAT]**.

Используйте клавишу **[DAT]** для быстрого доступа к данным текущего проекта из экранов наблюдений.

При нажатии **[DAT]** из экрана основных измерений или экрана наблюдений для таких функций как Разбивка, Смещение от линии, проведенной через 2 точки или смещение от дуги, назначенные данные текущего проекта отображаются на экране.

Подержите нажатой одну секунду клавишу **[DAT]** чтобы появился экран «Выбор формата». Используйте этот экран для изменения типа данных, назначенных для клавиши **[DAT]**.

**1** Нажмите **[1]** или выберите пункт DAT [MENU] чтобы меню «Данные» отображалось каждый раз после нажатия клавиши **[DAT]**.



После выбора опции на этом экране, изменения будут сразу же применены и появится выбранный тип данных.

Нажмите **[ESC]** для возврата к предыдущему экрану наблюдений.



Для изменения типа данных назначаемых для клавиши **[DAT]** войдите в меню «МЕНЮ > Клавиши > [DAT]». Дополнительную информацию Вы найдете в разделе «Настройки для клавиши **[DAT]**».



## Экран списка

Доступные проекты или данные появляются в виде экрана списка, если вы сделаете следующее:

- Просматриваете или редактируете данные (МЕНЮ > Данные)
- Открываете список кодов, список точек или Менеджер проектов (МЕНЮ > Проекты)
- Просматриваете точки или коды



В списке текущая позиция курсора обозначена инверсным цветом (белый текст на черном фоне).

Нажмите клавиши курсора или для перемещения на строку вверх или вниз. Если появляется иконка перехода на предыдущую страницу , значит перед текущей страницей имеются еще страницы. Нажмите для перехода на страницу выше. Появляется иконка перехода на следующую страницу , значит после текущей страницы имеются еще страницы. Нажмите для перехода на страницу ниже. Для выбора необходимого пункта списка, переместите на него курсор и затем нажмите .

## Ввод данных

### Ввод имени или номера точки

Вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые имена состоящие не более чем из 16 символов для идентификации точек.

По умолчанию, новое имя точки соответствует последнему введенному имени точки с увеличенной на единицу последней цифрой. Например, если последнее имя точки было A100, значит имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет A101.

Если последний символ предыдущего имени точки алфавитный, имя по умолчанию, присваиваемое следующей точке будет такое же, как и у последней точки.

Когда курсор находится в поле Т (точка), существует несколько путей для определения точки или ввода координат.

### Ввод существующей точки

Если вводится имя существующей в памяти точки, то будут показаны ее координаты. Перед переходом на следующий экран или выбором следующего поля прибор издает короткий звуковой сигнал.



T : 77	
CD: STATION	
X: 1.000	
Y: 1.000	
Z: 1.000	

Для настройки продолжительности отображения окна с координатами, войдите в меню МЕНЮ > Установки > Другие. Чтобы окно сохранялось до нажатия на клавишу **ENT**, установите в поле «Пок.XYZ» значение +ENT.

<Другие>	
Пок.XYZ :	<b>+ENT</b>
2е един :	Метр
Сигнал :	ВКЛ
Разм.СТ :	Нет
Ввод CD :	<ABC>

### Ввод новой точки

При вводе имени или номера не существующей в памяти точки, появляется экран ввода координат. Могут быть записаны “NE”, “NEZ”, или только (Z) координаты.

Нажмите **ENT** на последней линии (CD: поле) для сохранения точки в текущем проекте.

H: 200.857	
B: ■	1
Z:	
T : 95	
CD: .....	

H: 200.857	
B: 56.902	1
Z: 1.350	
T : 95	
CD: POINT1	
Спис Стек	

### Нажатие **ENT** без ввода номера точки

Если вы хотите использовать точку, но не записывать координаты в память, вы можете просто нажать клавишу **ENT** не вводя имени точки в поле Т.

Ведите временно используемые для расчетов координаты, которые не будут сохранены в проекте.


Введи лин. Т2	
T1: 95	
T2: ■	
MSR	Спис Стек

H: ■	1
B:	
Z:	
* Эта ТЧ не будет зап.	

## Определение группового символа (\*)


Если при вводе имени точки использовать звездочку (\*), например A100\*, появится список всех точек в проекте, которые начинаются с символов A100.

Используйте клавиши курсора или для выбора нужной точки, затем нажмите . Символы или показывают, что доступна еще одна страница до или после текущей страницы, клавиши или позволяют переключаться на предыдущую или следующую страницу списка. При выборе точки из списка, будут показаны ее координаты, и прибор издаст звуковой сигнал.

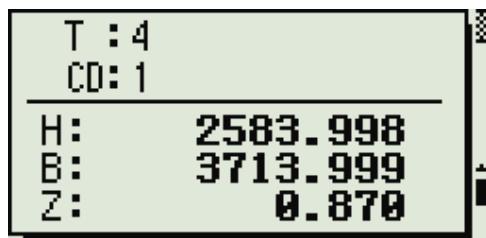

## Запись текущих измерений

Вы также можете вводить в качестве точек текущие измерения. Для этого необходимо нажать программную клавишу MSR.

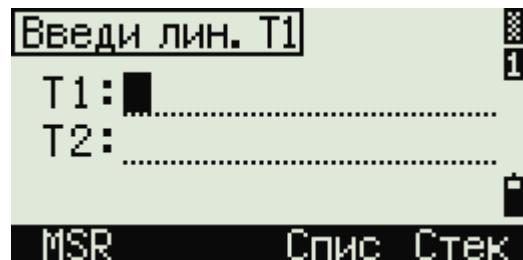

Появится экран наблюдений.

Нажмите одну из клавиш или чтобы начать измерение. Для изменения высоты цели нажмите программную клавишу HT.



Для перехода к экрану записи точки после окончания измерения, нажмите .

Введите имя и код точки и нажмите .



Когда вы перемещаете курсор в какое-либо поле, появляется текущее значение или значение по умолчанию в виде инверсного текста (это режим ввода по умолчанию «Заменить все значение»).



Нажмите клавишу для изменения режима ввода на режим перезаписи и выделения первого символа. Нажмите клавишу для перемещения курсора в конец строки.




### Ввод точки из стека

В стеке находится список недавно использованных точек. Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу «Стек», когда курсор находится в поле «Т».

Используйте клавиши курсора или , чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите .

Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки увеличится на единицу.

Например если имя выбранной точки было JM001, в поле «Т» появится имя JM002.

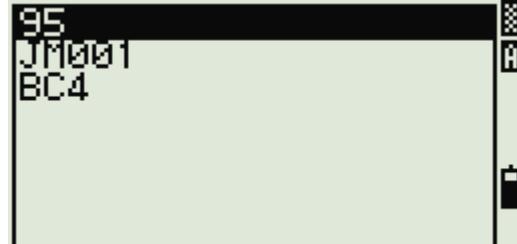


В стеке содержатся имена последних 20 использованных точек. Они отображаются в хронологическом порядке, начиная с последней использованной точки.

### Ввод точки из списка точек

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу «Спис», когда курсор находится в поле «Т».

Используйте клавиши курсора или , чтобы переместить курсор на точку, которую вы хотите использовать. Затем нажмите .

Когда вы вернетесь к экрану ввода точки, имя выбранной точки будет введено в поле «Т». При необходимости вы можете добавить к имени цифры или буквы.

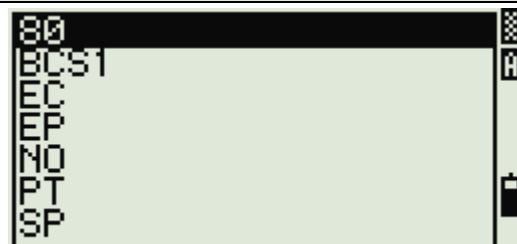

## Ввод кодов

В поле CD (код) по умолчанию всегда устанавливается последний использованный код. Вы можете изменить выбранные код на экране ввода точки или нажать клавишу **COD**, находясь на Экране основных измерений. Дополнительная информация приведена в разделе «Клавиша **COD**». Для идентификации кодов вы можете использовать цифровые или алфавитно-цифровые клавиши длиной не более 16 символов.

### Непосредственный ввод кодов

Чтобы напрямую ввести код, нажмите клавишу **MODE** для выбора цифрового или алфавитно-цифрового режима ввода. Затем введите код с клавиатуры.



### Ввод кода из стека

В стеке находится список недавно использованных кодов. В стеке может содержаться до 20 кодов.

Для отображения содержимого стека нажмите программную клавишу «Стек», когда курсор находится в поле «CD».

Используйте клавиши курсора **[A]** или **[V]**, чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите **ENT**.

Выбранный код будет скопирован в поле «CD».



При перезагрузке инструмента, стек с кодами очищается.

### Ввод кодов из списка кодов

Для вывода списка имеющихся точек нажмите программную клавишу «Спис», когда курсор находится в поле «CD».

Для редактирования списка кодов выберите Меню > Данные > Спис.код. Дополнительная информация по этой теме находится в разделе «Редактирование списка точек или списка кодов».

Используйте клавиши курсора **[A]** или **[V]**, чтобы переместить курсор на код, который вы хотите использовать. Затем нажмите **ENT**.

Для обозначения слоев применяется стрелка в конце метки кода. Если после выбора слоя вы нажмете **ENT**, будут отображены коды и слои из этого слоя.



После возврата к экрану ввода, выбранный код будет введен в поле «CD».



Пункты списка показываются в алфавитном порядке.

Для быстрого поиска кода вы можете поиск по первому символу кода. Дополнительная информация приведена в следующем разделе.




### **Дополнительные возможности: Поиск кодов с использованием первого символа**

Для быстрого поиска кода в списке используйте поиск по первому символу. Например, для поиска кодов, начинающихся на букву Т, введите букву Т с клавиатуры. Для этого дважды нажмите клавишу ①.

После каждого нажатия клавиши в поле режима ввода отображается выбранная буква. Например, после первого нажатия клавиши ①, отобразится буква S. Если вы быстро нажмете ① еще раз, будет выбрана буква T.

После выбора буквы, курсор переместится к кодам, которые начинаются с этой буквы.

Если коды, начинающиеся с этой буквы отсутствуют, курсор переместится к следующей доступной букве.

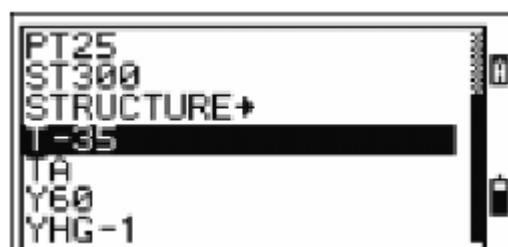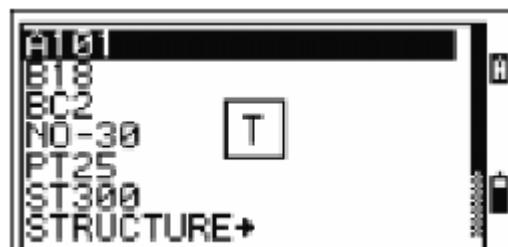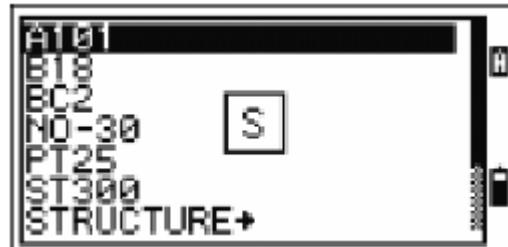

### **Быстрые коды (Q-коды)**

Быстрые коды (Q-коды) позволяют вам снимать и записывать в поле множество точек с кодами объектов. Вы можете занести в список до 10 Q-кодов. Для занесения в список Q-кодов нажмите программную клавишу «Ред». Дополнительная информация приведена в разделе «Режим измерения с применением быстрого кода».



Нажмайте клавишу **MODE** для включения или выключения режима Q-кодов.

Нажмите программную клавишу «Ред» для изменения Q-кода. Вы можете редактировать введенный код или добавить число в конце кода.

Вы также можете использовать клавишу **DSP** чтобы изменить вид экрана подложки.

## Ввод величин в футах и дюймах

Когда в качестве величин измерения длины выбраны американские футы (US-Ft) или международные футы (I-Ft), вы можете вводить и отображать расстояния, высоты и значения координат в десятичных футах или в футах и дюймах. Дополнительную информацию вы найдете в разделах «Единицы измерения» и «Прочие настройки».

Для ввода величин в футах и дюймах на экране ввода, введите элементы, деленные на периоды при помощи точки (.) в следующем формате:

<Футы>  <Дюймы>  <Числитель>

<Знаменатель>

(0 – 11)      (0 – 15)      (0 –  
99)

По умолчанию знаменатель равен 16. Если знаменатель равняется 16, вы можете не вводить его, и он не будет отображаться на экране.



Например, если вы вводите        на экране отобразится значение 2' 08" 5/ (2 фута, 8 целых и 5/16 дюймов).



Следующие примеры иллюстрируют различные введенные величины:

Для ввода...	Тип...
65' 5 3/8"	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="ENT"/></input>
65'	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="ENT"/>
65' 5"	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="ENT"/>
65' 5 3/8"	<input type="text" value="6"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="ENT"/>
5 3/8"	<input type="text"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="ENT"/> или <input type="text"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text"> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="ENT"/></input>

Числитель и знаменатель, введенные вами, автоматически преобразуются в значение ближайшее к одной из следующих величин: 0, 1/8, ?, 3/8, ?, 5/8, ?, 7/8, 1/16, 3/16, 5/16, 7/16, 9/16, 11/16, 13/16, 15/16.

Если знаменатель равен 16 он не показывается на экране.

## Проекты


Для записи данных в прибор, вы должны создать или открыть проект.



**Предостережение** – Перед началом работы с прибором, первым делом проверьте настройки проекта.

## Создание нового проекта


1. Нажмите клавишу **MENU** чтобы открыть экран МЕНЮ.
2. Нажмите **1** чтобы открыть менеджер проектов.
3. Нажмите программную клавишу «Созд» для открытия экрана «Создать проект».
4. Введите имя проекта.
5. Нажмите программную клавишу «Уст» для проверки настроек проекта. Вы не можете изменить установки ранее созданного проекта.
6. Нажмите **ENT** на последнем поле экрана «Создать проект» для создания нового проекта.

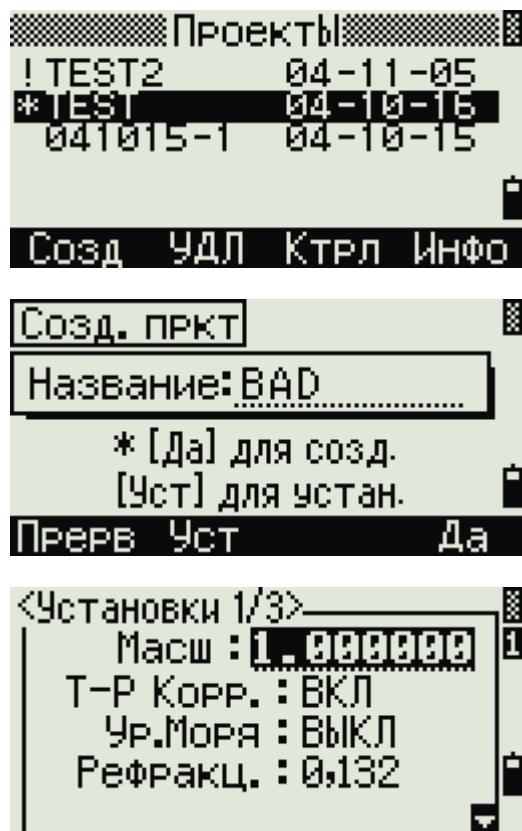

При появлении одного из сообщений «БОЛЕЕ 32 ПРОЕКТОВ» или «Переполнение данными» удалите один из имеющихся проектов, чтобы освободить место для нового проекта. Вы не освободите место, удаляя записи существующего проекта.

## Создание контрольного проекта

1. Нажмите клавишу **MENU** чтобы открыть экран МЕНЮ.
2. Нажмите **1** чтобы открыть менеджер проектов.
3. Подведите курсор к проекту, который вы хотите использовать в качестве контрольного.
4. Нажмите программную клавишу «Ктрл».
5. Нажмите программную клавишу «Да».

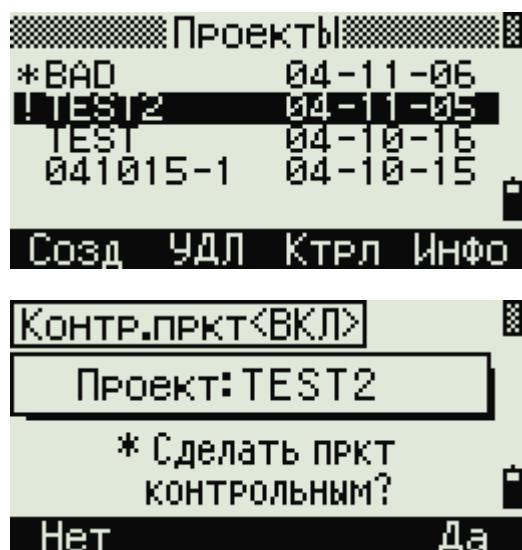

Когда вы вводите имя или номер точки, система сначала ищет эту точку в текущем проекте. Если точка не будет найдена, поиск автоматически будет продолжен в контрольном проекте. Если эта точка будет найдена в контрольном проекте, она копируется в текущий проект как верхняя запись.

## Проекты созданные в версии ранее 1.10

Текущей версией баз данных является 1.10. Проекты с приставкой «?» были созданы при помощи более ранних версий баз данных и не могут быть использованы в версии 1.10. Если проект из более ранней версии, вы не сможете открыть его, установить в качестве контрольного или просмотреть информацию об этом проекте. Однако вы можете использовать программную клавишу «УДЛ» для удаления этого проекта.

Проекты созданные при помощи версии 1.02 или более ранней не совместимы с версией 1.10 или более поздней. Выгрузите все проекты перед обновлением программного обеспечения прибора.

## Измерение расстояний

### Наведение на призменный отражатель



**Предупреждение** – Никогда не смотрите через трубу на солнце – это может привести к повреждению глаз и потере зрения.

Информация по сборке призменного отражателя приведена в разделе «Установка призменного отражателя».

Наведите зрительную трубу на перекрестье в центре призменного отражателя.



Наведение на одинарную призму


После обнаружения отраженной световой волны индицируется уровень сигнала.



Наведение на одинарную опрокидывающуюся призму

## Измерение расстояний

Чтобы измерить расстояние нажмите клавишу **MSR1** или **MSR2** на Экране основных измерений на любом экране наблюдений.

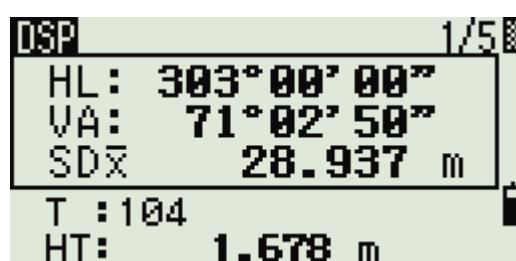

Пока прибор делает измерение, постоянная призмы отображается маленьким шрифтом.

Если количество измерений для нахождения средней величины установлено равным 0, измерения будут продолжаться до тех пор, пока вы не нажмете клавиши **MSR1**, **MSR2** или



**ESC**. После каждого измерения значение расстояния обновляется.

Если количество измерений для нахождения средней величины установлено равным значению от 1 до 99, среднее расстояние будет показано только при завершении последнего измерения. Когда отображается усредненная величина, поле SD меняет свое название на SDx.

Если уровень сигнала недостаточный для проведения измерения, иконка уровня сигнала мигает. Дополнительная информация находится в разделе «Панель состояния».

Для изменения высоты цели НТ, температуры и давления нажмите клавишу **HOT**.

Дополнительная информация находится в разделе «Клавиша **HOT**».

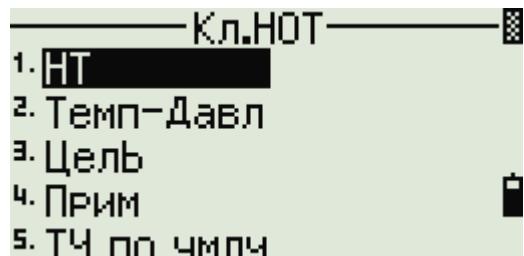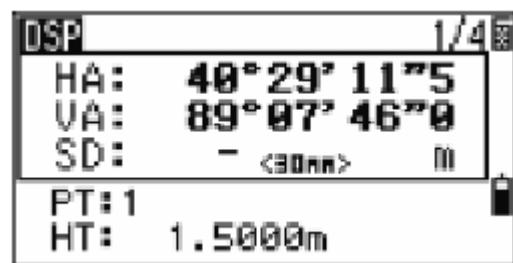


Настройки, от которых зависят величины поправок (Т-Р Корр, Уровень моря и Картографическая проекция) включены в настройки проекта. Эти установки индивидуальны для каждого проекта. Если вам необходимо изменить эти установки, создайте новый проект. Дополнительная информация имеется в разделах «Настройки проекта» и «Настройки».



## Настройки измерений

Чтобы просмотреть настройки измерений, подержите нажатой одну секунду клавишу **MSR1** или **MSR2**.

Используйте клавиши курсора **^** или **▼**, чтобы переместить курсор между полями. Используйте клавиши курсора **<** или **>** для изменения значения выбранного поля.

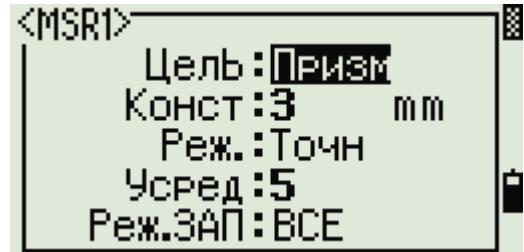

Поле	Значение
Цель	Призма Марка
Константа (постоянная призмы)	От -999 мм до 999 мм
Режим	Точный 0.1 мм Точный 1 мм Нормальный 1 мм Нормальный 10 мм
Усреднение (количество измерений для усреднения)	От 0 (непрерывное) до 99
Режим записи	Только измерение Подтверждение Все

## Поле цели

Символ «–» (тире) появляется при измерении перед величиной постоянной призмы, если в поле «Цель» установлено значение «**Призма**».

Символ «]» (правая скобка) появляется при измерении перед величиной постоянной призмы, если в поле «Цель» установлено значение «**Марка**».

Символ постоянно перемещается по экрану слева направо в поле постоянной призмы.

Настройки цели необходимы для лучшей компенсации циклических ошибок при измерении расстояний.

## Поле режима записи

Настройки режима записи контролируют работу клавиш **[MSR1]** и **[MSR2]** на Экране основных измерений. Значение «**Толь.ИЗМ**» установлено по умолчанию. После измерения инструмент возвращается к Экрану основных измерений и ожидает нажатия клавиши **[ENT]** перед записью точки.

При установленном значении «**Подтв.**» перед записью данных отображается экран «Запись ТЧ».

При установленном значении «**ВСЕ**», прибор переходит в режим быстрого измерения и записи данных. Он автоматически запишет точку, используя значения Т и СД по умолчанию. После измерения инструмент возвращается к Экрану основных измерений для проведения следующего измерения.

## **Применение**

**В этой главе:**

- Сброс НА и угловые измерения
- Установка станции
- Вынос в натуру
- Программные клавиши
- Запись измеренных данных
- Измерения со смещением

## Сброс НА (горизонтального угла) и угловые измерения

Чтобы открыть меню «Угол», нажмите клавишу **ANG** из Экрана основных измерений. Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используя клавиши курсора **<** или **>**, выберите команду и затем нажмите **ENT**.



Режим КЛ/КП не поддерживается тахеометром серии DTM -332.

### Установка горизонтального угла - НА в 0

Нажмите клавишу **1** или выберите «0-Уст» в меню «Угол» для установки горизонтального угла в 0. После установки угла вы вернетесь к Экрану основных измерений.

### Ввод горизонтального угла


Нажмите клавишу **2** или выберите «Ввод» в меню «Угол» для появления строки ввода угла. Введите горизонтальный угол, используя цифровые клавиши, и затем нажмите **ENT**.



Для ввода 123°45'50", наберите **1 2 3 . 4 5 5 0** Отображаемое значение будет округлено до минимального приращения угла.

### Запись передней точки после повторных угловых измерений

- Нажмите клавишу **3** или выберите «Повт.» для активизации режима повторных угловых измерений. На экране будет показано “HR=0”.
- Наведите на заднюю точку (BS) и нажмите **ENT**.
- Наведите на переднюю точку (FS) и нажмите **ENT**. Горизонтальный угол накапливается, и значение снова зафиксировано.
- Для прекращения угловых измерений нажмите **ESC**.
- Когда вы накопите достаточное количество измерений горизонтального угла между задней и передней точками, произведите измерение на переднюю точку, нажав **MSR1** или **MSR2**.

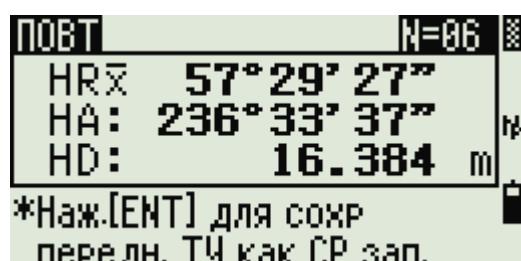

Будет показано и зафиксировано усредненное значение угла до окончания процесса.

HRx = HR? ? N

HA = BSAz + HRx (нормализовано)

HRx не обновляется, даже если инструмент будет перемещен.

6. Нажмите клавишу **ENT** для сохранения наблюдения на переднюю точку как СР запись. Проверьте значения РТ/НТ/СД и затем нажмите **ENT** для записи.



При повторных угловых измерениях значение НА меняется на HR?. Количество повторений углов отображается вверху экрана (например, N=006).

Измеренное значение горизонтального угла может быть не более 1999°59'59".

Эта функция сохраняет сырье и XYZ данные в виде СР записей невзирая на настройки хранения БД.


## Измерения при круге вправо/круге влево

Используйте измерения Круг вправо/Круг влево (КП/КЛ) чтобы добиться максимальной точности угловых измерений. Применение измерений КП/КЛ эффективно исключает постоянные механические погрешности за исключением некоторых особых ошибок, таких как ошибка вертикального угла. Дополнительная информация приведена в разделе «Измерения Круг вправо/Круг влево».

Вы можете производить угловые измерения при КП/КЛ без измерения расстояния, нажав **4** или выбрав «КП/КЛ» в меню «Угол».



Если уже было произведено измерение расстояния, вы можете инициализировать усреднение при КП/КЛ, переведя зрительную трубу на другую сторону.

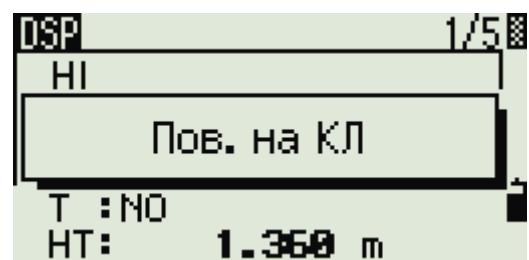

Чтобы настроить НА с использованием КП/КЛ измерения, задняя точка также должна быть измерена в режиме КП/КЛ в процессе установки станции.



## Фиксирование горизонтального угла

Нажмите клавишу **5** или выберите «Удрж» в меню угловых измерений для фиксации текущего значения горизонтального угла.

Чтобы установить отображаемое на экране значение горизонтального угла нажмите **ENT** или программную клавишу «Уст».

Чтобы прервать процесс и вернуться к Экрану основных измерений нажмите **ESC** или программную клавишу «Прерв».




## Установка станции

Нажмите клавишу **STN** из Экрана основных измерений для входа в меню установки станции.

Для выбора команды из этого меню нажмите соответствующую цифровую клавишу или, используя клавиши курсора **<** или **>**, выберите команду и затем нажмите **ENT**. Нажмите **↑** или **↓** для перемещения к другой странице.

Подсвеченной остается последняя использованная функция.

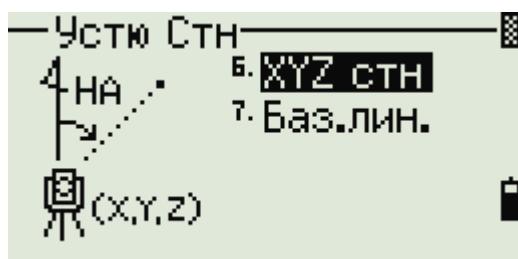


## Установка станции по точке с известными координатами и азимутом

- Нажмите клавишу **1** или выберите «Извест» в меню установки станции.
- Введите имя или номер точки в поле ST.


- Если ввести номер известной точки, то на экране появятся координаты этой точки и курсор автоматически установится в поле высоты инструмента – HI (Height of instrument).
- Если вводится номер точки, которая не существует, то появляется экран ввода координат точки. Введите координаты и нажмите **ENT** после ввода каждого поля. Новая точка сохраняется в памяти после нажатия клавиши **ENT** на последнем поле CD.



3. Введите высоту инструмента и затем нажмите **ENT**.
4. Выберите способ, который Вы будете использовать для ориентировки на заднюю точку.
  - Путем ориентации на заднюю точку по введенным координатам.
  - Путем ориентации на заднюю точку по введенным азимуту и углу.

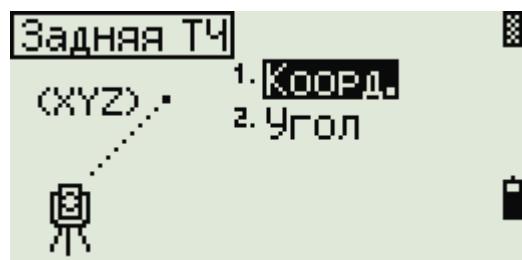

### Ориентация на заднюю точку с известными координатами

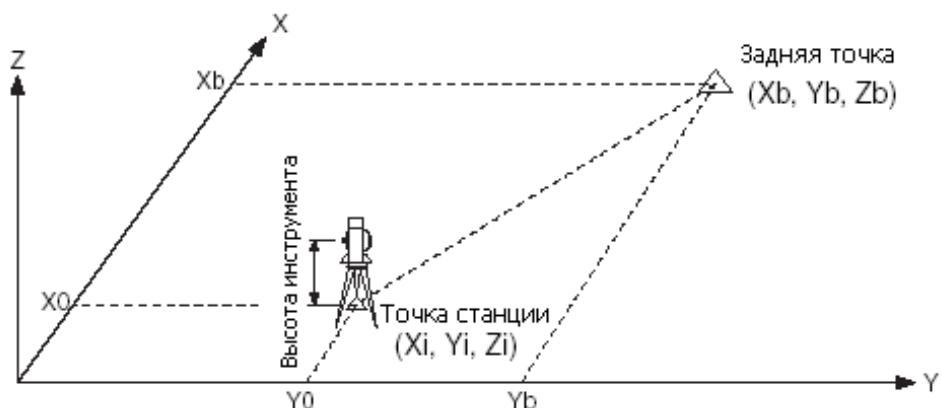

1. Нажмите клавишу **1** или выберите «Корд.» в меню ввода задней точки для появления экрана ввода координат задней точки.
2. Введите имя задней точки. Если точка существует в текущем проекте, то на экране появятся ее координаты.
3. Если Вы будете проводить измерение расстояния на ЗТ, то введите высоту отражателя в поле НТ.
4. Наведитесь на ЗТ при КП и нажмите клавишу **ENT** для завершения установки станции.
  - Если вам необходимо записать полноценное наблюдение, т.е. (НА/ВА/СД) нажмите **MSR1** или **MSR2**.



AZ: Азимут на ЗТ, вычисленный по координатам

- Если измерено расстояние на ЗТ с известными координатами нажмите на клавишу **[DSP]** для отображения экрана QA. На экране QA можно просмотреть величины dHD/dVD которые показывают разницу между измеренным расстоянием и расстоянием, вычисленным по известным координатам.
5. Для записи станции нажмите **[ENT]**.  
6. После измерения расстояния нажмите **[ENT]** для завершения установки станции. Записи ST и F1 сохраняются в текущем проекте.




### Дополнительные возможности: Измерения при КЛ/КП

Программная клавиша «КП» используется для углового измерения при Круге вправо.


После того как вы произвели измерение расстояния на ЗТ при КЛ, Вы можете просто перевести зрительную трубу на КП для измерения при Круге вправо. Инструмент автоматически определяет положение КЛ/КП.

После нажатия **[ENT]** при КП, появляется экран ошибок наведения.

Нажав на программную клавишу «СР» вы произведете СР запись, которая содержит средние значения НА, ВА и SD из измерений при КЛ/КП. Если нажать программную клавишу «ДА», то будет записаны только ST и КЛ/КП записи без записи СР (Control Point –Контрольная точка).

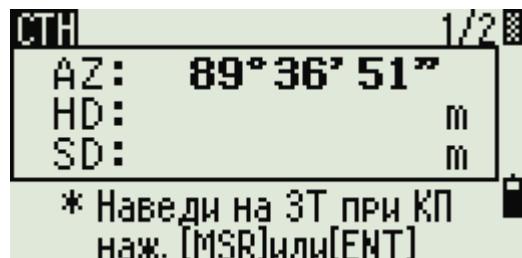

## Наведение на заднюю точку посредством ввода азимута

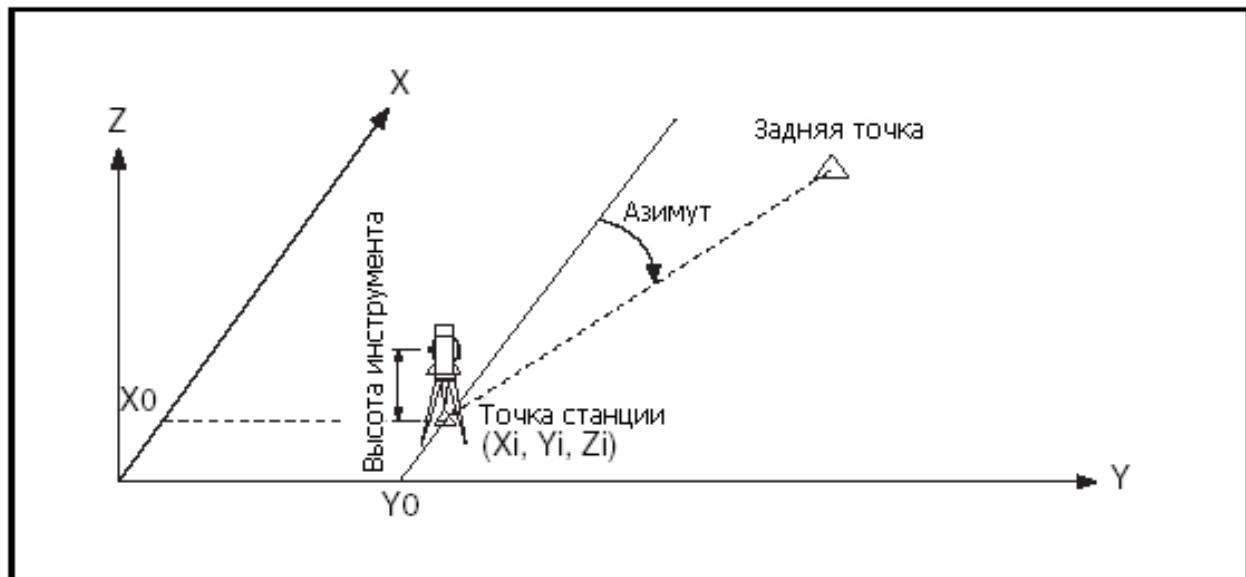

1. Нажмите **[2]** или выберите «Угол» на экране выбора типа задней точки для ввода азимута.

2. Если вы не желаете вводить какое либо имя задней точки (только ввести азимут), нажмите клавишу **[ENT]** в поле ЗТ.

3. Введите азимут на заднюю точку в поле AZ.

При нажатии на клавишу **[ENT]** без ввода азимута в поле AZ будет автоматически установлено значение  $0^{\circ}00'00''$ .

4. Наведите на ЗТ и нажмите **[ENT]**. Записи ST и F1 будут сохранены в проекте.

Вы также можете использовать измерения при КЛ/КП, если нажмете на программную клавишу «КП».

### Задняя ТЧ



### Ввод Зад.ТЧК

ЗТ: **1**  
HT: **1.360 м**  
CD:

Спис Стек

### Введи угол на ЗТ

AZ: **269.4035**


### СТН

AZ: **269° 40' 35"**  
HD: **м**  
SD: **м**

\*Нав. на ЗТ и [MSR]/[ENT]  
КП

## Установка станции с использованием обратной засечки на известные точки

Для установки станции при помощи обратной засечки используются измерения углов/расстояний на известный точки.

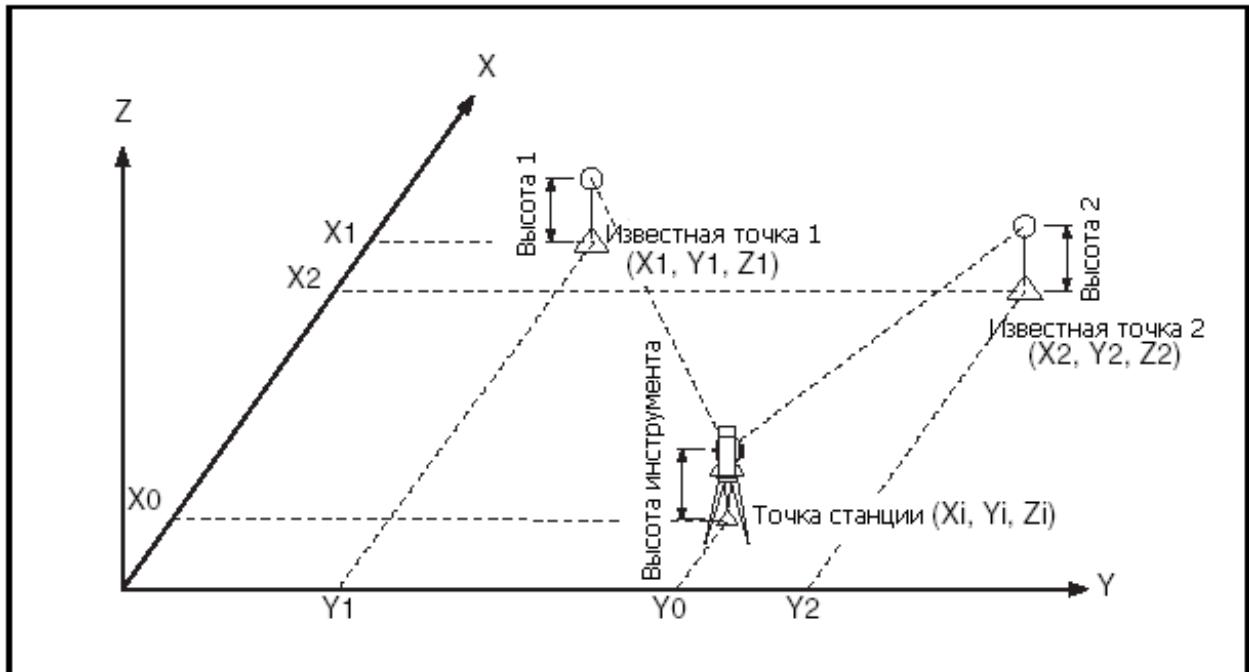


Вы можете использовать максимум 10 точек для засечки. Можно производить измерения как углов и расстояний, так и только углов. Вычисление производиться автоматически, как только будет сделано необходимое количество измерений.

Можно удалить неправильно сделанные измерений и произвести перерасчет при необходимости. Также вы можете выбрать заднюю точку.

Если угол между известной точкой 1 и известной точкой 2 (измеренные от точки станции) очень острый или тупой результирующее решение может быть геометрически неверным. Для достижения геометрической достоверности выбирайте известные точки (или точку станции) так, чтобы они были разнесены в пространстве.

1. Нажмите клавишу **[2]** или выберите «Засечка» в меню «Установка Станции» для входа в меню обратной засечки.

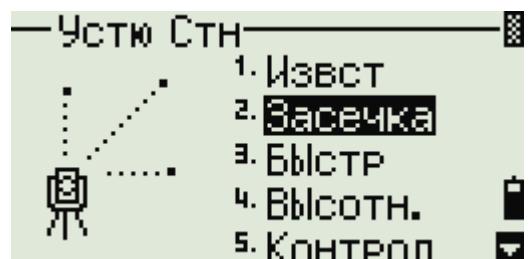


2. Введите имя первой наблюдаемой точки (ТЧ1).




3. Введите высоту цели и нажмите [ENT].



4. Наведитесь на РТ1 и нажмите [MSR1] или [MSR2]. Программная клавиша «КП» также доступна для измерений при КЛ/КП.

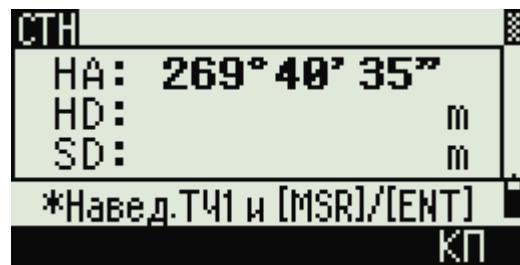


5. Нажмите [ENT] для измерений следующей точки.

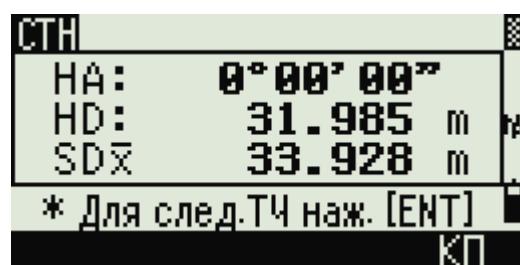

6. Введите вторую точку (ТЧ2) и высоту отражателя.



7. Измерьте вторую точку и нажмите [ENT]. Когда инструмент получит достаточное количество данных, он вычислит координаты станции.

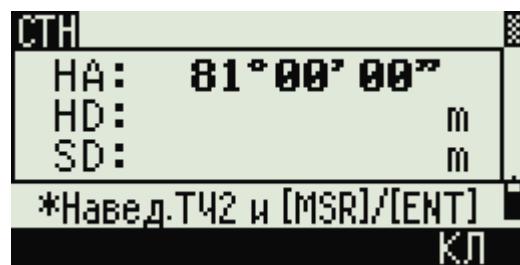

- Если доступно больше минимального количества данных, появится экран стандартных отклонений.




- Нажмите программную клавишу «Доб» для измерений еще одной точки, чтобы увеличить точность засечки.
9. Если результат вас устраивает, нажмите программную кнопку «Зап» или **[ENT]** для записи станции.



10. Введите высоту инструмента, если это требуется и нажмите **[ENT]**. “ST” устанавливается по умолчанию как “последняя запись PT+1”.



11. Имя можно изменить, если установить курсор в поле ST и редактировать или поменять текст.  
Задняя точка по умолчанию устанавливается как первая, измеренная при засечке точки.

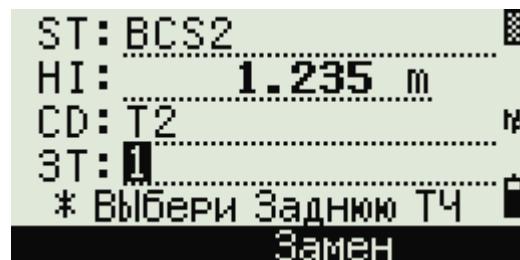

12. Вы можете изменить заднюю точку ЗТ нажав на программную клавишу «Замен».



13. Выберите заднюю точку ЗТ и нажмите **[ENT]**.

14. Для завершения засечки нажмите **[ENT]** когда курсор находится в поле “ЗТ”.

Для вычисления засечки должны быть произведены измерения углов минимум на 3 точки или одно угловое измерение и одно измерение расстояния и угла. Высота станции может быть вычислена, если измерялось расстояние. Если расстояние не измерялось, то высота станции рассчитывается с использованием только угловых измерений на точки с известными трехмерными координатами.

### **Дополнительные возможности: просмотр и удаление измерений засечки**

Нажмите программную клавишу «См» на экране результатов по засечке для контроля измерений на каждой точке.

dNA: Ошибка НА на данное направление

dVD: Ошибки в VD между измеренным и



вычисленным расстояниями

dHD: Ошибка в HD между измеренным и вычисленным расстояниями

Если требуется удалить измерение (возможно из-за больших ошибок), установите курсор на ту точку, которую надо удалить, и затем нажмите программную клавишу «Удал». После удаления, координаты станции будут автоматически пересчитаны.

Чтобы продолжить наблюдения, нажмите программную клавишу «Доб». Появится экран для ввода следующей точки ТЧ.



## Быстрая установка станции без ввода координат

Точка станции (ST) в этой функции определяется как точка с новым номером. Для новой точки координаты сохраняются как МР (0, 0, 0). Если станция ST была вручную изменена на известную точку, то установка станции производится с координатами этой точки.

1. Для быстрой установки станции нажмите клавишу **3** или выберите «Быстр» в меню установки станции.  
ST: Точка станции (по умолчанию – последняя записанная точка ТЧ+1 или ST+1 в зависимости от установки «Разм.СТ»)  
HI: Высота инструмента  
3T: Задняя точка (пустое поле)  
AZ: Азимут на заднюю точку (по умолчанию равен нулю)
2. Поле имени задней точки 3T по умолчанию остается пустым. Вы можете оставить это поле пустым, или ввести имя точки.
3. Азимут на заднюю точку AZ по умолчанию равен нулю, но вы можете ввести любое значение в эту строку.
4. Наведитесь на заднюю точку 3T и нажмите клавишу **ENT** для завершения установки станции.  
Значениям горизонтального угла НА и азимута AZ будет присвоены введенные вами данные после нажатия на **ENT** в поле AZ.



Даже если значения ST и BS являются известными точками, эта функция не вычисляет угол на заднюю точку AZ автоматически. Для вычисления AZ между двумя известными точками (ST и BS) используйте функцию Установка станции > Известная.

Дополнительная информация содержится в разделе «Установка станции по точке с известными координатами или азимутом».

## Определение высоты станции

- Нажмите клавишу **4** или выберите «Высотн» в меню установки станции.
- Введите имя точки с известной высотой ВР (высотный репер) и нажмите клавишу **ENT**. Если точка найдена в проекте, то курсор переместится в поле НТ – высоты отражателя.
- Введите высоту отражателя - НТ и нажмите **ENT**.



- Наведитесь на отражатель, установленный на точке ВР и нажмите **MSR1** или **MSR2**.
- Измерения при КЛ/КП также возможны, если вы нажмете программную клавишу «КП» или просто переведете зрительную трубу в положение Круг вправо после измерения расстояния.



Будут показаны обновленные координаты станции. Высота инструмента НИ может быть изменена на этом экране.

- Нажмите **ENT** для записи обновленной станции STN.



Когда высота инструмента НИ была изменена, координата Z-будет обновлена до записи станции. Установка станции должна быть сделана перед использованием функции Высотной привязки.


## Контроль и восстановление направления на заднюю точку

Установка станции должна быть сделана до выполнения функции контроля задней точки. Эта функция всегда ссылается на заднюю точку из последней записи станции, сохраненной в текущем открытом проекте.

- Нажмите **[5]** или выберите «Контрол» в меню установки станции для выбора функции контроля задней точки.



НА: Текущий отсчет горизонтального угла НА  
BS: Горизонтальный угол НА на заднюю точку ЗТ в последней установке станции. Введите координаты станции для наблюдения без записи данных.

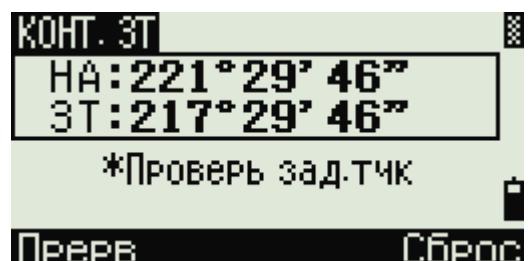

- Сделайте одно из следующего:

- Для восстановления горизонтального угла, такого, каким он был при установке последней станции, наведите трубу на заднюю точку и нажмите программную клавишу «Сброс» или **[ENT]**.
- Нажмите программную клавишу «Прерв» или **[ESC]** для отмены действия и возврата в Экран основных измерений.


## Функция Базовые координаты XYZ:

Функция Базовые координаты XYZ не сохраняет запись станции т.к. функция Контроль ЗТ не может проверить заднюю точку, если вы устанавливаете станцию при помощи функции Базовые координаты XYZ.

Чтобы сохранить сырье данные, используйте любую другую функцию из меню «Установка станции». Эта функция не сохраняет в проекте записи станции.

Вы можете использовать эту функцию без открытия проекта. Если при использовании этой функции открыт какой-то проект СО записи хранятся чтобы показать, что базовые координаты инструмента были изменены.

- Чтобы вызвать функцию Базовые координаты XYZ, нажмите **[6]** или выберите «XYZ стн» в меню установки станции.

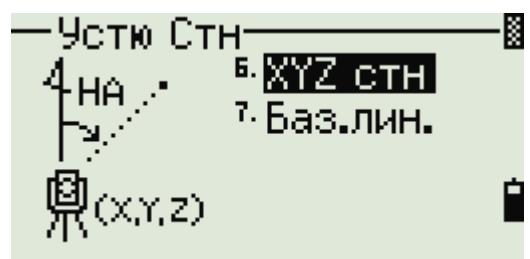

По умолчанию показываются текущие значения XYZ для инструмента.

Ввод Стн	
X:	7.209
Y:	7.462
Z:	4.954
HI:	1.235 м
НА:	

2. Введите новые значения XYZ для инструмента и нажмите **[ENT]**.
3. Сделайте одно из следующего:


- Для восстановления горизонтального угла, введите значение в поле НА и нажмите **[ENT]**.
- Если необходимости в восстановлении значения горизонтального угла нет, оставьте поле НА пустым и нажмите **[ENT]**.

Вы вернетесь к Экрану основных измерений.

Ввод Стн	
X:	7.209
Y:	7.462
Z:	4.954
HI:	1.235 м
НА:	

### Засечка по двум точкам вдоль известной линии

1. Для вызова функции Известная линия нажмите **[7]** или выберите «Баз.лин.» в меню установки станции.

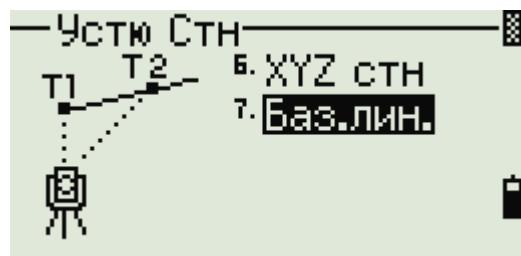

2. Ввод известной точки как ТЧ1  
Если вы вводите имя новой точки, появляется экран ввода координат.

Наведитесь на ТЧ1 и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** для проведения измерения. Нажмите **[ENT]**.

Введи ТЧ1	
T :	[ ]
HT:	1.360 м
CD:	

Спис Стек	
СТН	
НА:	110°00' 00"
HD:	2.829 м
SDX	3.062 м
* Для след.ТЧ наж. [ENT]	
КП	


3. Выберите способ определения известной линии:
  - Для определения линии путем ввода координат ТЧ2, нажмите **[1]** или выберите «По кд».

Ввод Т2	
4 AZ	1. По кд
T2	2. По уг

- Для определения линии путем ввода азимута **[2]** или выберите «По уг».
- 4. Если вы выбрали «По углу», появится экран ввода азимута. Введите значение угла и нажмите **[ENT]**.



- Появится экран измерений.
- 5. Наведитесь на ТЧ2 и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** для проведения измерения. Нажмите **[ENT]**.

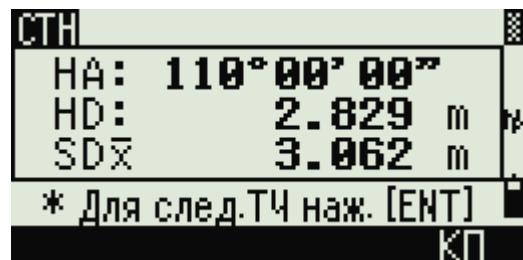

- Когда ТЧ2 будет измерена, прибор вычислит координаты станции.
- 6. Чтобы записать станцию нажмите **[ENT]** или программную клавишу «Зап».



- 7. Для проверки вашего измерения нажмите программную клавишу «Экр». Если вы определяете линию путем ввода азимута, будут показаны величины HD и VD между ТЧ1 и ТЧ2.

Если вы определяете линию путем ввода координат ТЧ2, будут показаны разности HD (dHD) и VD (dVD) между измеренными данными и введенными вами данными.




- 8. Введите имя станции, высоту инструмента (HI) и код объекта (CD) при необходимости. По умолчанию имя станции будет соответствовать последней записанной ST+1 в зависимости от установки «Разм.СТ».



- 9. По умолчанию задняя точка становится первой точкой (ТЧ1). Чтобы изменить это, выберите поле 3Т и затем нажмите программную кнопку «Замен».




- 10. Чтобы закончить запись станции, нажмите **[ENT]** в поле 3Т.


## Примеры записей

СО, Температура:20C Давление:1013hPa Призма:0 ...  
ST,9005,,265,,1.2350,150.40300,150.40300  
КЛ,265,1.6040,79.0010,90.30150,89.35260,  
КЛ,200,1.4590,50.2300,269.4035,93.50110,  
СО, P1-P2 HD=122.0350 VD=0.5600

## Вынос в натуре

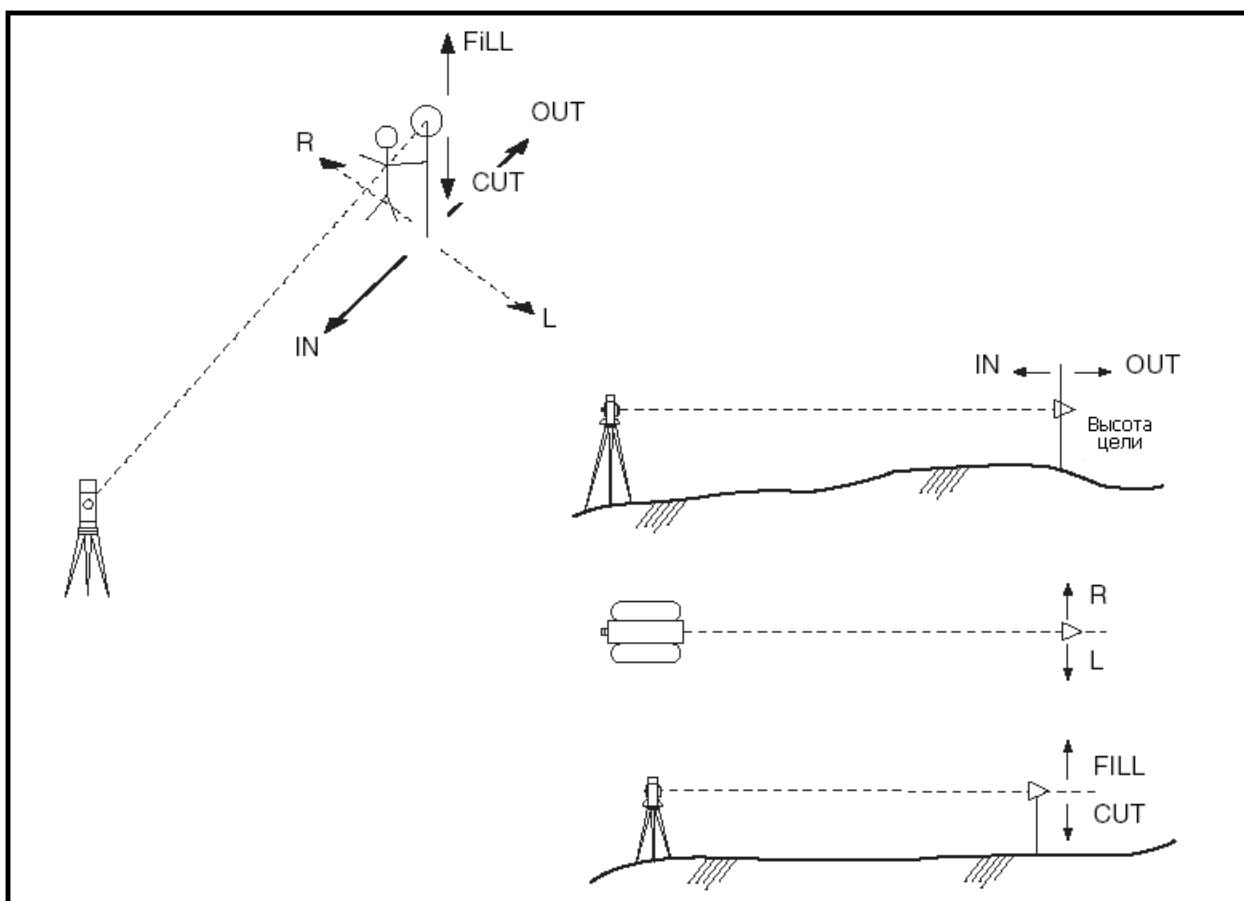

Чтобы получить доступ к меню Выноса в натуре нажмите клавишу **S-O**.

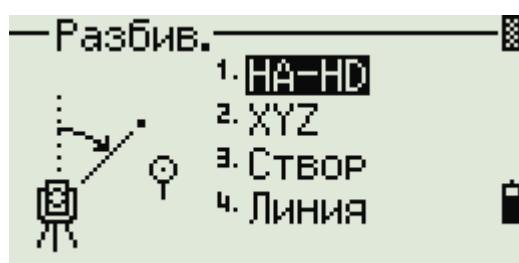

## Вынос в натуре точки по углу и расстоянию

1. Нажмите клавишу **1** или выберите «НА-HД» в меню выноса в натуре для ввода горизонтального проложения и угла.


2. Введите их значения и нажмите **[ENT]**.

HD: Горизонтальное проложение от точки стояния до выносимой точки  
dVD: Превышение от точки стояния до выносимой точки  
HA: Горизонтальный угол



Когда клавиша **[ENT]** нажата без ввода HA, то будет автоматически использоваться текущий угол.

3. Поверните инструмент до тех пор, пока dHA не будет равным  $0^{\circ}00'00''$ .  
4. Наведите зрительную трубу на отражатель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

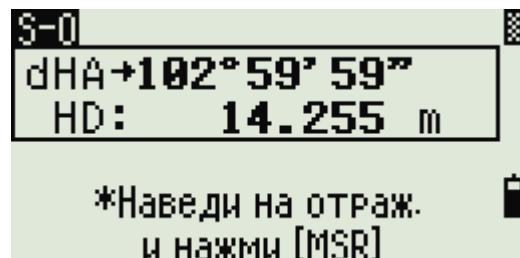

Когда измерение будет завершено, то на экране будет показана разница между текущей позицией отражателя и требуемой.

dHA: Разница в горизонтальном угле  
П/Л: Вправо/Влево (Боковые ошибки)  
ВП/НАЗ: Вперед/Назад (Продольные ошибки)  
НИЖ/ВЫШ: Ниже/Выше











Для однажды полученного измерения величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.

Если вы нажмете клавишу **HOT** на любом экране наблюдений, появится меню горячих клавиш. Вы можете использовать это меню в любое время чтобы изменить высоту отражателя HT, температуру и давление T - P.



### Использование клавиши **DSP** для переключения между экранами

Нажмите клавишу **DSP** для переключения между экранами выноса в натуру. Доступны следующие экраны:

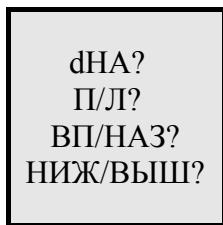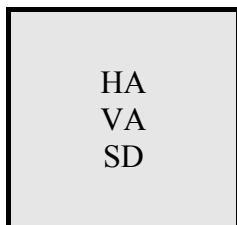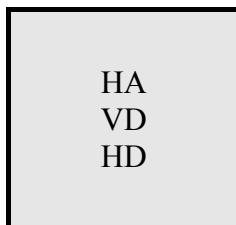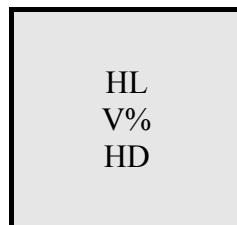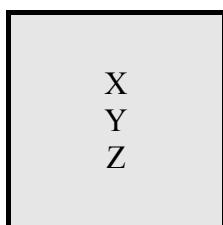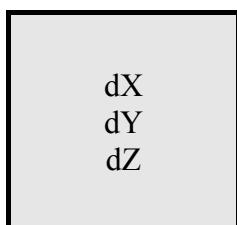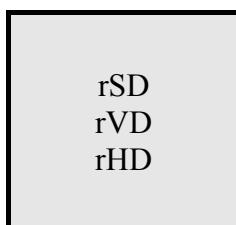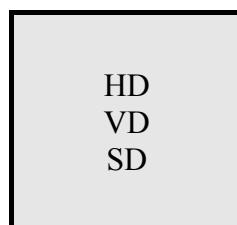**S-01****S-02****S-03****S-04****S-05****S-06****S-07****S-08**

Экран S-08 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе «Другие установки».

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу **DSP**, появляется следующий экран. Если нажать **DSP** на последнем экране (S-07 или S-08 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран S-01.

Чтобы изменить экраны S-02, S-03 и S-04, подержите 1 секунду клавишу **DSP**.  
Дополнительная информация приведена в разделе «Выбор величин на экране основных измерений».


Для записи выносимой точки нажмите **ENT**.  
Номер точки по умолчанию - ТЧ будет как последняя точка ТЧ+1. Нажмите **ENT** для записи точки.



После записи точки прибор вернется в экран измерений. Вы можете продолжить наблюдения или нажать клавишу **ESC** для ввода нового расстояния и угла.

### **Вынос в натуру точки по координатам**

1. Нажмите клавишу **2** или выберите «XYZ» в меню выноса в натуру для выноса точки по координатам.

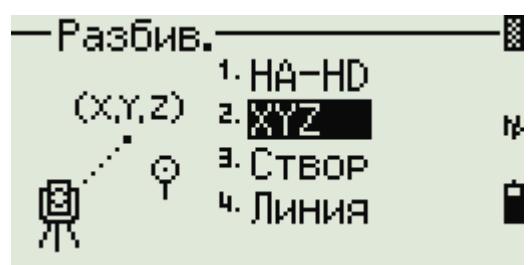

2. Введите имя точки, которую вы хотите вынести в натуру и нажмите **[ENT]**.

Вы можете также задать точку, введя код точки или радиус от инструмента.



Если найдено несколько точек, то будет показан список. Используйте клавиши курсора **[<]** или **[>]** для перемещения по страницам списка и **[A]** или **[V]** для выбора нужной точки.

3. Подсветите точку в списке и нажмите **[ENT]**.



После выбора появится угол поворота и расстояние до точки.

4. Поворачивайте прибор до тех пор, пока dHA не станет равным  $0^{\circ} 0' 0''$ . Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

dHA: Разница в горизонтальном угле

HD: Расстояние до выносимой точки



5. Отправьте реечника на данную позицию. Затем, руководя им и делая измерения до тех пор, пока на экране не будут высвечены значения 0.0000 m/ft.

dHA: Разница в горизонтальном угле

П/Л: Вправо/Влево

ВП/НАЗ: Вперед/Назад

НИЖ/ВЫШ: Ниже/Выш



Нажмите клавишу **[DSP]** для переключения между экранами. Эта функция работает так же, как для выноса в натуру по углу расстоянию, за исключением того, что счетчик экранов (например, S-01/8) не отображается. Дополнительная информация приведена в разделе «Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами».

Для однажды полученного измерения величина НИЖ/ВЫШ и Z координата обновляются при изменении вертикального угла VA.

- Запись выносимой точки будет произведена после нажатия на **ENT**. По умолчанию имя точки принимается как выносимая ТЧ+1000.



Используйте поле «Доб.ТЧ» в МЕНЮ > Установки > Разбивка для определения целого числа, которое будет добавляться к номеру выносимой точки чтобы создать новый номер для записи выносимой точки. Значение по умолчанию равно 1000. Например, при выносе точки ТЧ3 с таким значением, запись выносимой точки будет с номером 1003. Дополнительная информация имеется в разделе «Вынос в натуре».

После записи точки вы вернетесь в экран измерений. При нажатии клавиши **ESC** вы сможете выбрать новую точку в экране ввода ТЧ/CD/R. Если для введенной точки выноса использовалось одно имя точки, ТЧ по умолчанию будет следующая ТЧ+1.



Если вы выбирали точку из списка, то вы вернетесь обратно в список выбора точек, в котором не будет уже выбранных точек.

Нажмите клавишу **ESC** для возврата в экран ввода точки.



### **Дополнительные возможности: задание списка точек по диапазону их имен**


- Нажмите программную клавишу «От/До» когда курсор находится в поле ТЧ для ввода точек по их диапазону.



- Ведите первую точку в поле «От» и последнюю точку в поле «До». Диапазон может быть меньше чем 1001 точка.



Если точки были найдены, то появляется список точек ‘От’ и ‘До’. Выберите точку, используя клавиши курсора **[A]** или **[V]**, и нажмите **[ENT]** для перехода в экран выноса в натуре.

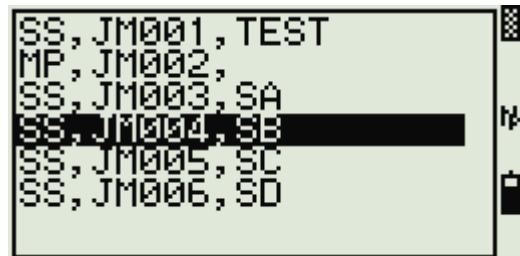

Если у Вас имеется контрольный проект и дополнительные точки найдены в нем, то в конце списка появляется программа клавиша «Конт».


## Вынос в натуре створа

Эта функция делит линию между инструментом и первой измеренной точкой на введенное число, что позволяет вам сделать вынос в натуре точек через определенный шаг.

- Нажмите **[3]** или выберите «Створ» в меню выноса в натуре.



- Установите базовую линию. Для этого установите отражатель на линию (конечная точка) и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

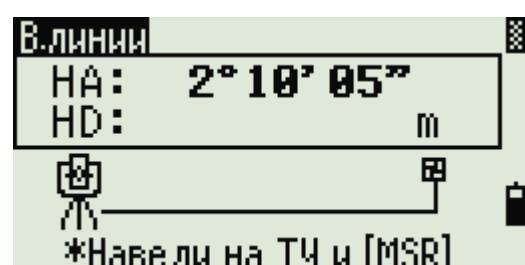

- Ведите количество точек разбивки в поле «Итого».



Появляется экран для выноса первой точки (от инструмента).

- Наведитесь на призму и нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]**.




5. Для перехода к следующей точке воспользуйтесь клавишами курсора или .

В.линии <2/10>  
HD: 7.573 м  
Л : 0.000 м  
НАЗ↓ 30.292 м  
\* [↓ = Следущ. пикет  
[↑ = Пред.пикет

6. Нажмите для записи точки, как запись SO (выноса в натуру).

X: 57.610  
Y: 29.416  
Z: 46.762  
T : JM012  
CD:S-01D  
Спис Стек

Например, если измеренная вами точка находится на расстоянии 100 м от инструмента и в поле «Итого» установлено 2, будут вычислены для выноса в натуру следующие четыре точки:

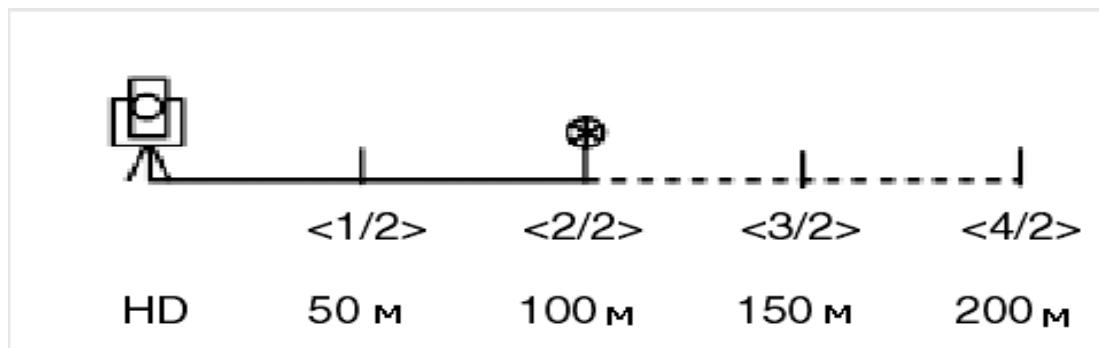

### Вынос в натуру линии

Эта функция позволяет сделать вынос в натуру линии по расстоянию от первой точки Sta, смещению O/S и превышению dZ от заданной линии.

1. Нажмите или выберите «Линия» в меню выноса в натуру.

—Разбив.  
sta  
0/s  
1. НА-HD  
2. XYZ  
3. СТВОР  
4. Линия

2. Введите первую точку линии (T1).


Введи лин. Т1  
T1: .....  
T2: .....

Если нажать без ввода имени точки, вы сможете ввести временные координаты, которые не сохраняются в проекте.

Иначе можно нажать программную клавишу «MSR», чтобы измерить точку.

MSR Спис Стек  
X: 4785.000  
Y: 2546.000  
Z: 55.3  
\* Эта ТЧ  
не будет зап.

3. Введите вторую точку (P2) линии.

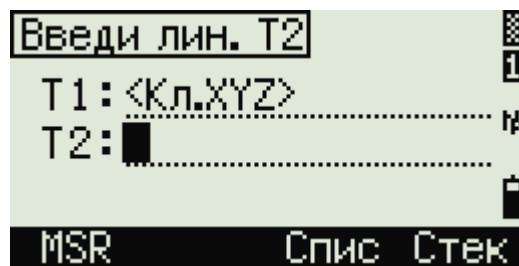

4. Введите смещение от линии.

Нажмите клавишу **[ENT]** в пустом поле для ввода значения 0.0000.  
 Sta: Расстояние от первой точки  
 T1 вдоль линии  
 O/S: Расстояние  
 (+): Смещение в правую сторону по направлению T1–T2  
 (-): Смещение в левую сторону по направлению T1–T2  
 dZ: Разница в высоте от линии



5. Поворачивайте инструмент до тех пор пока dHA не станет равным 0°00'00".  
 6. Наведитесь на отражатель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.



Когда измерение расстояния будет произведено, то на экране будет показана разница между проектной точкой и текущим положением отражателя.

7. Нажмите **[ENT]** для записи точки, как запись SO (выноса в натуру).



### Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами

Нажмите клавишу **[DSP]** для переключения между экранами. Эта функция работает так же, как для выноса в натуру по углу-расстоянию. Дополнительная информация приведена в разделе «Использование клавиши **[DSP]** для переключения между экранами».

## Программные клавиши


Для доступа к меню Программы, нажмите клавишу **PRG**.

### Измерение расстояния и величин смещения вдоль заданной линии

- Нажмите **1** или выберите «2-ТЧ лин.отс» в меню программ.



- Ведите первую точку опорной линии. Эта точка может быть также измерена. Нажмите программную клавишу «MsrPT» для входа в экран измерений.

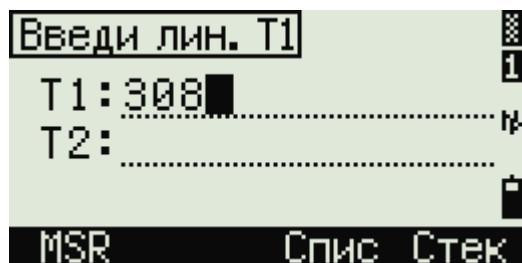

### Экран прямых измерений


Нажмите программную клавишу «MsrPT» для входа в экран прямых измерений.

Наведите трубу на отражатель и нажмите **MSR1** или **MSR2**. После измерения прибор автоматически войдет в экран записи точки.

Если нажать **ESC** в экране записи точки, то эта точка не запишется в проект, но будет использоваться для расчета.




- Ведите вторую точку опорной линии.

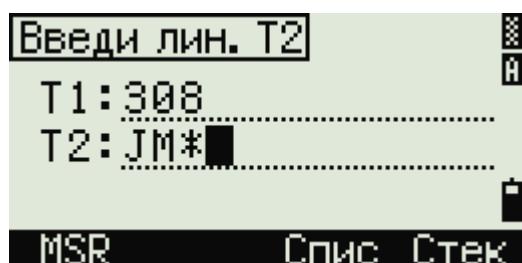

- Введите значок «звездочка» (\*) в строке имени точки, для выполнения поиска по групповому символу. На экране появится список точек. Выберите клавишами курсора точку и нажмите **ENT**.



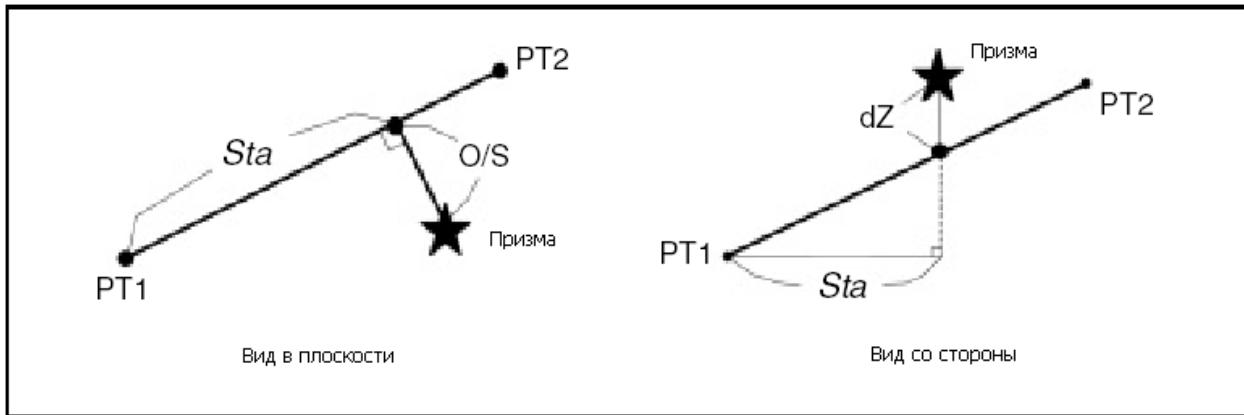

Наведитесь на призменный отражатель и нажмите **MSR1** или **MSR2**.

Sta: Горизонтальное проложение для измеренной точки от точки P1 вдоль линии P1-P2

O/S: Смещение вправо/влево по направлению линии P1-P2

dZ: Вертикальное смещение от линии P1-P2



#### **Использование клавиши **DSP** для переключения между экранами**

Нажмите клавишу **DSP** для переключения между экранами выноса в натуру. Доступны следующие экраны:

**REF1**

Sta
O/S
dZ

**REF2**

X
Y
Z

**REF3**

HA
VA
SD


**REF4**

HA
VD
HD

**REF5**

HD
VD
SD

Экран REF5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе «Другие установки».

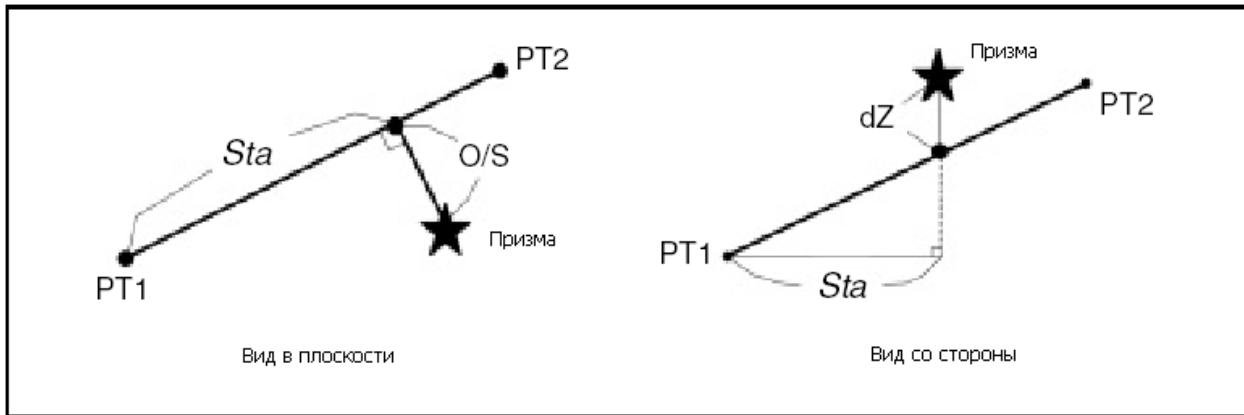

Наведитесь на призменный отражатель и нажмите **MSR1** или **MSR2**.

Sta: Горизонтальное проложение для измеренной точки от точки P1 вдоль линии P1-P2

O/S: Смещение вправо/влево по направлению линии P1-P2

dZ: Вертикальное смещение от линии P1-P2



#### **Использование клавиши **DSP** для переключения между экранами**

Нажмите клавишу **DSP** для переключения между экранами выноса в натуру. Доступны следующие экраны:

**REF1**

Sta
O/S
dZ

**REF2**

X
Y
Z

**REF3**

HA
VA
SD

**REF4**

HA
VD
HD

**REF5**

HD
VD
SD

Экран REF5 доступен только в том случае, если установлены вторые единицы измерения расстояния. Дополнительная информация приведена в разделе «Другие установки».

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу **DSP**, появляется следующий экран. Если нажать **DSP** на последнем экране (REF4 или REF5 если установлены вторые единицы измерения расстояния), появится экран REF1.

Нажмите клавишу **ENT** для сохранения точки и информации о смещении относительно заданной линии.

Введите имя точки и код.

Высота отражателя - НТ также может быть изменена на этом экране.

#### Пример записи данных для этой функции

CO, 2pt-Ref Pt:16 & Pt:13 Az:311.2932

CO, Sta= -12.6876 Offset= 1.3721 dZ= 0.0971

SS,17,1.0000,6.9202,18.4700,80.3120,15:48:48,2REF-LINE



### Определение расстояние и смещение относительно круговой кривой

Нажмите клавишу **2** в или выберите «Круг. Крив» в меню «Программы».




Введите точку начала круговой кривой (T1) и азимут линии тангенса (A31).


Точка T1 может быть введена непосредственными измерениями, посредством нажатия программной клавиши «MSR».



Выберите метод задания кривой.

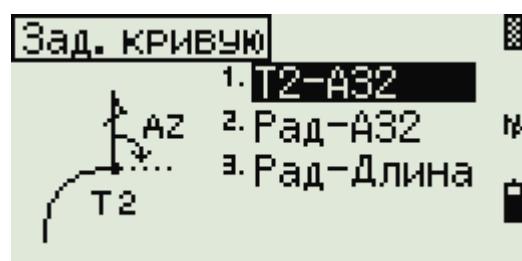


Точка P2 может быть любой точкой на линии тангенса.

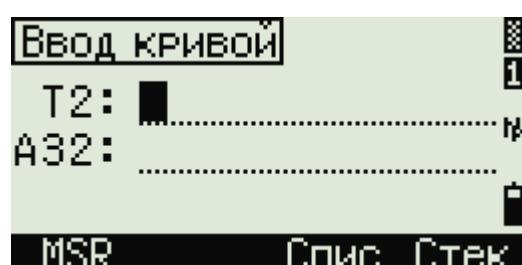

Когда вводится радиус (Rad), положительное значение задается по часовой стрелке и негативное значение – против часовой стрелки.

Ввод кривой	
Рад:	<input type="text" value="1"/>
A32:	<input type="text" value="1"/>
*Рад(-): против час.стор Рад(+): по час.стор	

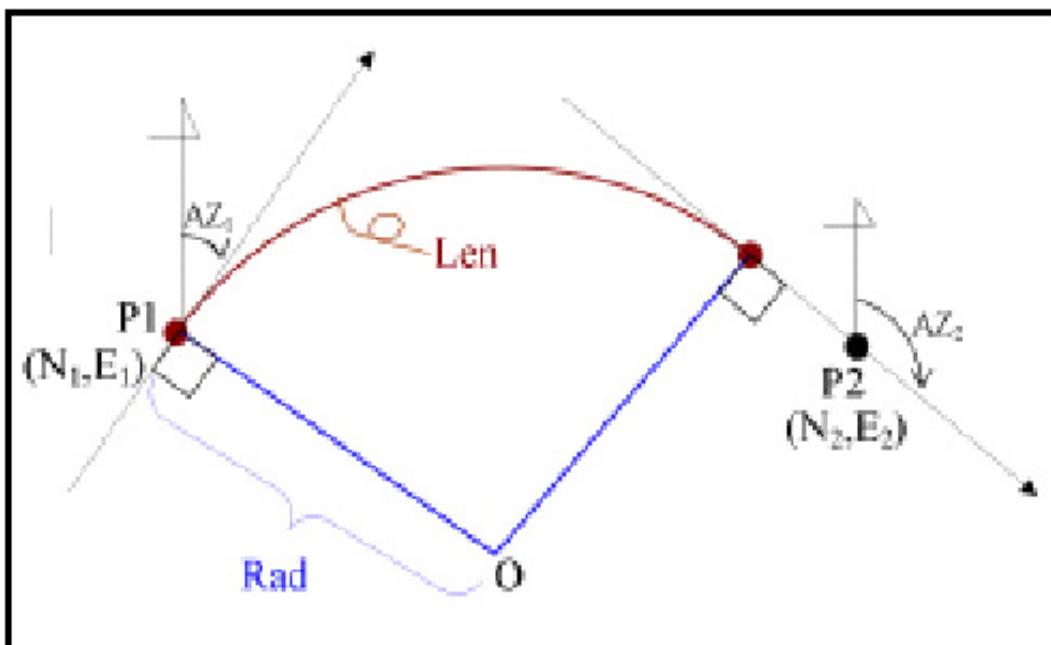

После ввода всех данных будет вычислена кривая.

Если введенная длина кривой “Len” больше, чем возможно для этой кривой (зависит от радиуса), она будет соответственно укорочена.

Для того чтобы...	Нажмите...
Переключиться между экранами	[DSP]
Изменить величину НТ	[HOT]
Записать точки	[ENT]

### Использование клавиши [DSP] для переключения между экранами

Нажмите клавишу [DSP] для переключения между экранами выноса в натуру. Доступны следующие экраны:

ARC1

Sta
O/S
dZ

ARC 2

X
Y
Z

ARC 3

HA
VA
SD

ARC 4

HA
VD
HD

rSD: Наклонное расстояние

rHD: Горизонтальное проложение

rVD: превышение

rV%: уклон в процентах (rVD/rHD) x 100%

rGD: Заложение (rHD/rVD) :1

rAZ: азимут от первой на вторую точку

## Измерение между текущей и первой точкой

- Нажмите клавишу **[3]** в меню программ – PRG или выберите «RDM(Радиал)» для входа в эту функцию.






- Наведите трубу на первую точку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**. На экране появится расстояние между точкой станции и первой точкой.
- Наведите на вторую точку и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**. На экране появится расстояние между первой и второй точкой.

rSD: Наклонное расстояние между двумя точками.

rVD: Превышение

rHD: Горизонтальное проложение между двумя точками

- Нажмите **[DSP]** для смены экрана.  
rAZ: Азимут от 1й точки до 2й точки  
rV%: Уклон (rVD/rHD) x 100%  
rGD: Заложение (rHD/rVD): 1

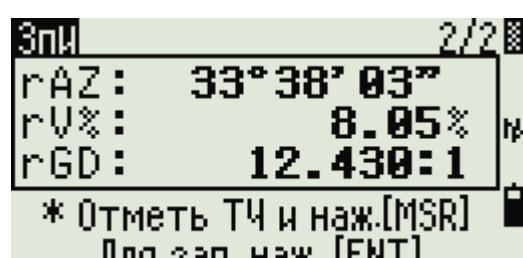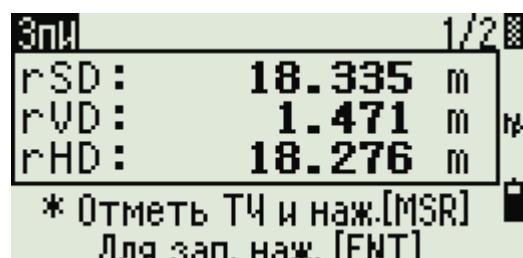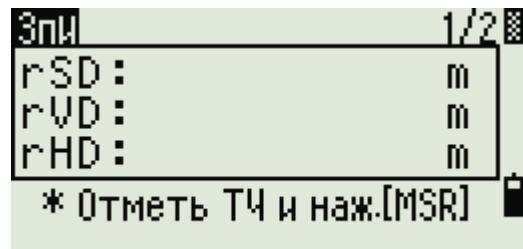

- Вы можете записать эти данные, но только как строку комментариев (примечаний), если нажмете клавишу **[ENT]** на экране 1/2 или 2/2.

Номера точек «по умолчанию» будут показаны на экране. Эти номера могут быть изменены по вашему усмотрению. Нажмите **[ENT]** в строке «До» для записи комментария.


Данные, записываемые при помощи функции RDM сохраняются в RM записях. Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW они выводятся в виде записей примечаний (CO).

## Измерение расстояния между предыдущей и текущей точкой


- Для работы с этой функцией нажмите **4** или выберите «RDM (Посл.)» в меню программ.
- Весь процесс использования этой функции аналогичен функции «RDM (Радиал)». (см. предыдущий раздел).




Разница между 1:Последовательно и 2:Радиально

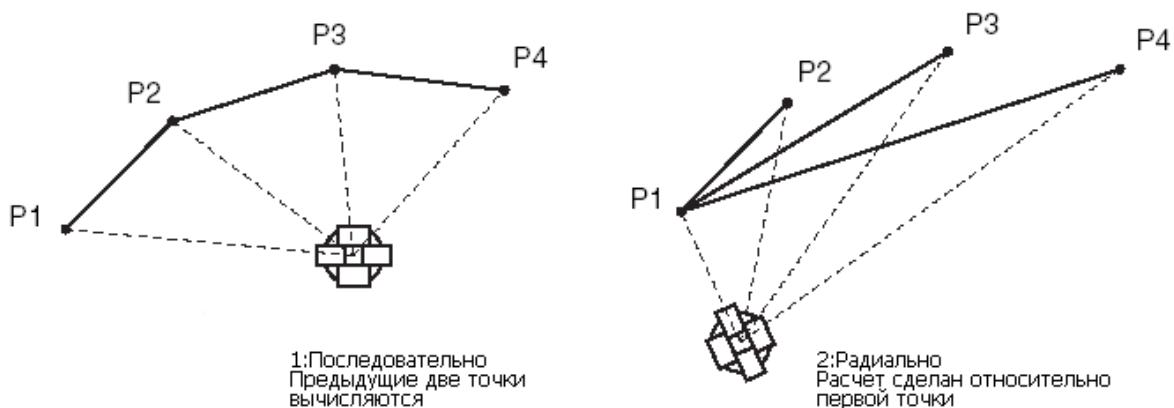

## Измерение высот недоступных объектов

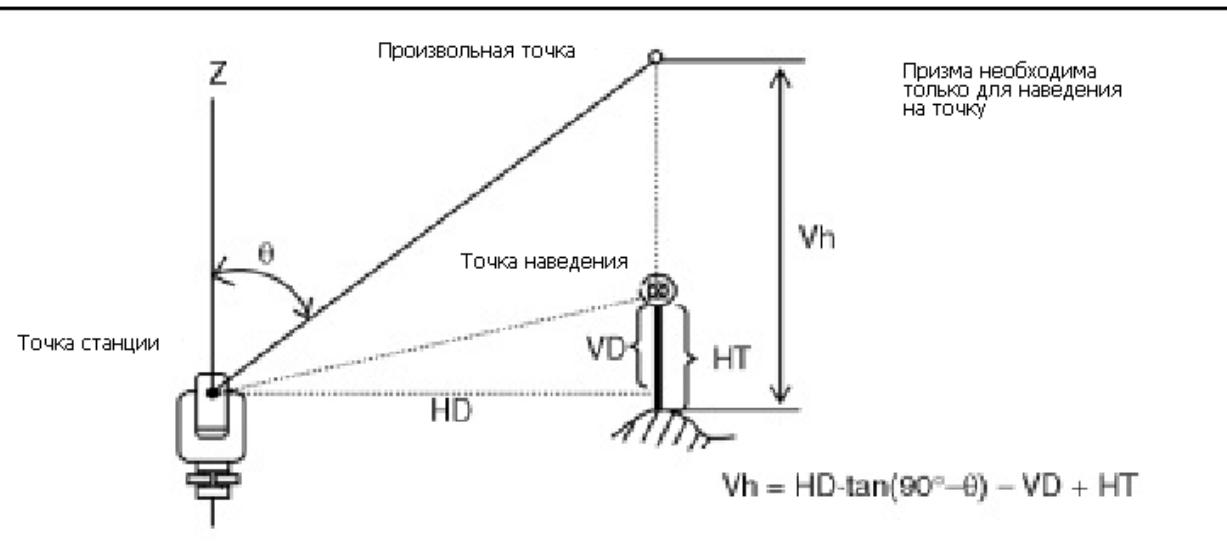

- Нажмите клавишу **5** меню программ или выберите PRG для входа в функцию Удаленного измерения высоты.

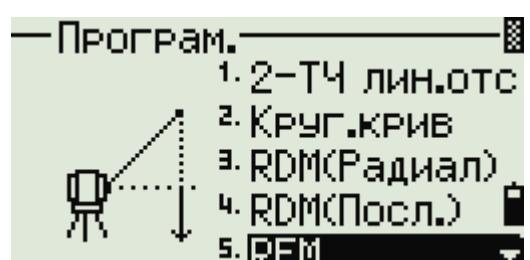

2. Введите высоту отражателя.

REM  
HT: 0.000 m  
Vh: m

\* Снач. введи HT

3. Наведите трубу на отражатель и нажмите клавишу **MSR1** или **MSR2**.

REM  
HT: 1.550 m  
Vh: m

\* Отметь точку и нажми [MSR]


4. Ослабьте зажимной винт вертикальной оси, и наведите трубу на нужную точку. На экране будет высвечиваться высота (Vh).

REM  
HT: 1.550 m  
Vh: 19.191 m

\* Наж.[ENT] для обнов высоты и цель

Вы можете использовать REM измерения для обновления высоты цели. Произведите измерение на призму, наведитесь на низ вехи и нажмите **[ENT]**.

### Измерение расстояния и смещения в вертикальной плоскости

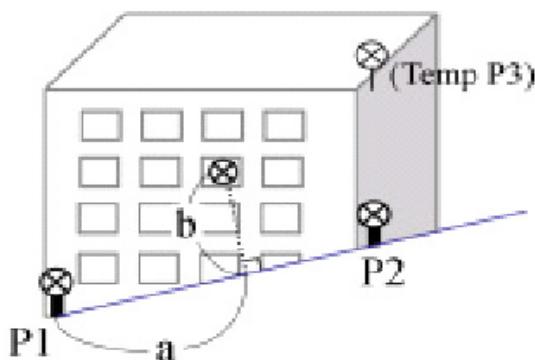

1. Нажмите клавишу **6** в меню программ или выберите «V-плоск» для входа в функцию вертикальной планировки.

ПРОГРАМ.  
6. V-плоск  
7. S-плоск

2. Введите две точки, определяющие базовую линию.

– Для ввода точки путем непосредственного измерения, нажмите программную клавишу «MSR».

После нажатия клавиши «MSR» появится экран измерений.

3. Нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]** клавиши.

После измерения появится экран для записи точки.



4. Введите ТЧ и код - CD затем нажмите **[ENT]**.



5. Введите вторую точку в вертикальной плоскости и нажмите **[ENT]**.



Как только плоскость будет определена, то будет вычисляться Sta/dZ и их значения будут обновляться при перемещении трубы. При этом измерять расстояние не требуется.

**Sta** Горизонтальное проложение от P1 на

точку наведения вдоль базовой линии

**dZ** Превышение от P1 до точки наведения.





### Использование клавиши **DSP** для переключения между экранами

Нажмите клавишу **[DSP]** для переключения между экранами плоскости. Доступны следующие экраны:

**PLN1**

**PLN 2**

**PLN 3**

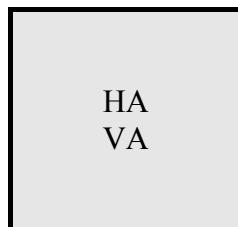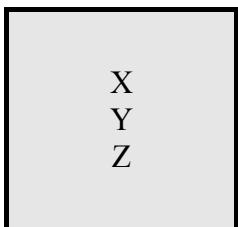

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу **DSP**, появляется следующий экран. Если нажать **DSP** на последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Нажмите клавишу **ENT** для сохранения точки на любом экране наблюдений.

Для записи точки нажмите **ENT** в любом экране (от V-ПЛОСК1/3 до V-ПЛОСК3/3).

Ведите ТЧ и CD затем нажмите **ENT**.




#### Пример записи для этой функции

CO,Vertical Ref Plane Pt1:516-A1 Pt2:530


CO,Sta=68.021 dz=17.459

SS,30123-A48,1.5480,16.4020,40.4720,89.0730,14:22:47,

#### Измерение расстояния и смещения в наклонной плоскости

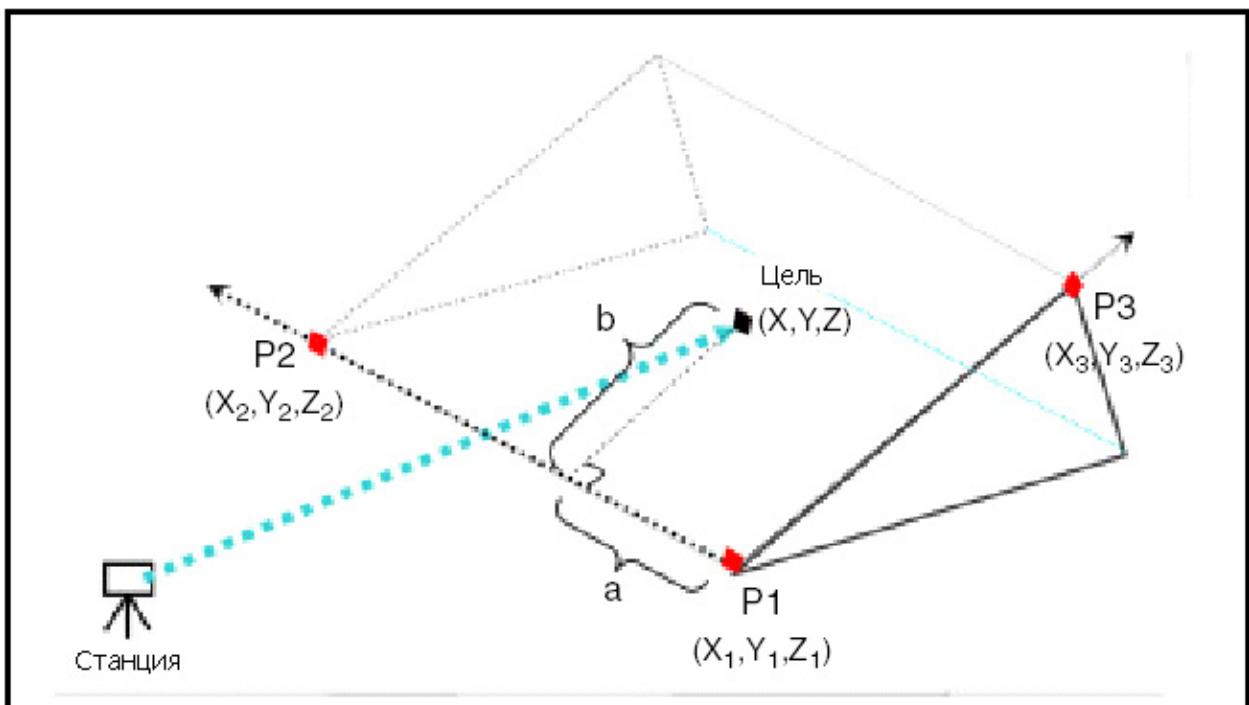

- Нажмите клавишу **[7]** или выберите «S-плоск» в меню программ для входа в эту функцию.

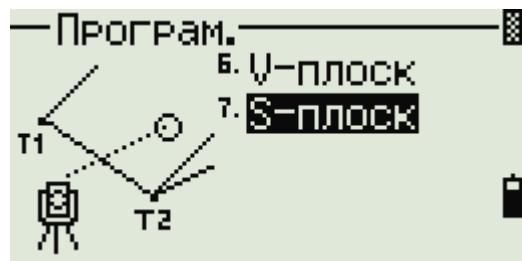

- Введите три точки, определяющие плоскость. Можно также непосредственной измерить эти точки, нажав программную клавишу «MSR».

Если не вводить номер точки, а нажать клавишу **[ENT]** в пустом поле, то можно будет ввести координаты, не записывая их в память прибора.


После ввода временных координат в строке номера точки будет надпись: <Кл.XYZ>.

При уже определенной плоскости для вычисления значений 'a' и 'b' достаточно переместить трубу. Измерять расстояние не требуется.

- a Расстояние между Т1 перпендикуляром к точке наведения, вдоль линии Т1-Т2
- b Длина перпендикуляра от линии Т1-Т2 к точке наведения трубы






В случае, если точка определяется двумя точками (выбором [2ТЧ]), то работа функции будет аналогична функции V-План но будут отображаться следующие величины: Sta и dZ, а не a и b. Подробная информация имеется в предыдущем разделе.

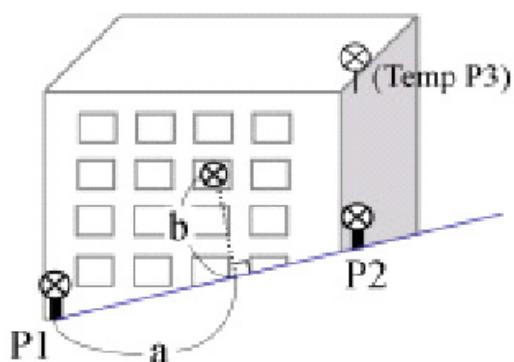

### Использование клавиши **DSP** для переключения между экранами

Нажмите клавишу **[DSP]** для переключения между экранами плоскости. Доступны следующие экраны:

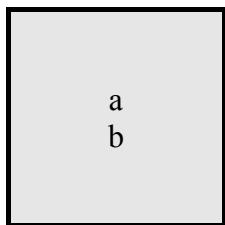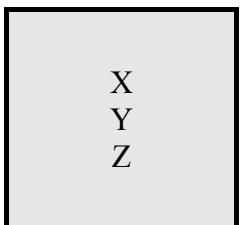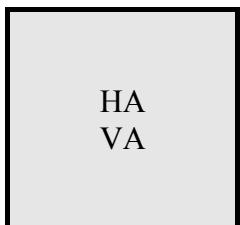**PLN1****PLN 2****PLN 3**

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу **DSP**, появляется следующий экран. Если нажать **DSP** на последнем экране (PLN3), появится экран PLN1.

Нажмите клавишу **ENT** для сохранения точки на любом экране наблюдений.

Для записи точки нажмите **ENT** в любом экране (от V-ПЛОСК1/3 до V-ПЛОСК3/3).

Ведите ТЧ и СД затем нажмите **ENT**.



### **Пример записи данных для этой функции**

CO,3ptPlane P1:1062 P2:2902 P3:1547

CO,a=31.497 b=14.239

SS,30123-A49,1.6110,0.0000,234.3210,86.0955,16:07:18,

## **Запись измеренных данных**

### **Запись данных из любого экрана измерений**

Нажмите клавишу **ENT** на экране измерений для записи точки.

По умолчанию имя точки – ТЧ принимается как последняя записанная точка – ТЧ+1.

Список имен точек (Спис.), и стек имен точек (Стек) также доступны для использования.

Вы также можете использовать список или стек кодов.

Нажмите **ENT** на последней строке для записи точки.

При записи обычных измерений, записи измерений, сделанных при выносе в натуру и измерений контрольных точек из функции ANG/Повт. могут быть сохранены, как “RAW данные” – сырье данные, или “XYZ”, или и сырье данные и координаты.

Если HA/VA были изменены после взятия измерений но до нажатия **ENT**, то будут записаны последние значения углов.



В записях только угловых измерений значение SD всегда записывается как 0.0000. Если записывается имя точки, которая уже существует в проекте, то будет появиться сообщение об ошибке. В зависимости от типа существующих данных, вы можете заменить старую запись на новые данные.


Дополнительная информация приводится в разделе «Запись данных».

Нажатие и удержание клавиши **[ENT]** более 1 сек позволит вам записать точку как СР запись.



## Вывод данных на СОМ порт

Нажмите **[ENT]**, когда иконка **[COM]** видна на экране измерений и строка данных будет передана через СОМ порт.

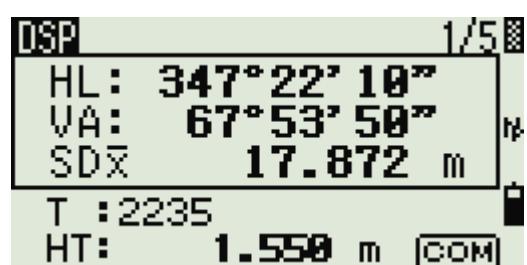

**Примечание –** Если высвечивается иконка **[COM]**, то измеренные данные не будут записаны в проект, когда вы нажимаете **[ENT]**.

Формат выводимых данных может быть определен настройкой «Вн.связь» в «Меню > Установки > Связь».

Для вывода данных на СОМ порт необходимо установить «СОМ» в «Меню > Установки > Запись». Дополнительная информация имеется в разделе «Запись».



## Пример данных выдаваемых на СОМ порт

<Ext.Comm=NIKON>

TR PN: PT8 SD:000066626 HA:003856010 VA:008048500 HT:0000061757

(TR PN: имя точки SD HA VA HT; когда возвращается ACK, PN увеличивается.)

<Ext.Comm=SET>


0006662 0804806 0394324 97

(SD VA HA Chk-SUM)

## Измерение смещений

### Измерения линейных смещений

- Нажмите **[1]** или выберите «Лин.» в меню «Смещения» для входа в эту функцию.

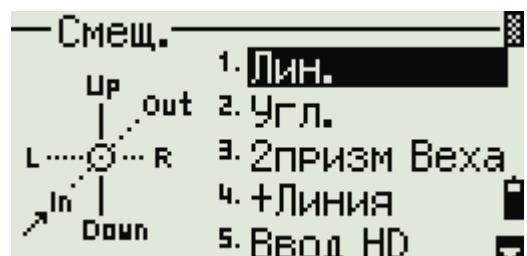


Если расстояние не было измерено перед использованием этой функции, то появляется временный экран измерений.

- Наведите трубу на отражатель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.

HA: 230° 08' 34"	
VA: 66° 02' 12"	
SD: .....	m
HT: 1.550 m	
*Навед.на ТЧ и [MSR]	
HT	

- Ведите смещение от измеренной до определяемой точки. Клавишами курсора **[A]** или **[V]** вы можете выбрать необходимое поле.

Лин. смещ.		
R/L :	<input type="text"/>	m
O/I :	<input type="text"/>	m
:	<input type="text"/>	m
* (+)=Вправ (-)=Влев		

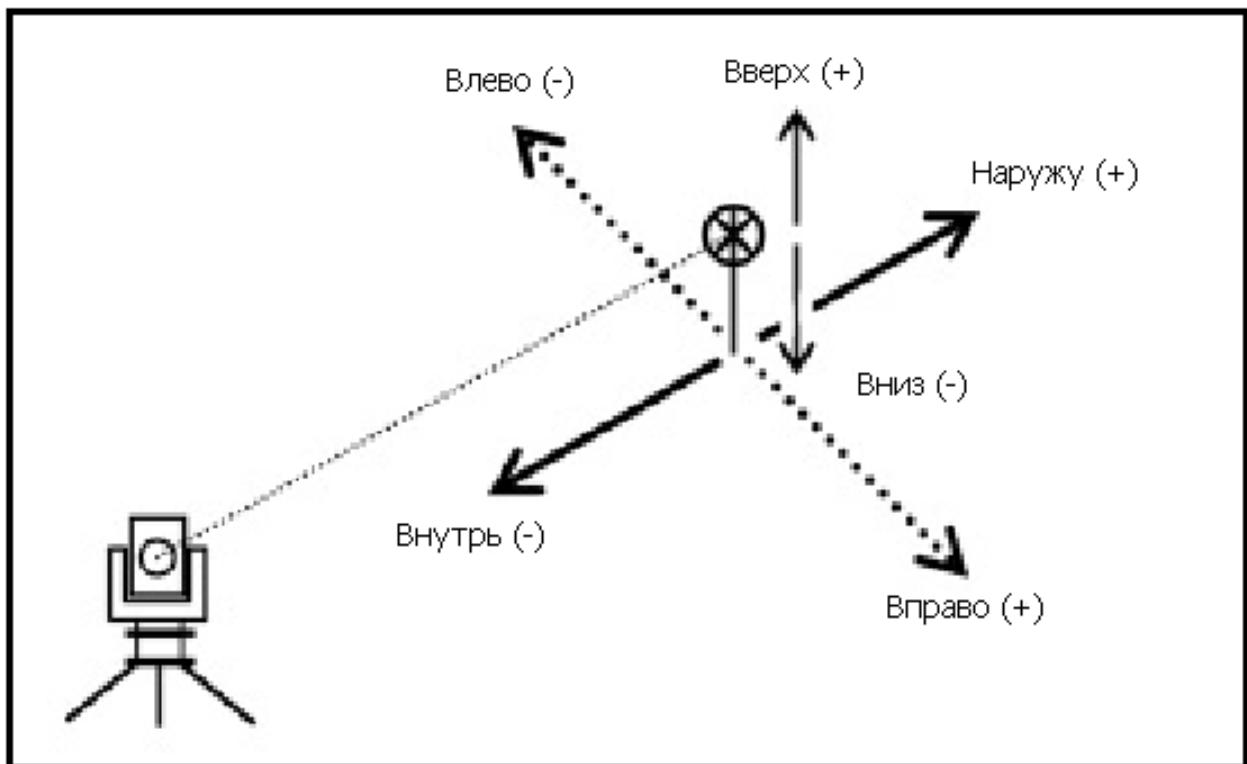

Вы можете вводить любую комбинацию линейного смещения расстояний для определенной точки.

- Нажмите **[ENT]** на последней строке для завершения ввода.

Лин. смещ.		
R/L :	2.350	m
O/I :	11.440	m
:	3.05	m
* (+)=Вх (-)=Вниз		

На экране появятся вычисленные координаты точки.

5. Введите имя точки и код.
6. Нажмите **ENT** для записи данных.

Сырые данные-RAW будут также пересчитаны на основании величины линейного смещения.



## Измерение с угловым смещением

1. Для входа в функцию углового смещения нажмите **2** или выберите «Угл.» в меню «Смещения».

Если измерение расстояния не было сделано до входа в эту функцию, то появится временный экран для измерения.



2. Наведите трубу на отражатель и нажмите **MSR1** или **MSR2**.
3. Чтобы получить угловое смещение, поверните алидаду и зрительную трубу на требуемый угол. Измеренное расстояние останется неизменным.
4. Нажмите **ENT** или программную клавишу «OK» для записи точки.

Координаты XYZ будут перевычислены с учетом нового угла.



Вы можете записывать угловые смещения на Экране основных измерений. После измерения расстояния, поверните алидаду и/или зрительную трубу. Затем нажмите **ENT** для записи измеренного расстояния и обновленной величины угла. Если вы используете этот метод, измерение углового смещения не хранится в виде СО записей. Для сохранения СО записей используйте функцию «Смещение».

## Веха с двумя призмами

1. Для входа в функцию двухпризменной вехи нажмите **3** или выберите «2призм Веха» в меню «Смещения».
2. Наведите трубу на первую призму и нажмите клавишу **MSR1** или **MSR2**.




3. Наведите трубу на вторую призму и нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]**.
  4. Введите расстояние между второй призмой и целью. Расстояние между первой и второй призмой можно не вводить, если нет необходимости контроля качества.
5. Если вы ввели расстояние между призмами, появится экран контроля качества. Сравниваются введенная величина и измеренное расстояние для проверки точности измерений.
6. Нажмите **[ENT]** или программную клавишу «OK» для записи точки.

**Пример записи данных для этой функции**  
SS,14,0.0000,38.9200,271.0350,89.2630,11:04:15,DITCH  
CO,2Prism O/S: P1-P2= 0.5090( 0.5060) P2-Tgt= 0.5020  
Измеренное значение 0.5090  
Введенное значение 0.5060


\* T1-T2 можно не вводить

### Продолжение линии по смещению горизонтального угла (+Линия)


1. Для входа в эту функцию нажмите **[4]** или выберите «+Линия» в меню «Смещения».
2. Наведите трубу на первую призму (или цель) и нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]**.  
На дисплее появится следующий экран.

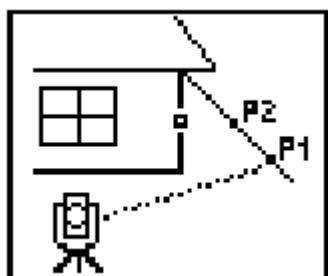

3. Наведите трубу на вторую призму (или цель) и нажмите клавишу **[MSR1]** или **[MSR2]**.

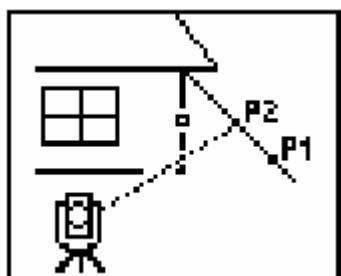

- Наведите трубу на «альтернативную» точку (ALT на рисунке), которая находится на той же вертикальной линии, что и измеряемая.

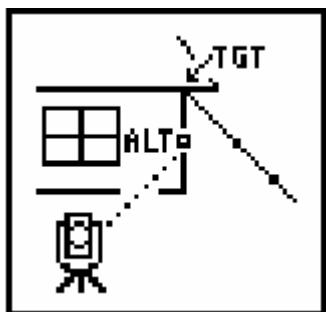

Смеш <ALT> 1/5  
HL: 165° 14' 35"  
VA: 53° 20' 50"  
SDX 51.984 м  
\* Навед.угл  
и наж. [ENT].

- Для вычисления координат и сырых данных для этой точки нажмите **[ENT]**.

- Ведите имя точки - РТ (и код - CD) и нажмите **[ENT]** для записи точки. Высота отражателя устанавливается как 0.0000.

HA: 194° 45' 25"  
VA: 53° 36' 24"  
SD: 51.981 м  
T : ZT5  
CD: JM  
Спис Стек

#### Пример записи для этой функции

SS, 40, 0.0000, 48.3304, 169.20370, 82.02470, 10:52:37  
CO, PT1, 0.0000, 48.3020, 169.19165, 83.58565  
CO, PT2, 0.0000, 48.3155, 168.54250, 85.42440  
CO, O/S MSR:40 0.0000 169.20370 87.02340

Вычисленная точка сохраняется как SS запись.


Измерения на первую и вторую точку (P1 и P2) сохраняются как записи комментариев T1 и T2. Последняя строка представляет собой запись углового измерения на точку ALT (вертикальное смещение точки от действительной точки цели).

#### Ввод горизонтального расстояния после измерения угла

Эта функция может быть использована, если определяемая точка не может быть измерена непосредственно.

- Для входа в эту функцию нажмите **[5]** или выберите «Ввод HD» в меню «Смещения».

— Смеш. —  
1. ЛИН.  
2. УГЛ.  
3. 2Призм Веха  
4. +Линия  
5. Ввод HD

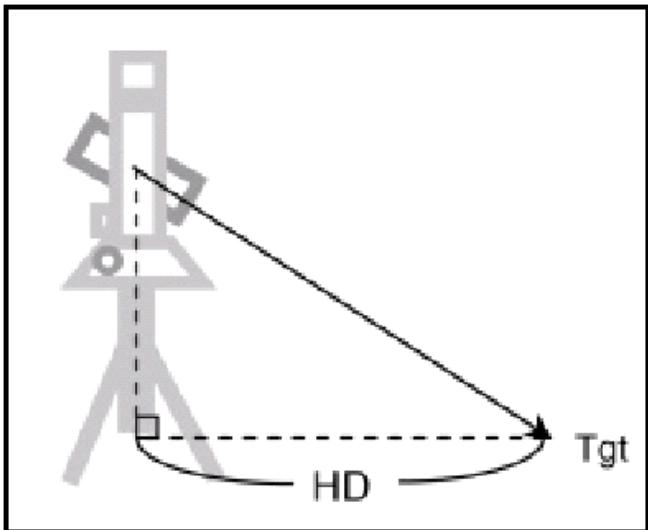

2. Наведите трубу в направлении точки, которую вы хотите сохранить.
  3. Введите расстояние HD. Обычно это линейное расстояние от инструмента.
  4. Введите имя точки - PT (и код CD) и нажмите [ENT].
- Целевая точка будет вычислена и сохранена как SS запись.

Введи НА	
HA: 264° 45' 25"	1
VA: 51° 20' 50"	
HD: 5.647	m
*Нав. на ТЧ,наж.[ENT]	

Запись ТЧ	
T : ZT6	
HT: 0.000	m
CD: 00	
Спис Стек	

#### Пример записи для этой точки


SS,158,0.0000,77.0518,62.08380,108.06510,11:51:48,  
CO, Input HD:76.1243

#### Вычисление угловой точки (Угол)

1. Для входа в функцию угловой точки нажмите [6] или выберите «Угол» в меню «Смещения».
2. Сделайте измерение расстояния на первую призму (или цель) на стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].
3. Наведите на вторую точку на этой же стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].


— Смеш. —	
тэ	6. Угол
тэ	7. Окруж
тэ	8. Ввод dSD

Смш <ТЧК1> 1/5	
HL: 95° 14' 35"	
VA: 51° 20' 50"	
SD:	m
*Наведи на 1-ю ТЧ и наж. [MSR].	

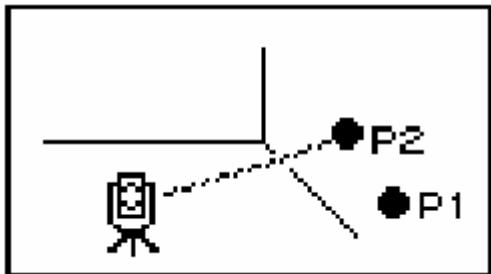

- Наведите на третью точку, которая находится на другой стене. Нажмите [MSR1] или [MSR2].


СМШ <ТЧК3> 1/5  
 HL: **94°14'35"**  
 VA: **51°20'50"**  
 SD: **34.317 м**  
 \* наведи на 3-ю ТЧ и наж. [MSR].

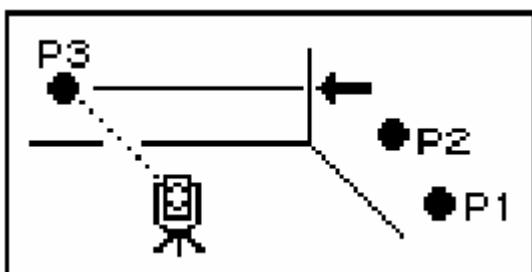

- Если две стены находятся под прямым углом, нажмите программную клавишу «Вчсл» для расчета по трем точкам угловой точки.
- Также вы можете измерить четвертую точку, для определения угла пересечения двух не перпендикулярных плоскостей (P1-P2 и P3-P4). По умолчанию высота принимается как для точки ТЧ4.

СМШ <ТЧ4> 1/5  
 HL: **184°14'35"**  
 VA: **51°20'50"**  
 SD: **34.317 м**

MSR1 MSR2 ЭКР Вчсл

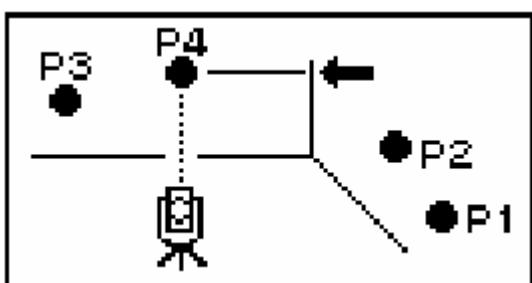

- Ведите имя точки - Т (и код CD). По умолчанию высота устанавливается в значение, которое было в последнем измерении.
- Нажмите [ENT] для записи точки.

Запись ТЧ  
 Т : ZT7  
 HT: **1.550 м**  
 CD: **00**

Спис Стек

#### Пример записи для этой функции

SS, 58, 0.0000, 48.3304, 169.19165, 82.02470, 10:52:37, FLOOR2  
 CO, PT1, 1.0080, 48.3020, 169.19165, 83.58565  
 CO, PT2, 1.0080, 48.3155, 128.54250, 85.42440  
 CO, PT3, 1.6528, 74.0362, 57.07330, 80.11485

Вычисленная точка сохраняется как SS запись.

Следующие три или четыре записи комментариев являются измерениями точек.

## Измерение центра окружности (Окруж)

- Для входа в функцию центра окружности нажмите **7** или выберите «Окруж» в меню «Смещения».



Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран измерения точки.





- Наведитесь на любую точку на поверхности «цилиндра» и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**.



Если используется призма, приставляемая к поверхности цилиндра на расстоянии измерения, нажмите программную клавишу «+SD» для устранения ошибки смещения (от точки соприкосновения до измеряемой поверхности призмы) перед нажатием **[ENT]**.

- Наведите трубу на край цилиндра и нажмите **[ENT]**.

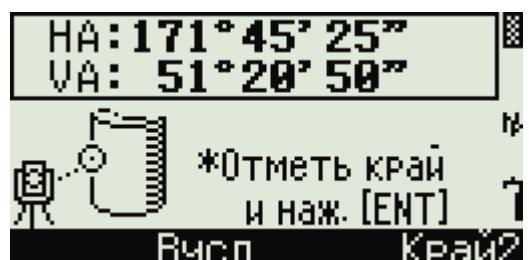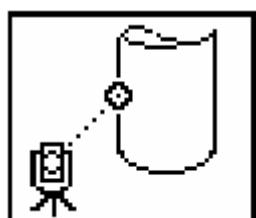


Если измерение расстояние было произведено до центра цилиндра, то достаточно сделать измерение только на одну границу цилиндра и нажать программную клавишу «Вчсл» для вычисления центра и радиуса окружности.

- Наведите на другую границу и нажмите **[ENT]**.

Инструмент вычислит и запишет центр цилиндра.



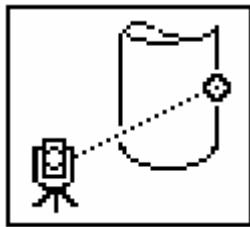

Также будут вычислены координаты центра цилиндра и его радиус.

- Нажмите **ENT** или программную клавишу «ДА» для записи точки.

#### Пример записи данных для этой функции

SS,71,1.5000,37.0518,32.08380,81.06510,11:51:48,  
CO, PT1, 0.0000, 0.0000,47.05350, 83.58560  
CO, PT2, 0.0000, 0.0000, 29.53010, 83.58560  
CO,O/S MSR:71 36.5418 38.28360 81.06510  
CO,Radius of circle 0,356  
CO,Input +SD:0.0020

X:	<b>82.269</b>
Y:	<b>146.132</b>
Z:	<b>44.434</b>
Рад=	<b>2.010 м</b>
Прдл	<b>Да</b>

Вычисленная точка (центр окружности) сохраняется как SS запись.

Следующие три или четыре записи комментариев являются измерениями точек.

Если нажать программную клавишу «+SD» перед наведением на первую границу, введенная величина сохраняется в конце.

#### Продление наклонного расстояния

- Для входа в эту функцию нажмите **8** или выберите «Ввод dSD» в меню «Смещения».



Если расстояние не было измерено до входа в функцию, то появится экран измерения точки.

- Введите расстояние, которое вы хотите прибавить или отнять. Вы можете ввести любое число в диапазоне от -99 990 до +99 990 м.
- Нажмите **ENT** для записи точки.

HA: <b>171°45'25"</b>	
VA: <b>51°20'50"</b>	
SD: ..... <b>m</b>	
HT: ..... <b>1.550 m</b>	
*Навед.на ТЧ и [MSR]	
HT	

Смш	
HA: <b>171°45'25"</b>	1
VA: <b>51°20'50"</b>	2
SDX <b>38.317 m</b>	3
+SD: <b>0.000 m</b>	4

Пример записи данных для этой функции

SS,83,1.5000,77.0518,62.08380,81.06510,11:51:48,  
CO,O/S MSR:83 76.5518 62.08380 81.06510

## Клавиши меню

В этой главе:

- Введение
- Менеджер проектов
- Задачи (координатная геометрия)
- Настройки
- Данные
- Связь
- 1-секундные кнопки
- Калибровка
- Время

## Введение

Используйте экран «Меню» для доступа к важным функциям и настройкам.

Для отображения экрана «Меню» нажмите клавишу **MENU**.

## Менеджер проектов

Используйте менеджер проектов для открытия, создания, удаления проектов и для управления ими. Чтобы открыть менеджер проектов, нажмите клавишу **1** или выберите «Проекты» на экране меню.

Появится список всех проектов, которые были сохранены в памяти инструмента.

Последний созданный проект отображается вверху списка.


Если ранее сохраненных проектов нет в памяти, появится экран создания проекта.

Смотрите раздел «Создание нового проекта».

### Открытие существующего проекта

В списке проектов показываются все проекты в порядке, обратном их созданию.

Для предоставления дополнительной информации о проекте могут быть использованы следующие символы:

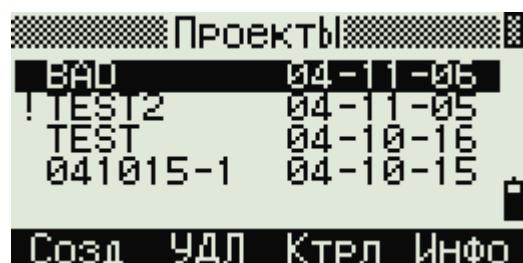


Символ	Смыслоное значение
*	Текущий проект
@	Контрольный проект
!	Некоторые установки проекта отличаются от текущего проекта
?	Проект создан в старой версии БД. Старые файлы не могут быть открыты в версии программного обеспечения 1.10 или более поздней.


Нажмите клавишу курсора **▲** или **▼** для перемещения по списку. Нажмите **ENT**, чтобы открыть выбранный проект. Когда вы откроете проект, настройки автоматически изменятся таким образом, чтобы максимально соответствовать используемым настройкам открытого проекта.

### Создание нового проекта

- Нажмите программную клавишу «Созд» в списке проектов.

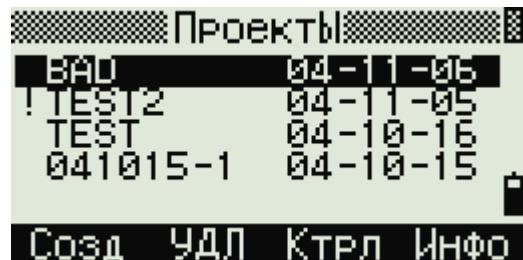


2. Введите имя проекта из не более чем 8 символов. Нажмите **ENT**.
3. Сделайте одно из следующего:
  - Для проверки настроек проекта нажмите программную клавишу «Уст».
  - Для создания нового проекта с использованием настроек текущего проекта, нажмите **ENT** или программную клавишу «Да».

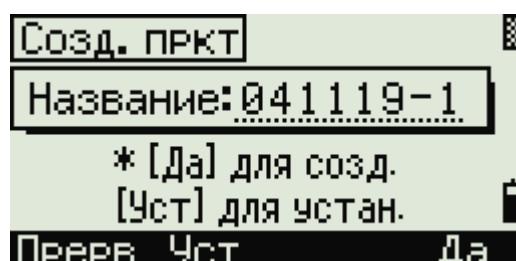


## Настройки проекта

Следующие настройки устанавливаются при создании проекта и их нельзя будет изменить потом. Это дает гарантию, что данные будут верно сохраняться в базе данных и что все необходимые поправки будут применены при сохранении каждой записи.

Масштаб: 0.999600 ~ 1.000400  
 Т-Р коррекция: Вкл/Выкл  
 Уровень моря: Вкл/Выкл  
 Рефракция: Выкл/0.132/0.200

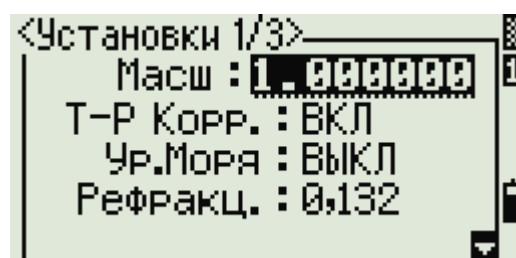

Угол: DEG / GON / MIL  
 Расст: Metre / US-Ft / I-Ft  
 Темп.: °C/°F  
 Давлен.: hPa / mmHg / inHg

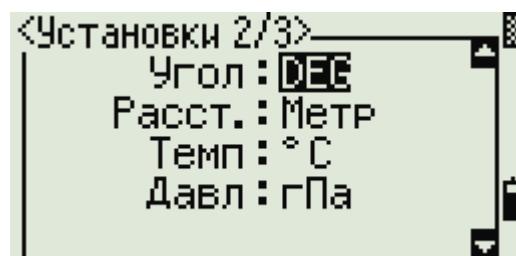


Если вы выбрали «М-Фт» или «Ам-Фт»  
 появляется экран дополнительных настроек.  
 Используйте этот экран для выбора отображения  
 в десятичных футах или футах и дюймах.



VA ноль: Zenith / Horizon / Compass  
 AZ ноль: North/South  
 (Координаты) Порядок: NEZ/ENZ  
 НА: Азимут/0 на Заднюю Точку (BS)

Любая из установок может быть изменена

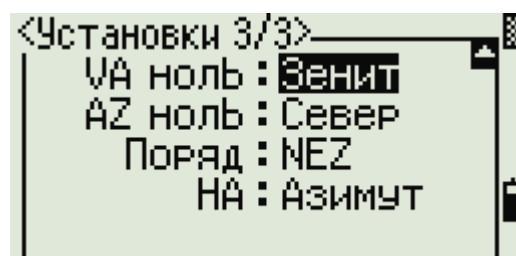

клавишами курсора или .

По строкам курсор можно перемещать клавишами или .

Нажмите клавишу или на любой строке для того, чтобы перейти на следующую строку.


Проект будет создан после нажатия клавиши на последней строке.  
Эти настройки будут обособлены от других временных настроек.

## Удаление проекта




**Предостережение –** Эта функция безвозвратно удаляет проект. Прежде чем нажать или выбрать «УДЛ», убедитесь, что выбранный проект вы действительно хотите удалить.

1. В меню проектов, переместите курсор на имя проекта, который требуется удалить.

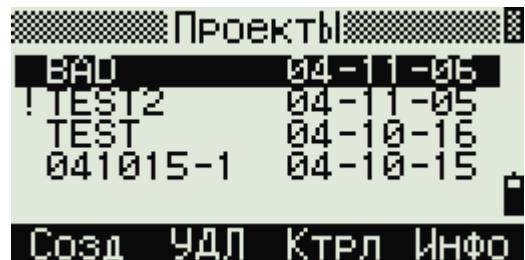

2. Нажмите программную клавишу «УДЛ». Появится экран подтверждения.
3. Сделайте одно из следующего:
  - Нажмите или «Удал» для удаления проекта.
  - Нажмите или «Прерв» для отмены процедуры удаления проекта.

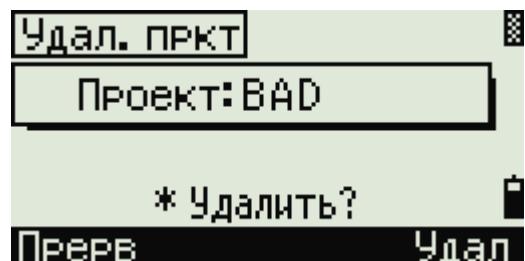

После удаления проекта прибор вернется в экран основных измерений.

## Настройка контрольного проекта

Контрольный проект предназначен для сохранения данных (координат опорных точек), которые в дальнейшем могут быть использованы другими проектами. Если выбранная точка, например при установке станции, не найдена в текущем проекте, то будет автоматически произведен поиск этой точки в контрольном проекте и в случае положительного результата скопирована в текущий проект как UP запись. Контрольный проект имеет тот же самый формат, как и обычный проект. Он может быть открыт и модифицирован. Вы можете использовать его для записи любых данных.

Для установки контрольного проекта:



Переместите курсор на проект, который вы хотите назначить контрольным.

Нажмите программную клавишу «Ктрл».




Появиться экран подтверждения.  
Сделайте одно из следующего:  
Нажмите **ENT** или «Да» для назначения  
контрольного проекта.  
Нажмите клавишу **ESC** или «Нет» для отмены  
процесса.

Если контрольный проект уже назначен, вновь  
назначенный проект заменит его в качестве  
контрольного. Для того чтобы отменить  
контрольный проект установите курсор на него, и  
вновь нажмите программную клавишу «Ктрл».  
Нажмите **ENT** или «Да» для подтверждения.

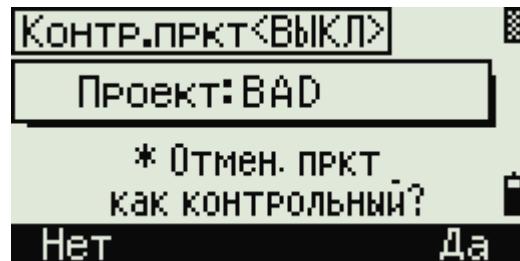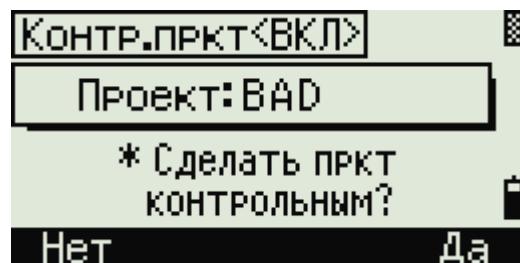

### Просмотр информации о проекте

Установите курсор на тот проект информацию о  
котором требуется просмотреть и нажмите  
программную клавишу «Инфо».  
Будет показано количество записей в проекте,  
свободное пространство и дата создания проекта.  
Свободное место показывает, сколько новых  
точек могут быть сохранены в проекте.  
Нажмите любую клавишу для возврата.

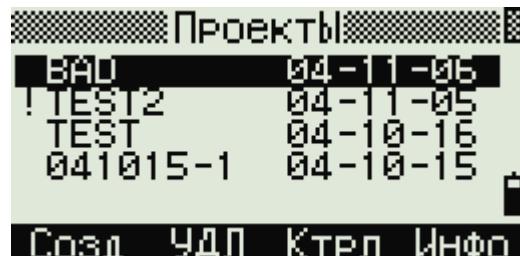

### Задачи (координатная геометрия)

Используйте меню «Задачи» для выполнения  
расчетов координатной геометрии (COGO).  
Доступ к этому меню вы можете получить в  
любое время из экранов наблюдений или ввода  
точки.

Нажмите клавишу **2** или выберите «Задачи» в  
главном меню для входа в меню задач  
координатной геометрии.



### Обратная задача: вычисление угла и расстояния по двум точкам с известными координатами

Чтобы открыть меню обратной задачи нажмите клавишу **1** или выберите «Обрат.з» в  
меню задач.

## “ТЧ-ТЧ” – вычисление по двум точкам

Эта функция вычисляет расстояние и угол между двумя введенными точками.

Для расчета обратной задачи по двум точкам:

- Нажмите **[1]** или выберите «ТЧ-ТЧ» в меню обратной задачи.



- Ведите имя первой точки и нажмите **[ENT]**.



Если вы нажмете в этой строке [ENT] не вводя номер точки, то появится экран ввода координат. Эти координаты не будут сохранены в базе данных проекта. Если вы хотите сохранить точку, определите новое имя для этой точки.

- Ведите вторую точку и нажмите **[ENT]**.  
Программная клавиша «MSR» позволяет вам провести измерение на точку для использования ее в вычислениях.



На экране появиться азимут, горизонтальное проложение, и превышение от первой до второй точки.



- Сделайте одно из следующего:

- Нажмите **[ESC]** для возврата в экран ввода номера точки Т.
- Нажмите **[ENT]** для возврата в меню задач.
- Нажмите **[DSP]** для просмотра других величин.



Gd: Уклон (HD/VD)

V%: 100/Gd

rSD: Наклонное расстояние от Т1 до Т2


## Угол, образованный тремя точками

Эта функция позволяет вычислить угол между двумя прямыми, заданными по трем точкам.

Для расчета угла, образованного тремя точками:

- Нажмите **[2]** или выберите «Угол Зтч» в меню обратной задачи.

T1 – базовая точка. Две прямые определяются точками T2 и T3 и общей точкой T1.

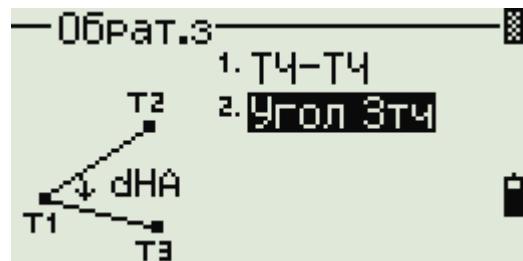

- Ведите имя точки или произведите измерение, используя программную клавишу «MSR».



- Ведите вторую точку (T2) для задания базовой линии (T1 – T2). Угол (dHA) измеряется от базовой линии.



- Ведите третью точку (T3) для задания второй прямой (T1 – T3).



Когда вы нажимаете программную клавишу «MSR» появляется временный экран измерений. Наведитесь на цель и нажмите **[MSR1]** или **[MSR2]**, чтобы сделать измерение. После измерения, появится экран сохранения точки. Для сохранения измеренной точки введите значения в поля T, НТ и CD и нажмите **[ENT]**. Чтобы использовать точку не записывая ее, нажмите **[ESC]**.

После ввода всех трех точек будет вычислен угол между двумя направлениями и расстояния.

- Для этого сделайте одно из следующего:
  - Нажмите **[ENT]** для возврата в меню.
  - Нажмите **[ESC]** для возврата в экран ввода точек.





## Траверс

Чтобы открыть меню «Траверс» (2 точки и угол), нажмите клавишу **2** или выберите «Траверс» в меню «Ввод».

Функция “Траверс” позволяет вычислить координаты точки, образованная отложением угла от линии, образованной известными точками T1 и T2, а также вводом горизонтального проложения и превышения от этой линии.

Введите имена T1 и T2 или проведите измерение на них.

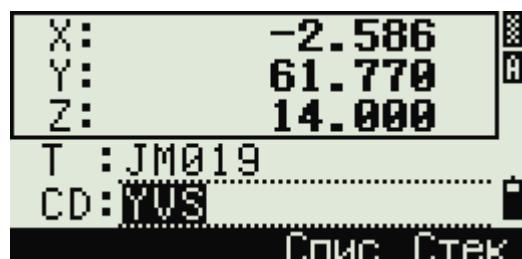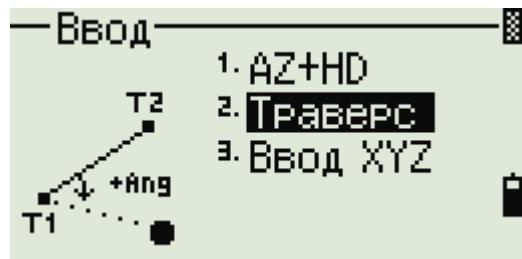

Введите положительное или отрицательное значение угла, горизонтальное проложение и превышение от базовой линии T1-T2.

Если строку “dDVD” оставить пустой, то будет установлено 0.000.

После нажатия **ENT** в строке “dDVD” будут вычислены координаты новой точки и появится экран записи точки. Имя точки Т по умолчанию – последняя записанная точка Т+1. Измените номер, если требуется, и нажмите **ENT**. После записи точки прибор вернется в экран ввода имени точки.

Имя точки T2 по умолчанию будет соответствовать имени точки, предшествующей T1.

Для продолжения вычисления новой точки, введите положительное значение угла, HD и dDVD от предыдущей опорной линии. Это удобный метод для ввода точек пересечения.

## Ввод координат

Для ручного ввода координат XYZ, нажмите клавишу **3** или выберите «Ввод XYZ» в меню «Ввод». Имя точки по умолчанию соответствует имени последней точки Т+1.



Введите координаты при помощи цифровых клавиш. Чтобы перейти к следующему полю, нажмите клавиши **ENT** или **V**.

X:	<input type="text"/>	1
Y:	<input type="text"/>	1
Z:	<input type="text"/>	1
T :	JM023	<input type="text"/>
CD:	<input type="text"/>	

После нажатия клавиши **ENT** в поле Z, точка будет сохранена как MP запись и снова появится экран ввода точки. Значение имени по умолчанию увеличивается на 1.

В базе данных вы можете сохранять только данные типа NE, NEZ или Z.

### Вычисление площади и периметра

Для расчета площади или периметра, нажмите клавишу **3** или выберите «Площ и Перим» в меню задач.

Введите первую точку и нажмите **ENT**, или нажмите программную клавишу «MSR».

В верхнем правом углу экрана будет показано количество точек, которые уже были внесены. Чтобы последовательно вводить точки, используйте программную клавишу «От/До». Дополнительная информация приведена в разделе «Расширенные возможности: ввод диапазона точек».

Если вы введете новое имя точки, то можно будет ввести координаты точки. Если вы не хотите записывать точку в память, просто нажмите **ENT** не вводя имя точки в поле T. Появится экран ввода XY.

Введите все точки, которые будут участвовать в расчете. Затем нажмите клавишу курсора **V** или программную клавишу «Вчсл» для выполнения расчета.

—Зад.—

- 1. Обрат.з
- 2. Ввод
- 3. **Площ и Перим**
- 4. Лин.и Смеш
- 5. Пересечения

Ввод ТЧ	No. 01	1
T :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MSR От/До Спис Стек		
X:	456.320	1
Y:	55.173	1
* Эта ТЧ не будет зап.		

Ввод ТЧ	No. 05	1
T :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
*[Вчсл] Для вычисл. Площ и периметра		
MSR	Вчсл	Спис Стек

По умолчанию программа замыкает периметр между первой и последней введенной точкой. Чтобы получить правильный результат необходимо в правильной последовательности вводить точки. Максимум может быть введено 99 точек.

Нажмите **[ENT]** для сохранения вычисленных значений или **[ESC]** для возврата в меню задач.

Плош:  
**773539.594** м<sup>2</sup>  
Перим:  
**9205.694** м

\*Для зап. наж.[ENT]

Если вы желаете сохранить площадь, введите имя, которое будет идентифицировать площадь, и нажмите **[ENT]**.

Ввод им.Площ.  
1  
AREA-14  
Стек

При загрузке данных в формате Nikon RAW, записи площади выводятся как записи примечаний (CO).

### **Расширенные возможности: ввод диапазона точек**

Для быстрого ввода последовательного диапазона точек используйте функцию диапазонного ввода. Для доступа к этой функции нажмите программную клавишу «От/До» на экране ввода №. 01 или №. 02.

Ввод ТЧ №.01  
1  
Т :  
MSR От/До Спис Стек  
Ввод диап.  
1  
От: 14  
До: 39  
Спис Стек

Введите имя начальной точки в поле «От:» и имя конечной точки в поле «До:». Вы можете использовать буквы и дефис в имени точки, но последний символ должен быть цифрой.

Нажмите **[ENT]** в поле «До:» чтобы начать поиск точек. Будет показано количество найденных в данном диапазоне точек.

По окончании поиска вы вернетесь к экрану ввода точки.

Нажмите программную клавишу «Вчсл» для выполнения расчета площади и периметра или введите имя точки в поле Т.

Нажмите **[ESC]** чтобы вернуться к экрану ввода точки с предыдущим именем.

Ввод ТЧ №.02  
1  
Т :  
\*[Вчсл] Для вычисл.  
Плош и периметра  
MSR Вчсл Спис Стек

## Вычисление координат точки по линии и смещению



Нажмите **4** или выберите «Линн.и Смеш» в меню задач для входа в эту функцию.



Введите базовую точку (T1).



Определите азимут. Для этого введите значения в поля AZ или T2. T2 – вторая точка на линии.

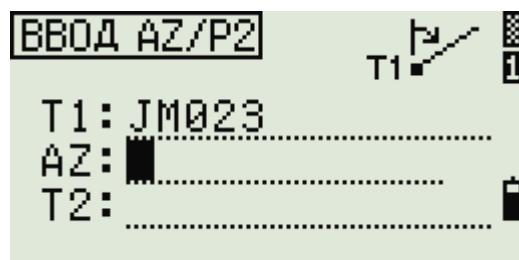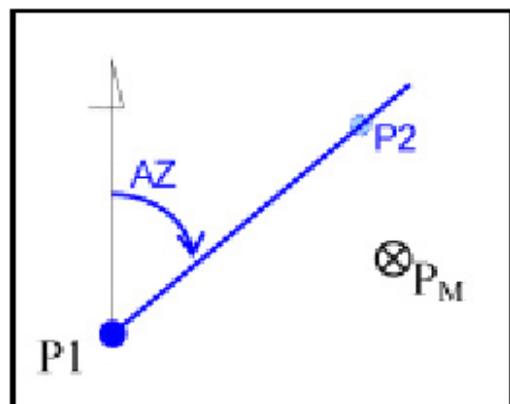


После ввода базовой точки и азимут, введите расстояние от точки Т1 - (Sta), горизонтальное проложение перпендикулярно линии – (O/S) и превышение (dVD).



Отрицательное значение “Sta” означает обратное направление.

Отрицательно значение “O/S” означает смещение в левую сторону от направления введенной линии.

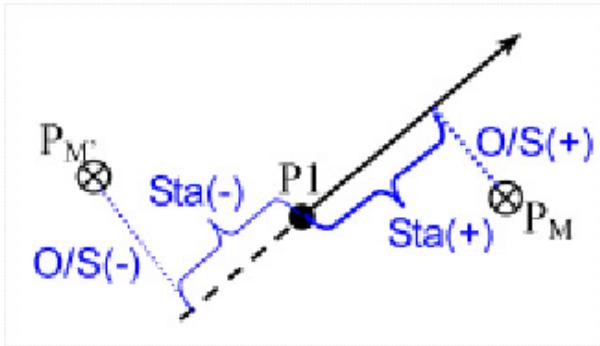

После нажатия **[ENT]** в строке “dVD” будут вычислены координаты новой точки (PM). Вы можете изменить значение координаты Z.



Нажмите **[ENT]** на последней строке (CD) для записи точки. Координаты сохраняются как CC запись. Информация о линии: “Sta”, “O/S” и “dVD” сохраняется как комментарий (CO).



## Расчет координат с использованием функций пересечения

Для входа в меню «Пересечения» нажмите клавишу **[5]** или выберите «Пересечения» в меню задач. В этом меню имеются четыре функции для расчета координат.

### Расчет пересечения типа азимут-азимут

Пересечения типа азимут-азимут являются точкой пересечения двух линий.

1. Для расчета пересечения типа азимут-азимут нажмите клавишу **[1]** или выберите «Азим-Азим» в меню «Пересечения».
2. Введите имя точки и нажмите **[ENT]**. Иначе, для измерения точки непосредственно, нажмите программную клавишу «MSR».
3. Определите первую линию, для чего введите азимут.

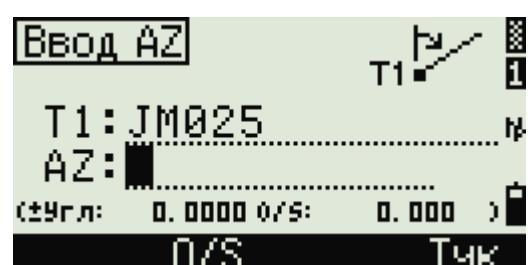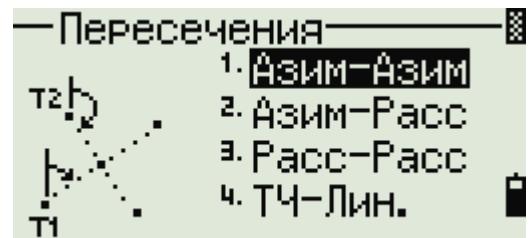

4. Чтобы определить линию по двум точкам, нажмите программную клавишу «Тчк». Поле «От:» по умолчанию принимает значение точки T1, но вы можете изменить его. Введите имя точки в поле «До:» или измерьте эту точку.

Дополнительная информация о программной клавише «O/S» приведена в разделе «Расширенные возможности: ввод смещений углов и расстояния».

5. Сделайте одно из следующего:

- Для возврата к предыдущему экрану нажмите **ESC**. Рассчитанное значение появится в поле AZ.

- Для перехода к следующему экрану нажмите **ENT**.


6. Определите вторую линию по двум точкам, или по точке T2 и азимуту.



7. Для вычисления координат точки пересечения нажмите **ENT** в поле AZ. Появятся вычисленные координаты. При необходимости вы можете ввести значение в поле Z.



8. Введите значения в поля T и CD.  
9. Нажмите **ENT** чтобы сохранить точку.

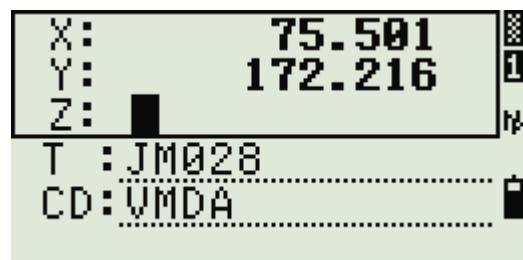

### Пример записи


CO,Int BB P1:P10 AZ:330.54175-90.00000

CO, P2:408 AZ:100.0000+0.0000

CC,A123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,ROT

### Расчет пересечения типа азимут-расстояние

1. Для расчета пересечения типа азимут-расстояние нажмите клавишу **2** или выберите «Азим-Расс» в меню «Пересечения». Пересечения типа азимут-расстояние являются точкой пересечения одной линии с одним расстоянием (радиусом).

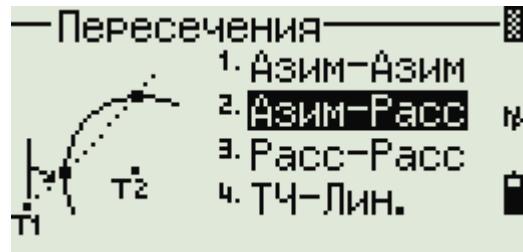

2. Введите имя точки на линии. Линия может быть задана двумя точками или одной точкой и азимутом.




3. Введите расстояние от T1 и нажмите **[ENT]**.
4. Чтобы определить расстояние (HD) по двум точкам, нажмите программную клавишу «Тчк».
5. Введите T2 и расстояние от T2 (HD).
6. Для вычисления координат точки пересечения нажмите **[ENT]** в поле HD.

7. Нажмите клавишу курсора **<** или **>** чтобы увидеть второе решение.
8. Для записи точки нажмите **[ENT]**, когда на дисплее будет интересующее вас решение.

9. При необходимости вы можете ввести значение в поле Z. Для перехода к полям PT и CD нажмите **[ENT]**.

X:	<b>47.226</b>
Y:	-8.583
Z:	3.000
T :	3479
CD:	AT

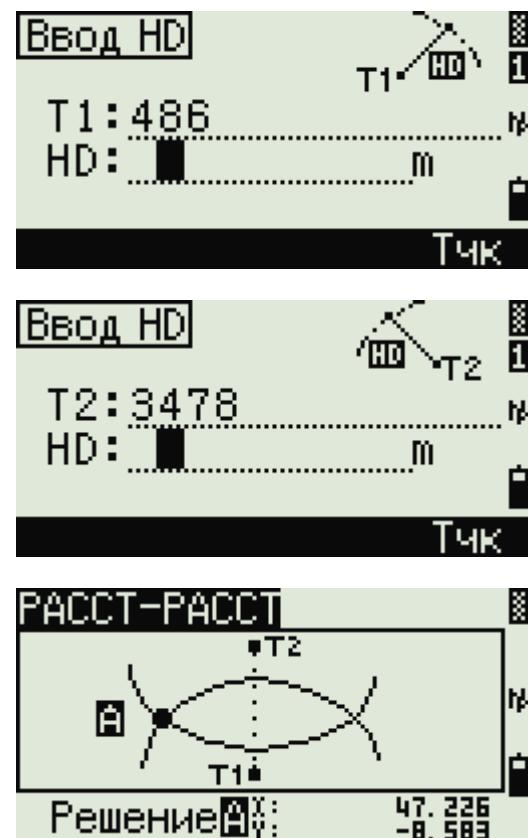

### Пример записи

CO,Int DD P1:486 HD:330.6020  
CO, P2:7 HD:100.0000  
CC,505,,236.5817,50.0461,0.0000,

### Расчет пересечения типа точка-линия

1. Для расчета пересечения типа точка-линия нажмите клавишу **[4]** или выберите «ТЧ -Лин» в меню «Пересечения».
2. Введите имя точки и нажмите **[ENT]**, или для измерения точки непосредственно, нажмите программную клавишу «MSR».

Ввод Т1	T1: 47
AZ:	(±Ang: 0.0000 0/S: 0.000)
MSR	Спис Стек

3. Введите азимут или нажмите программную клавишу «Тчк» для ввода имени точки на линии.

4. Введите точку, из которой проводится перпендикуляр к линии, или для измерения точки непосредственно, нажмите программную клавишу «MSR».
5. Чтобы вычислить координаты точки пересечения, нажмите **ENT**.

Если Т1 и Т2 описываются 3-х мерными координатами, координата Z искомой точки вычисляется относительно наклона между Т1 и Т2.

6. Введите PT и CD и затем нажмите **ENT** для записи точки.



#### Пример записи

CO,Int PtLine P1:38 AZ:90.00000+0.00000

CO, P2:506


CC,A-123,,4567.3080,200.1467,-1.2056,РОТ

#### *Расширенные возможности: Ввод смещения угла и расстояния*


Чтобы перейти к экрану ввода смещения, нажмите программную клавишу «O/S».

В поле «±Угл» вводится положительное значение, если угол отсчитывается по часовой стрелке и отрицательное, если против часовой стрелки.



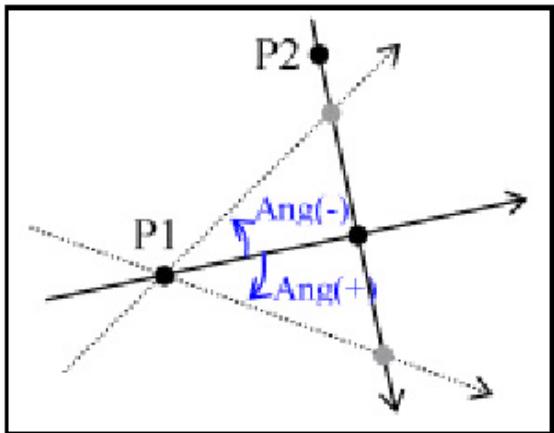

В поле O/S вводите положительное значение для смещения вправо и отрицательное, для смещения влево.

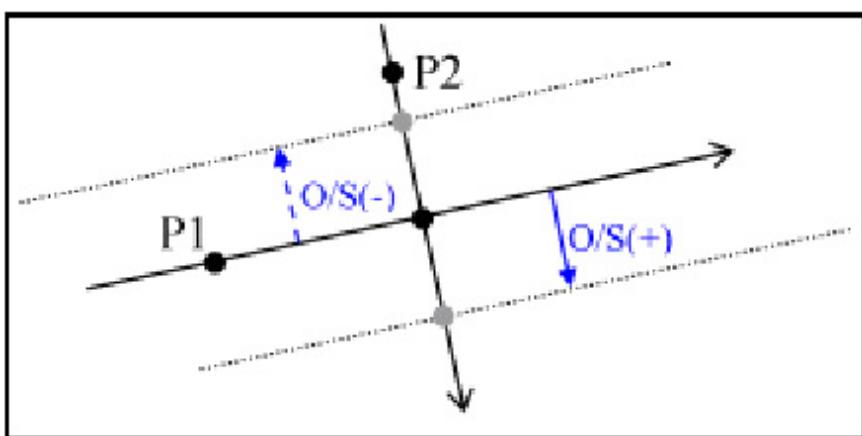


## Настройки

Чтобы войти в меню настроек нажмите клавишу **③** или выберите «Установ» в главном меню.

Используйте это меню для начальных установок проекта.

Некоторые установки проекта, определенные в следующих разделах, не могут быть изменены в однажды созданном проекте. Если изменялись некоторые установки в то время, когда проект был открыт, появляется экран, на котором спрашивается – создавать ли новый проект с новыми настройками или применить настройки к текущему проекту без сохранения данных.


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>Устан.</b>     |                   |
| <b>1. Угол</b>    | <b>6. Разбив.</b> |
| <b>2. Расст.</b>  | <b>7. Единицы</b> |
| <b>3. Коорд.</b>  | <b>8. Запись</b>  |
| <b>4. Питание</b> | <b>9. Другие</b>  |
| <b>5. Связь</b>   |                   |

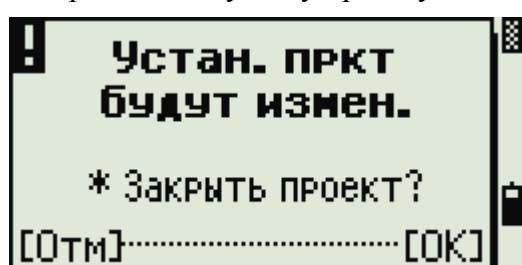

## Угол

Чтобы открыть меню «Угол», нажмите клавишу **1** или выберите «Угол» в меню «Установки».

**VA ноль** Зенит/Горизонт/Компас

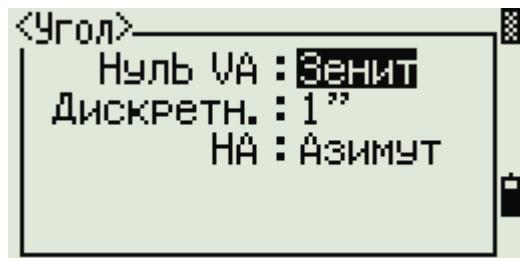

**VA ноль** в проекте может быть установлена только при его создании.

**Дискретн.** 1''/5''/10''

**НА** 0 к ЗТ / Азимут

**НА** в проекте может быть установлена только при его создании. Если установить в этом поле значение «Azimuth», то в проекте, в значениях горизонтального угла будет записан азимут (НА). Если в этом поле значение «0 к ЗТ», то будет записан 0 при наблюдении на заднюю точку – ЗТ.

## Расстояние

Чтобы открыть меню «Расстояние», нажмите клавишу **2** или выберите «Расст.» в меню «Установки».



**Масштаб**

Цифровой ввод от 0.999600 до 1.000400.

**Т-Д (температура-давление) коррекция**

ВКЛ/ВЫКЛ

**Поправка на уровень моря**

ВКЛ/ВЫКЛ

**C&R коррекция (Кривизна и рефракция)**

ВЫКЛ/0.132/ 0.200

Установки масштаба, Т-Д коррекции, поправки на уровень моря и кривизны и рефракции в проекте могут быть установлены только при его создании.

## Поправки температуры и давления

$$K = 275 - \frac{106 \times P \times \left( \frac{10000.0}{13.5951 \times 980.665} \right)}{237 + T}$$

$$SD' = \left( 1 + \frac{K}{1000000} \right) \times SD$$

В этих формулах:

- SD Наклонное расстояние (до настройки)  
SD' Наклонное расстояние (после настройки)  
K Компенсационный коэффициент  
P Давление (кПа)  
T Температура (°C)

## Поправка на уровень моря


$$HD' = \frac{HD \times R_e}{R_e + Z_{STN}}$$

В этой формуле:

- HD Горизонтальное расстояние (до настройки)  
HD' Горизонтальное расстояние (после настройки)  
Z<sub>STN</sub> Координата Z инструмента  
R<sub>e</sub> 6370 км

## Поправка кривизны и рефракции

Так поверхность земли неровная, вертикальные высоты (VD и Z) для измеренных точек различны относительно к горизонтальному плану и включают в себя некоторую ошибку. Эта ошибка называется **ошибкой кривизны**. Также, поскольку плотность воздуха, окружающего землю, уменьшается с высотой, световая рефракция имеет разный коэффициент на разной высоте. Ошибка в результате таких изменений рефракции называется **ошибкой рефракции**.

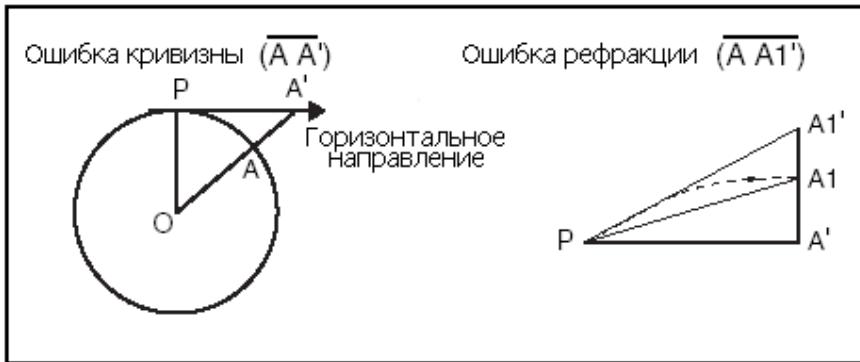

$$HD' = HD - \frac{SD^2 \sin(2VA)}{2R_e} \left(1 - \frac{k}{2}\right)$$

$$VD' = VD + \frac{HD^2}{2R_e} (1 - k)$$

В этих формулах:

- VD    Вертикальное расстояние (до настройки)
- VD'    Вертикальное расстояние (после настройки)
- HD    Горизонтальное расстояние (до настройки)
- HD'    Горизонтальное расстояние (после настройки)
- SD    Наклонное расстояние
- VA    Вертикальный угол
- R<sub>e</sub>    6370 км
- k    константа C&R (0.132 – 0.200)

## Координаты


Чтобы открыть меню «Координаты», нажмите клавишу **[3]** или выберите «Координаты» в меню «Установки».

**Порядок координат**

NEZ/ENZ

**Обозначение**

XYZ/YXZ/NEZ(ENZ)

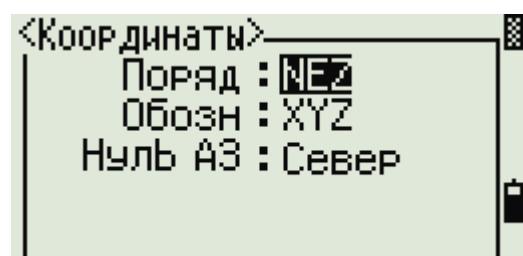

**Ноль азимута**

Север/ЮГ

Установки порядка и нуля азимута в проекте могут быть установлены только при его создании.

## Электропитание

Чтобы открыть меню «Питание», нажмите клавишу **4** или выберите «Питание» в меню «Установки».

**Основное** OFF/5мин/10 мин /30 мин

**EDM (дальномер)** OFF/сразу/0.1 мин /0.5 мин /3 мин /10 мин

**Ожидание** OFF/1 мин /3 мин /5 мин



## Связь

Чтобы открыть меню «Связь», нажмите клавишу **5** или выберите «Связь» в меню «Установки».

**Внешняя связь** NIKON/SET

**Скорость** 1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps

**Длина** 7/8

**Четность** Нет/Чет/Нечет

**Стоп. Бит** ?



## Вынос в натуру


Чтобы открыть меню «Вынос в натуру», нажмите клавишу **6** или выберите «Разбив.» в меню «Установки».

**Добавл.ТЧ** используется для добавления целого числа к номеру вынесенной точки (1 ~ 999,999).



Это поле используется для присваивания номера по умолчанию точке, для записи измеренных данных выноса в натуру.

**LG расстояние** 0-9.99 м

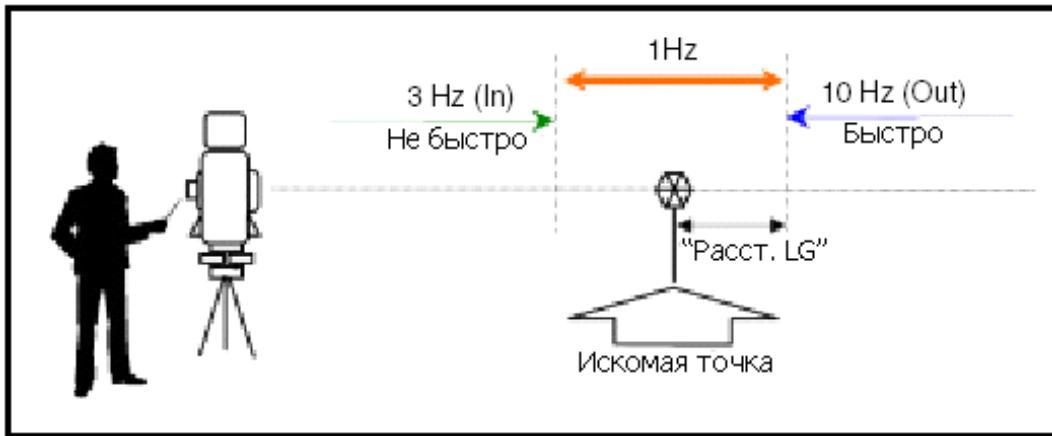

Если прибор обнаружил низкий уровень сигнала, створный указатель мигает очень быстро (0.5 Гц).

Помощник выбора расстояния LG предоставляет речнику примерную информацию для определения точки при выносе в натуру, путем изменения скорости мигания индикатора створного указателя.

## Единицы

Чтобы открыть меню «Единицы», нажмите клавишу **7** или выберите «Единицы» в меню «Установки».



### Угловые единицы

DEG (Degree)  
GON (GON)  
MIL (Mil6400)

### Единицы расстояния

Метр/Ам-Фт/М-Фт

Если вы выбираете американские футы или морские футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.



### Единицы температуры

°C (градусы Цельсия)  
°F (градусы Фарингейта)

### Единицы давления

гПа/ммРС/мжHg

Установки единиц угла, расстояния, температуры и давления в проекте могут быть установлены только при его создании.

## Запись

Чтобы открыть меню «Запись», нажмите клавишу **[8]** или выберите «Запись» в меню «Установки».



### Сохранять данные

RAW / XYZ / RAW+XYZ

Эта установка определяет, какой тип данных (сырые данные или координаты) будет сохраняться, когда вы записываете SS, СР или SO записи в Экране основных измерений или Экране выноса в натуру.

### Запись данных

Вт / СОМ

Установка «СОМ» служит для вывода данных на СОМ порт без записи данных в проект после нажатия клавиши **[ENT]** на Экране основных измерений или Экране выноса в натуру. Дополнительная информация приведена в разделе «Вывод данных на СОМ порт».

## Другие установки

Чтобы открыть меню «Другие», нажмите клавишу **[9]** или выберите «Другие» в меню «Установки».



### Пок.XYZ

Быстро/Норма/Медл/+ENT  
Определяет скорость смены экрана XYZ после ввода РТ.

### 2е Единицы

Нет/Метр/АМ-Фт/М-Фт

Если вторые единицы установлены, они будут доступны на Экране основных измерений, Экране измерений при выносе в натуру и экране опорной линии, заданной по двум точкам. На дополнительном экране показываются вторые единицы значений HD, VD и SD.

Если вы выбираете американские футы или морские футы, появляется экран дополнительных установок. Используйте этот экран для определения отображаемых величин в десятичных футах или футах и дюймах.





**Сигнал  
Разм. СТ**

ВКЛ/ВЫКЛ

Нет/Да

Выберите «Да», чтобы номер точки станции может быть выбран из записей другого типа точек.

Если установить «Да» в поле «Разм.СТ», появится экран дополнительной установки.  
Используйте этот экран для определения начального номера станции.



**Ввод CD**

ABC/123

Режим ввода кода «по умолчанию».

**Владелец**

Вы можете ввести до 20 символов, которые будут показываться в первом экране при включении прибора.




**Совет** – Для наиболее простой настройки общепринятых региональных установок вы можете быстро настроить инструмент Nikon на предустановленную комбинацию региональных настроек. Дополнительная информация приводится в разделе Изменение предустановленных региональных настроек.



**Совет** – Инструмент Nikon поддерживает до трех языков. Дополнительная информация об изменении языковых установок приводится в разделе Выбор языка.

## Данные

Нажмите клавишу **④** в главном меню для входа в меню просмотра или редактирования данных.

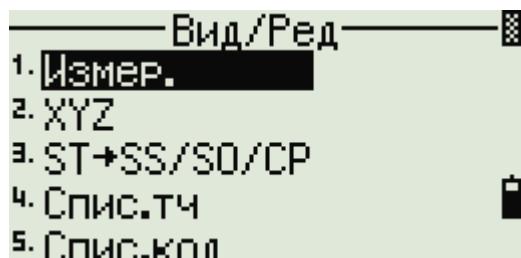

## Просмотр записей

Вы можете просматривать данные в любое время, даже из экрана наблюдений или когда вводите точки.

### Просмотр «сырых»-RAW данных

Нажмите **①** в меню данных для вывода списка строк «сырых» данных.

Если вы впервые просматриваете список «сырых» данных, то прибор установит курсор на



последнюю записанную строку данных в текущем проекте. Для «прокрутки» вы можете использовать клавиши курсора **[A]** или **[V]**.

Нажмите **[ENT]** для детального просмотра данных.

Нажмите **[ESC]** для возврата в список точек.

HA:	0° 00' 00"
VA:	60° 03' 10"
SD:	34.865 м
T:	ZT1
HT:	1.550 м
Удал	Ред

### SS/CP/F1/F2 записи

RAW записи SS, CP, F1 и F2 состоят из полей “PT”, “HT”, “CD”, “HA”, “VA” и “SD”.

SS: Любое измерение. Все измерения из Экрана основных измерений хранятся как SS записи.

CP: Измерения сделанные в меню «Угол» или «Повтор» и в Экране основных измерений.  
F1 и F2: Записи измерений при КЛ/КП.

Нажав клавишу **[DSP]** вы можете переключить экран с первого (показывающего HA, VA SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD), если в установках было установлено сохранение данных как “RAW+XYZ”.

В записях F1 и F2 координаты не доступны.

Когда вы делаете несколько измерений одной и той же точки и перезаписываете данные, старые сырье данные становятся только сырьими данными. Как результат, только одна SS(RAW) запись хранит соответствующую SS(XYZ) запись. Другие SS(RAW) записи этой же точки больше не имеют координат.

### ST Записи

Этот тип записи состоит из полей “ST”, “HI”, “BS”, и “Az”.

Нажав клавишу **[DSP]** вы можете переключить экран с первого (показывающего ST, HI, BS и Az) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD).

При установке новой станции с помощью меню «Установка станции > Быстро», координаты станции будут записаны как (0, 0, 0).

### SO записи

SO: Измерения сделанные при выносе в натуру.

Нажав клавишу **[DSP]** вы можете переключить экран с первого (показывающего HA, VA SD, PT и CD) ко второму (показывающему X, Y, Z, PT и CD) и к третьему (показывающему dX, dY, dZ, PT и CD), если в установках было установлено сохранение данных как “RAW+XYZ”.

В полях dX, dY и dZ хранится разница между действительными и планируемыми местоположениями при выносе в натуру. Эти поля загружаются как записи примечаний в формате Nikon RAW.

CO, Int PtLine P
1: JM028 AZ:46.0
000+0.0000
Удал

### CO записи

Комментарии, добавленные пользователем или системой в файл проекта.

Например, когда вы меняете значение Stn-Z используя функцию Удаленного репера, или сбрасываете горизонтальный угол при помощи функции проверки задней точки, система создает записи комментариев.

CO, База
HI 1.235 м
X= 7.209
Y= 7.462
Z= 4.954
Удал

Если вы вводите координаты станции при помощи функции «База XYZ», запись станции отображается в виде комментариев.

## SY записи

Запись SY сохраняется, когда вы завершите установку станции. Эта запись содержит значения температуры, давления и постоянной призмы.



## RM записи

Когда вы записываете измерения в RDM (Cont) или RDM (Rad), они маркируются как RM записи. Каждая RM запись содержит два экрана.




Нажав клавишу **DSP** вы можете переключить экран с первого (показывающего От, До, rHD и rVD) ко второму (показывающему rAZ, rSD, rV% и rGD).

Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW RM записи выводятся как записи примечаний (CO).

## AR записи

В виде AR записей сохраняются вычисленные площадь и периметр.

Когда вы загружаете данные в формате Nikon RAW AR записи выводятся как записи примечаний (CO).

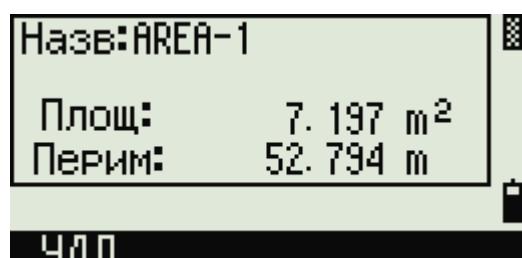

## Просмотр записей координат

Когда вы нажмете **[2]** или выберите «XYZ» в меню просмотра и редактирования данных, появится список с данными координат, в котором последние записи будут вверху экрана. Для перехода по записям использовать клавиши курсора **[↑]** или **[↓]**. При помощи клавиш **[<]** или **[>]** можно перемещаться по страницам.

Нажмите **[ENT]** для просмотра детальной информации по выбранной записи.



Тип заголовка (XYZ,YXZ,NEZ, или ENZ) определяется в меню «Установки > Координаты».

## UP/MP/CC/RE записи

Все записи координат содержат: "PT", "CD", и "X/Y/Z".


UP: Загружаемые координаты точек. MP: Координаты точек введенные вручную. CC:

Вычисленные координаты. RE: Вычисленные координаты. Точки, вычисленные в «Засечках».

Если установлен формат сохранения данных RAW+XYZ или XYZ, измерения в Экране основных измерений (SS записи), в некоторых функциях смещений (SS записи), в экране опорной линии, заданной по двум точкам (SS записи), в функции «Программы» (SS записи) и в некоторых функциях выноса в натуру (SO записи) тоже сохраняются записи координат. Формат данных такой же как и для других записей координат.

### Просмотр записей станции

Нажмите или выберите «ST->SS/SO/CP» в меню «Данные» для просмотра записей установок станции.

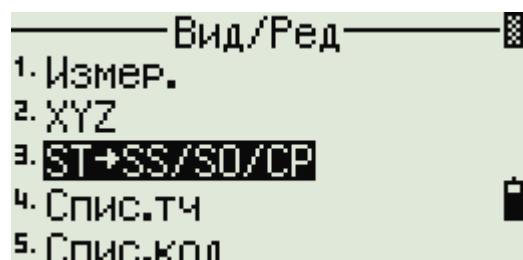

Появится список всех записей установок станции.

Для перехода по строкам используйте клавиши курсора или . При помощи клавиш или можно перемещаться по страницам.

Нажмите клавишу для просмотра детальной информации.



Если Вы нажмете клавишу вновь, все измеренные данные на этой станции будут показаны в хронологическом порядке.



Показывается такая же детальная информация, как и для сырых данных.

## Удаление записей

### Удаление сырых данных

Выделите запись, которую вы хотите удалить при помощи клавиш курсора **[A]** или **[V]**, и нажмите программную клавишу «Удал».

Появится экран подтверждения. Нажмите **[ENT]** или программную клавишу «Да» для удаления записи.



Если в «Установках > Запись» было установлено «сохранять и Сырые данные и Координаты» (RAW+XYZ), система также удалит координаты, если были удалены записи SS, SO или CP.

Можно также удалить сырые данные, нажав программную клавишу «Удал» из экрана детальной информации о записи.




### Удаление координат

На экране координат XYZ выделите запись, которую вы хотите удалить при помощи клавиш курсора **[A]** или **[V]**, и нажмите программную клавишу «Удал».

Появится экран подтверждения. Нажмите **[ENT]** или программную клавишу «Да» для удаления записи.

Нажмите клавишу **[ESC]** или программную клавишу «Нет» для отмены.

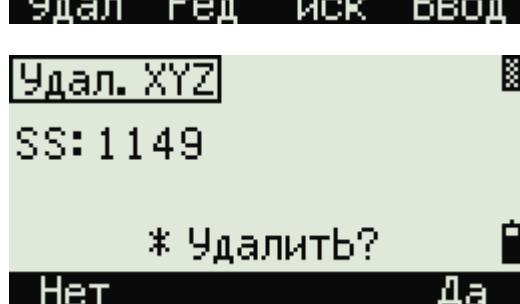

Удаление координат может быть также выполнено при просмотре детальной информации



Если удаляемые данные относятся к записи станции ST, то появится экран подтверждения.




### Удаление записей станции

На экране станции выделите запись, которую вы хотите удалить при помощи клавиш курсора или , и нажмите программную клавишу «Удал».



Появится экран подтверждения. Нажмите или программную клавишу «Да» для удаления записи.

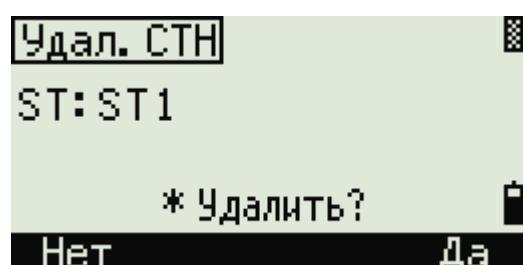

Появится экран повторного подтверждения. Нажмите программную клавишу «Удал», чтобы подтвердить удаление.  
Удаление станции происходит безвозвратно.  
Прежде чем нажать программную клавишу «Удал» убедитесь, что вы верно выделили запись для удаления. На этом экране вы не можете нажать .



Все наблюдения со станции, которую вы выбрали, будут удалены.

Когда вы удаляете запись станции из вида сырых данных или вида данных станции, все данные наблюдения со станции также удаляются.

## Редактирование данных

Для любой записи вы можете отредактировать имя (T) и код (CD) точек, а также высоту отражателя (HT), высоту инструмента (HI), заднюю точку (BS), и азимут на заднюю точку (Az).

Строка кода CD не редактируется для записей SO,F1 или F2.

Значения НА,VA или SD не могут быть изменены.

## Редактирование сырых данных

- Сделайте одно из следующего:

- На экране сырых данных, установите курсор на нужную строку и нажмите клавишу «Ред».



- на экране детального просмотра данных нажмите клавишу «Ред».




- Переместите курсор в поле при помощи клавиш или , которое вы хотите отредактировать. Затем измените значение в выбранном поле.



Координата Z будет перевычислена, если высота отражателя для записей SS, SO или CR будет изменена.

- После нажатия на последней строке экрана редактирования появится экран подтверждения.

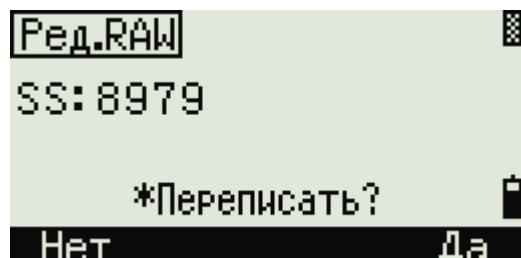

- Сделайте одно из следующего:

- Нажмите программную клавишу «Да» или для подтверждения изменений.
- Нажмите программную клавишу «Нет» или для отмены.


## Редактирование записей координат

Вы можете отредактировать номер точки РТ, код CD и значения координат в записях координат.


Вы не можете редактировать записи координат текущей станции.

### 1. Сделайте одно из следующего:

- На экране координат, установите курсор на нужную строку и нажмите клавишу «Ред».
- на экране детального просмотра данных нажмите клавишу «Ред».

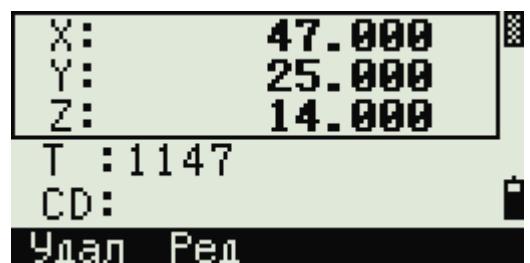


### 2. Переместите курсор в поле при помощи клавиш **[↑]** или **[↓]**, которое вы хотите отредактировать. Затем измените значение в выбранном поле.

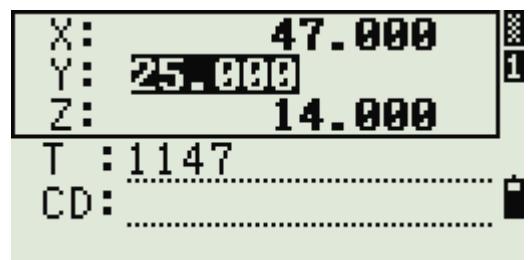

### 3. Чтобы прекратить редактирование, нажмите **[ENT]** в поле CD.

Появится экран подтверждения.

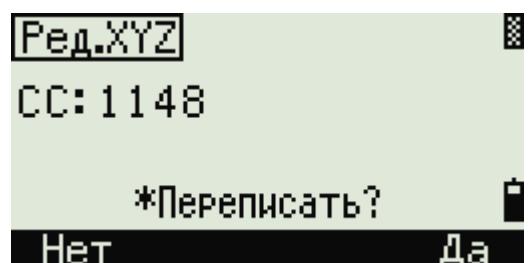


### 4. Сделайте одно из следующего:

- Нажмите программную клавишу «Да» или **[ENT]** для подтверждения изменений.
- Нажмите программную клавишу «Нет» или **[ESC]** для отмены.

## Редактирование записей станции

**Примечание – Система не будет перевычислять измерения, относящиеся к данной станции, если вы изменили записи станции. Все координаты и сырье данные наблюдений могут быть пересчитаны только в программном обеспечении пост-обработки.**

На экране сырых данных при помощи клавиш или установите курсор на нужную строку записи станции и нажмите клавишу «Ред».

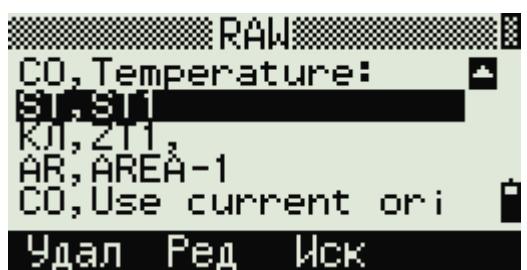

Все поля в записи ST могут быть отредактированы, но никаких перевычислений инструмент не производит.

Нажмите в последней строке (AZ) для подтверждения изменений.



Если вы меняете значения ST или HI, координаты точек наблюдения не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений. Следующий пример демонстрирует записи комментариев при изменении величины HI:

CO,HI изменена для ST:9012 Old HI= 1.345 м

Если вы меняете значения BS или AZ, сырые записи не перевычисляются. Комментарии записи будут сохранены с записью изменений.

## Поиск записи

Вы можете осуществить поиск точек по их типу, имени точки, коду, или по любой комбинации из этих значений.

## Поиск сырых записей

Нажмите программную клавишу «Иск» для поиска в записях «сырых» данных.



Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле Т и нажмите дважды для начала поиска.



Значок (\*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели “30\*” в строку имени точки Т, то система найдет точки с именем 300, 301, 302, 3000A2, 3010... и т.д..




Поиск может быть выполнен по типу точки. Установите курсор в поле “Тип” и используйте клавиши курсора **<** или **>** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: BCE, ST, SS, SO, CP, CO и CO(RDM).



Если вы выбрали ST, SO, F1 или F2 в поле “Тип”, вам не нужно вводить значение в поле CD. Поиск будет начат, после того как вы нажмете клавишу **ENT** в поле “T”.  
Если вы выбрали CO, CO(SY) или CO(RDM) в поле “Тип”, курсор не переместится в поле “T” и “CD”. Поиск будет осуществлен после нажатия клавиши **ENT** в поле “Тип”.

Если критериям поиска удовлетворяет больше одной точки, высветится список этих точек.  
Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **↑** или **↓**, после чего нажмите клавишу **ENT**.

Будут показаны детальные данные по точке.  
В этом экране клавиша «Экр» также доступна для просмотра других данных.  
Нажмите клавишу **ESC** для возврата в список точек.

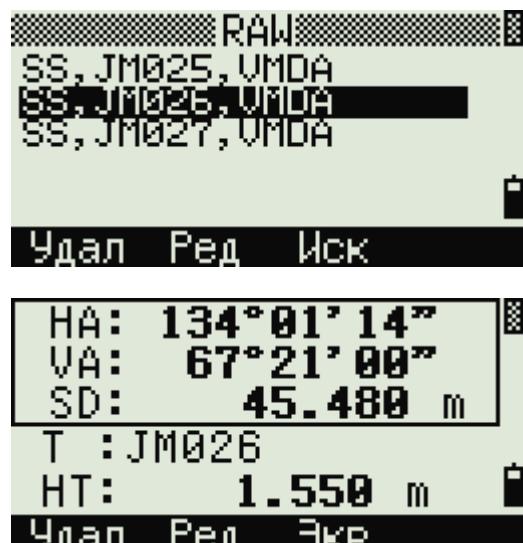

Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран ошибки. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.



### Поиск записей координат

Нажмите программную клавишу «Иск» на экране координат для поиска в записях координат.



Если Вы хотите найти точку по имени, введите имя точки в поле Т и нажмите **ENT** дважды для начала поиска.



Значок (\*) может быть использован для задания диапазона. Для примера, если вы ввели “500\*” в строку имени точки Т, то система найдет точки с именем 500, 500-1, 500-A, 5000...и т.д.



Поиск может быть выполнен по типу точке. Установите курсор в поле “Тип” и используйте клавиши курсора **<** или **>** для выбора нужного типа записи. Доступны типы: ВСЕ, MP, UP, CC и RE.



Если критериям поиска удовлетворяет больше одной точки, высветится список этих точек. Выберите из списка точку, которую вы хотите использовать, используя клавиши курсора **↑** или **↓**, после чего нажмите клавишу **ENT**.



Будут показаны детальные данные по точке. В этом экране клавиша «Экр» также доступна для просмотра других данных. Нажмите клавишу **ESC** для возврата в список точек.



Если критериям поиска не удовлетворяет ни одна точка, появится экран ошибки. Нажмите любую клавишу для возврата в экран данных.



## Ввод координат

Нажмите программную клавишу «Ввод» на экране координат для входа в экран ввода новой точки.



Имя точки Т по умолчанию принимается как последняя введенная PT+1. Это имя вы можете изменить.

После ввода Т и CD нажмите **ENT** для ввода координат.

Введите координаты, используя цифровые клавиши. Для перехода на следующее поле нажмите **ENT** или клавишу курсора **V**.

После того как вы нажмете **ENT** в последней строке CD, эта точка будет записана в память как MP запись.

После записи точки появится экран для ввода следующей точки с обновленным именем по умолчанию.

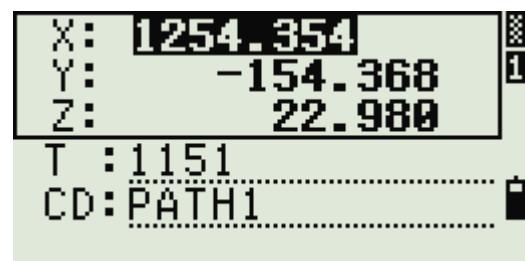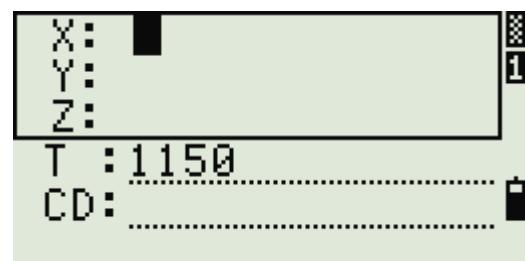

В базу данных проекта могут быть записаны только NE, NEZ, или Z данные.


## Список имен точек и список кодов

По умолчанию в приборе имеются два специальных списка: список имен точек и список кодов. Структура этих файлов аналогична структуре файлов проектов, т.е. можно удалять, редактировать, добавлять в эти файлы точки.

- **Список имен точек** может понадобиться, если вы используете несколько моделей имен точек. Например, может возникнуть необходимость использовать точки 1,2,3... также как и точки A1, A2, A3...
- **Список кодов** это подготовленный список кодов объектов. Вы можете использовать его для хранения своих собственных кодов.

Нажмите **[4]** или выберите «Спис.тч» в меню «Данные» для просмотра списка имен точек Т.

Нажмите **[5]** или выберите «Спис.код» для входа в список кодов.

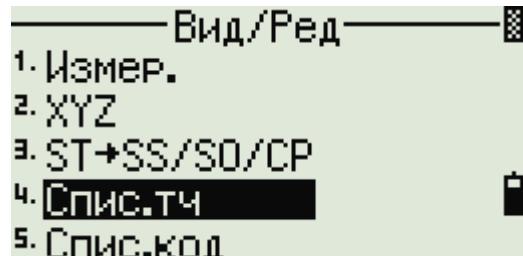

Имена точек или коды и слои будут показаны в алфавитном порядке. Для работы со списком вы можете использовать четыре программные клавиши.




В каждом списке могут быть сохранены до 254 кодов, имен точек или слоев.

Каждый компонент списка может содержать до 16 символов.

Вы можете использовать поиск по первому символу для поиска точек, кодов или слоев в списке. На экране списка введите первый символ имени, которое вы хотите найти, чтобы перескочить к этой части списка.

### Удаление точек, кодов или слоев

Выделите в списке точки или коды при помощи клавиш курсора **[↑]** или **[↓]** строку, которую вы хотите удалить, и нажмите программную клавишу «Удал».

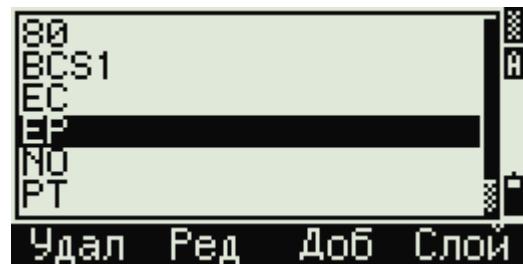

Появится экран подтверждения. Нажмите **[ENT]** или программную клавишу «Да» для удаления объекта.


Нажмите **[ESC]** или программную клавишу «Нет» для отмены удаления.



Для удаления всего слоя, выделите имя слоя в списке и нажмите программную клавишу «Удал». Все коды и слои, входящие в этот слой, будут удалены.

## Редактирование объектов списка кодов и списка точек

При помощи клавиш курсора или выберите строку, которую вы хотите отредактировать, и нажмите программную клавишу «Ред».

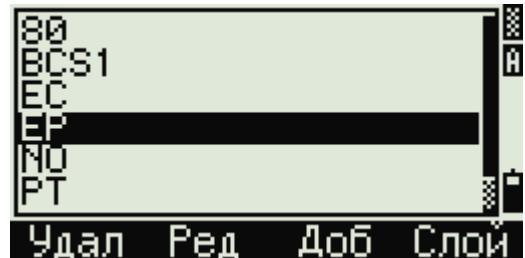

Появится экран редактирования. Для точек появляется экран «Редактировать пункт». Он содержит одно поле Т. Для кодов появляется экран «Редактировать код». Он содержит поле CD и поле Зап.

Измените, как необходимо, описание элемента и нажмите .

Появится экран подтверждения. Нажмите или «Да» чтобы принять изменения и обновить список.




## Редактирование списка кодов


Экран редактирования кодов состоит из двух полей. Текст, написанный в строке CD, будет отображаться на экране. Второе поле «Зап» – дополнительная строка. Она содержит текст, который сохраняется в проекте. Если оставить строку “Зап” пустой, то система автоматически запишет в проект запись из строки “CD”.



Вы можете использовать поле «Зап» для применения близких слов или кодов на экране, но в проекте сохранять числовой код. Например, Если в поле CD стоит значение «ВСК», а в поле «Зап» значение 1155, на экране будет отображаться текст «ВСК», но будет сохранен код 1155.

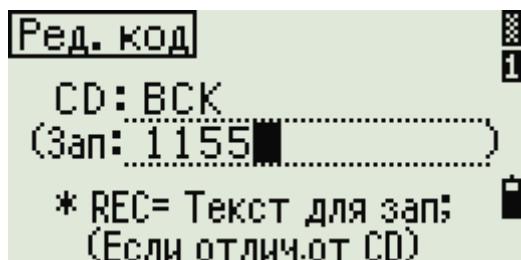

Если вы нажмете «Ред.» на имени слоя, то появится только одно поле «Лир». Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите **ENT** в этом поле.

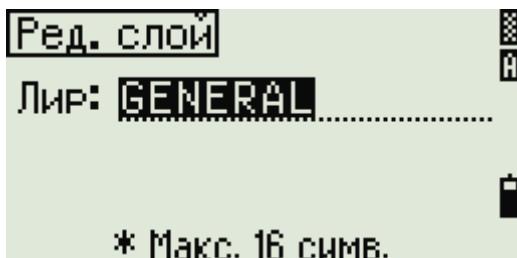

### Добавление имени точки

Когда вы находитесь в списке имен точек, нажмите программную клавишу «Доб» для ввода имени точки.

Введите новое имя точки и нажмите **ENT**.



Введенное имя точки будет добавлено в текущий слой и список будет обновлен.



### Добавление кода

Когда вы находитесь в списке кодов, нажмите программную клавишу «Доб» для добавления нового кода к текущему слою.

Введите код объекта в поле CD. Клавиша **MODE** позволяет изменить режим ввода с алфавитно-цифрового на цифровой.



Формат: NIKON  
SDR2x  
SDR33  
Данные: RAW  
XYZ

Нажмите **[ENT]**, когда курсор находится в поле “Данн” для перехода к экрану разгрузки. Будет показано имя проекта и количество записей для разгрузки.

Каждая запись текущего проекта выводится из инструмента, на экране показывается обновляемое количество переданных записей.



После разгрузки появится запрос на удаление проекта.  
Для удаления текущего проекта нажмите программную клавишу «Удал». Для возврата к Экрану основных измерений без удаления проекта, нажмите программную клавишу «Прерв».

### Загрузка координат

Нажмите **[2]** или выберите «Загрузка» в меню «Связь» для входа в режим загрузки координат.

Появится описание формата данных по умолчанию. Если вы желаете изменить поля данных, нажмите программную клавишу «Ред». Дополнительная информация приведена в разделе «Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки».

Иначе, просто нажмите **[ENT]**.

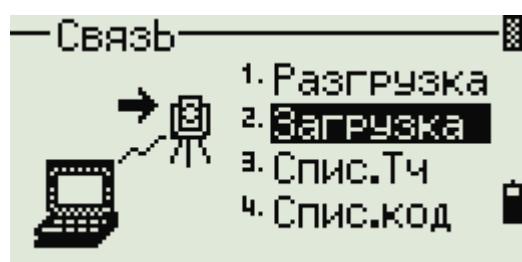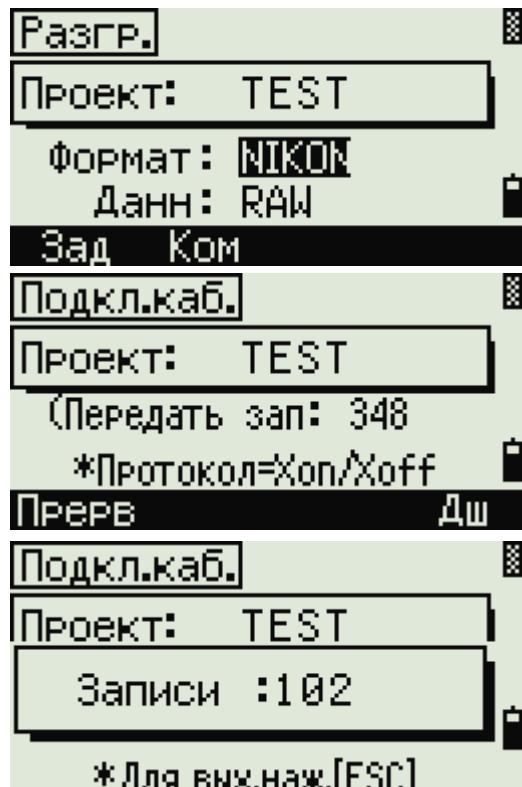

Для перехода к экрану Менеджера проектов, нажмите программную клавишу «Зад». Дополнительная информация приведена в разделе «Менеджер проектов».

Установки параметров связи могут быть изменены, если нажать программную клавишу «Ком».


Установки для последовательного порта должны совпадать с установками, используемыми в терминальной программе вашего РС.



Соедините инструмент с компьютером при помощи кабеля RS-232C.


Появится информация о количестве записей и свободной памяти.

Нажмите **[ENT]** для перевода инструмента в режим приема данных. Затем используйте команду “SEND Text file” (или “послать текстовой файл”) терминальной программы, чтобы компьютер начал передавать данные.

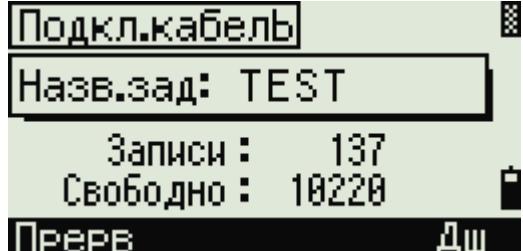

В терминальной программе в поле “Flow control” должно быть установлено значение “Xon/Xoff”.

О каждой принятой инструментом точке будет сообщать соответствующее значение в поле «Записи».

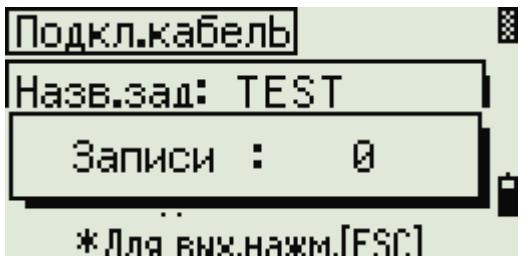

Если нажать **[ESC]** во время передачи данных загрузка данных прекратится и прибор вернется в меню «Связь». Записи, которые уже были получены до нажатия **[ESC]** сохраняются в текущем проекте.

Система усекает коды длиною больше чем 16 символов.

### Дубликат точки

Если точка уже существует в проекте в виде записи UP, CC или MP и не относится к какой либо станции ST или BS, тогда точка будет автоматически перезаписана. Сообщения об ошибке не появится.

### Дополнительные возможности: Редактирование формата данных для загрузки

Нажмите программную клавишу «Ред» для редактирования формата.

Используйте клавиши курсора **[<]** или **[>]** для выделения нужного поля.

Для смены величины в каждом поле нажмите программные клавиши **[↑]** или **[↓]**. Может быть установлено значение PT, N, E, Z, CD.



Нажмите программную клавишу «Сохр» для сохранения результатов и возврата в предыдущий экран.

**Пример.** Ваши данные в файле: 1, UB, 30.000, 20.000, L1

Вы устанавливаете поля данных как PT N E CD

Обновленные данные в проекте: PT=1, N=30.000, E=20.000, CD=L1

### Загрузка координат без имени точки

Вы можете загрузить данные без точек. Если вы не включили точку в определение формата, каждой строке данных автоматически присваивается следующий доступный номер точки. Обратите внимание, что вы сохраняете идентификатор в поле CD – это поможет вам выбрать точки в поле.

Формат данных не позволяет использовать дубликаты объектов. Используйте однажды каждую из величин PT, N, E, Z и CD в формате данных.

Для пропуска некоторого значения в вашем оригинальном файле, оставьте соответствующее поле пустым.

### Загрузка списка имен точек или кодов

Если вы загружаете список кодов, то существующий в инструменте список будет заменен.

Нажмите **[3]** для загрузки имен точек через кабельное соединение с компьютером или выберите «Спис.Тч» в меню «Связь».

Для загрузки списка кодов нажмите **[4]** или выберите «Спис.код».


Присоедините кабель RS-232C.

Запустите терминальную программу на РС.

Нажмите **[ENT]** или программную клавишу «Дш» для загрузки в прибор файла со списком.

Счетчик на экране увеличивает свое значение при обновлении каждой строки списка.


Может быть сохранено максимум 254 кодов или имен точек.

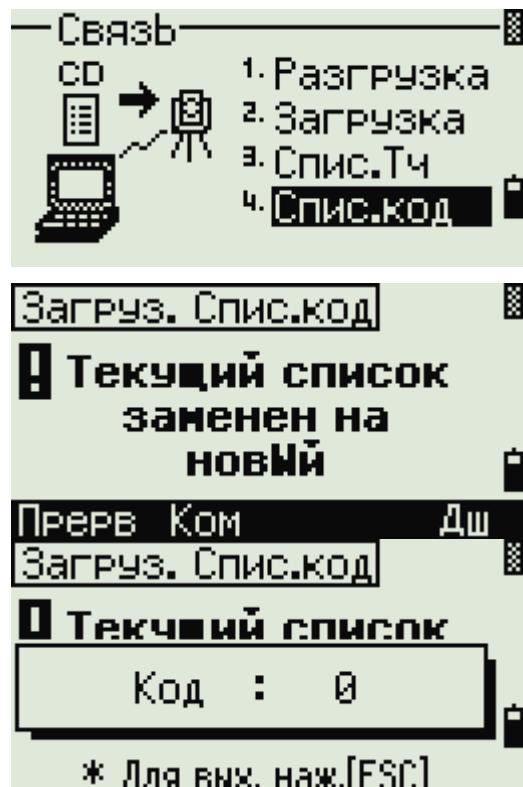

Система отсекает коды длиною больше чем 16 символов.


## Быстрые клавиши

Используйте меню «Клавиши» чтобы произвести настройки для быстрых клавиш [MSR], [DSP], [USR], [S-O] и [DAT]. Чтобы открыть это меню нажмите клавишу **[6]** или программную клавишу «Клавиши» в главном меню.

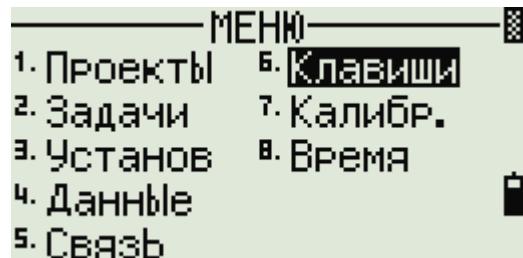


### Настройки для клавиши [MSR]

Нажмите **[1]** или выберите [MSR] в меню «Быстрые клавиши» для изменения настроек клавишей [MSR1] и [MSR2].

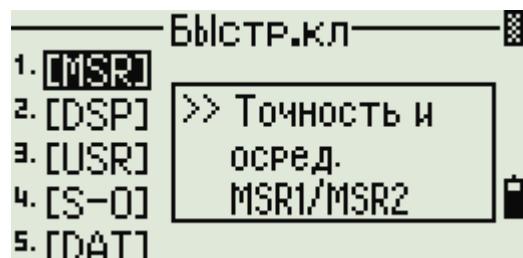

Имеется две [MSR] клавиши:

- Для изменения настроек клавиши [MSR1] нажмите **[1]** или выберите «MSR1» при помощи курсора.
- Для изменения настроек клавиши [MSR2] нажмите **[2]** или выберите «MSR2» при помощи курсора.

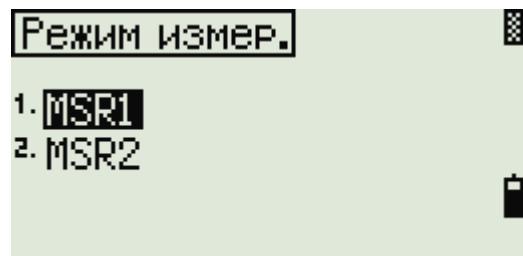

Каждая [MSR] клавиша имеет пять установок. Вы можете ввести значения в поля «Конст» (постоянная призмы) и «Усред» (усреднение) при помощи цифровых клавиш. Для смены других установок используйте клавиши курсора **[<]** или **[>]**.



**Совет** – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиш [MSR1] или [MSR2].

### Настройки для клавиши [DSP]

Нажмите **[2]** или выберите [DSP] в меню «Быстрые клавиши» для изменения величин, отображаемых на Экране основных измерений и на экране выноса в натуре.



Выделите клавишами курсора **<**, **>**, **^** или **▼** нужную позицию. Для смены настроек нажмите программные клавиши **④** или **⑤**. Нажмите **[ENT]** на последней строке <DSP3> или нажмите программную клавишу «Сохр».



**Совет** – Эти установки могут быть также изменены путем нажатия и удержания более одной секунды клавиши **[DSP]**.

### Настройки для клавиши **[USR]**


Нажмите **③** или выберите **[USR]** в меню «Быстрые клавиши» для изменения функций, присвоенных клавишам **[USR1]** и **[USR2]**.

Имеется две **[USR]** клавиши. Функции, присвоенные каждой из клавищ, написаны позади имени клавиши.

- Для изменения настроек клавиши **[USR1]** нажмите **①** или выберите «USR1» при помощи курсора.
- Для изменения настроек клавиши **[USR2]** нажмите **②** или выберите «USR2» при помощи курсора.

Если вы войдете в экран «Выбор функций», значок (\*) будет установлен на функции, которая присвоена клавише в данный момент.

Выделите желаемую функцию клавишами курсора **^** или **▼**. Нажмите клавишу **[ENT]** чтобы присвоить функцию для выбранной клавиши **[USR]**.

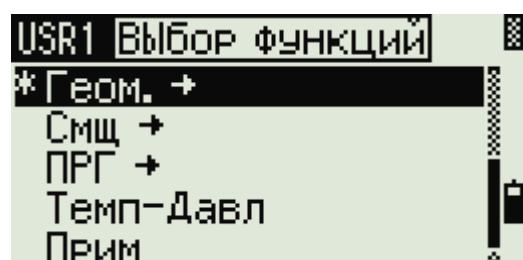

### Настройки для клавиши **[S-O]**

Для входа в экран настроек выноса в натуру, нажмите **④** или выберите **[S-O]** в меню «Быстрые клавиши».




Имеется две установки выноса в натуру.  
Дополнительная информация приведена в разделе «Вынос в натуру».



## Настройки для клавиши [DAT]

- Нажмите **[5]** или выберите [DAT] в меню «Быстрые клавиши» для входа в установки клавиши **[DAT]**.

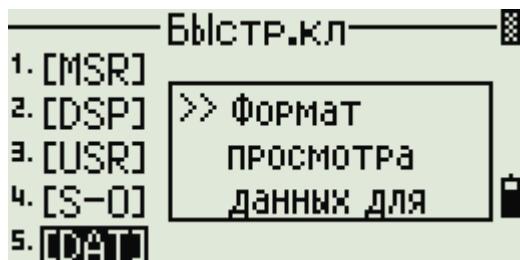

Значок (\*) определяет текущий установленный формат отображения данных.

- Используйте клавиши курсора **[A]** или **[V]** для выбора установок.
- Нажмите **[ENT]** для изменения формата отображения при помощи клавиши **[DAT]**.



## Калибровка

Используйте экран «Калибровка» для калибровки инструмента. Чтобы открыть экран калибровки, нажмите **[7]** или выберите «Калибр.» в главном меню. Дополнительная информация приведена в разделе «Юстировка».



## Время

Используйте экран «Дата и время» для установки текущих даты и времени.

- Нажмите **[8]** или выберите «Время» в главном меню для входа в установки даты и времени.



Будут отображены текущие дата и время.

2. Введите дату в формате: год-месяц-день.  
Для примера, если вы хотите изменить дату, на пример на Июнь 18, 2002 г., нажмите:

**[2] [0] [0] [2] [ENT] [6] [ENT] [1] [8] [ENT]**

Если выделенная часть поля верна (например, год), вы просто можете нажать **[ENT]**, чтобы использовать текущее значение. Например, если установлена дата Июнь 24, 2002 г., а вы хотите изменить ее на Июнь 18, 2002 г., нажмите **[ENT] [ENT] [1] [8] [ENT]**.



3. Для перехода к полю времени, нажмите **[ENT]** в поле даты.
4. Введите время в 24-часовом формате.  
Например, чтобы установить время 4:35 вечера, нажмите **[1] [6] [ENT] [3] [5] [ENT]**.
5. Сделайте одно из следующего:
  - Чтобы завершить установку даты и времени нажмите **[ENT]** в поле минут.
  - Чтобы отменить ввод нажмите **[ESC]**.



## **ГЛАВА**

---

# **6**

## **Проверка и юстировка**


**В этой главе:**

- Проверка и юстировка цилиндрического уровня
- Проверка и юстировка круглого уровня
- Проверка и юстировка оптического центрира
- Ошибки нулевой точки вертикальной шкалы и поправки горизонтального угла
- Проверка постоянной инструмента

## Проверка и юстировка цилиндрического уровня

Ось цилиндрического уровня должна быть перпендикулярна оси вращения инструмента. Для проверки и юстировки цилиндрического уровня:


1. Установите прибор на штатив.
2. Выполните процедуру нивелировки, описанную в разделе «Регулирование уровня (нивелировка)».
3. Поверните алидаду на  $180^\circ$ .
4. Проверьте, остался ли пузырек в центре.
5. Если пузырек сместился, то необходимо выполнить процедуру юстировки:
  - a. Используя шпильку, юстировочным винтом сместите пузырек на половину расстояния от центра.
  - b. При помощь винта уровня A, переместите пузырек в центр.
  - c. Повторите процедуру с шага 4.

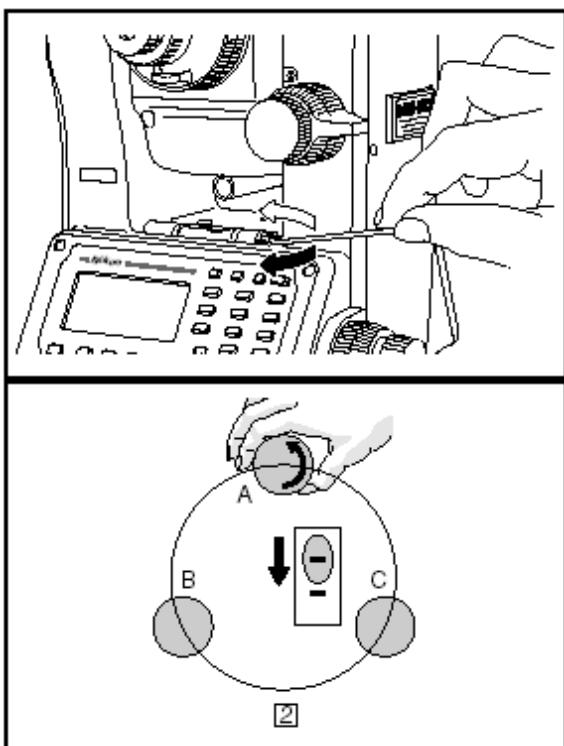

## Проверка и юстировка круглого уровня

После юстировки цилиндрического уровня выполните проверку круглого уровня.

При необходимости выполните юстировку настроечными винтами круглого уровня, пока пузырек не окажется в центре.

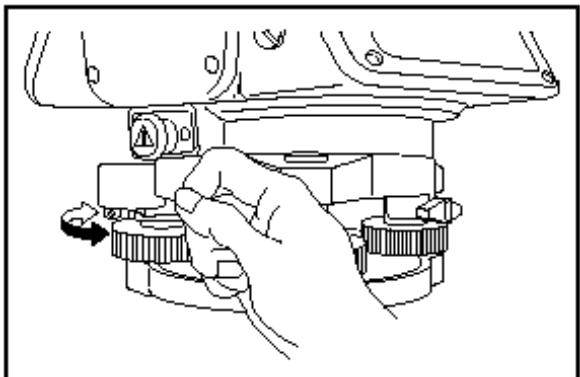


## Проверка и юстировка оптического центрира


Ось оптического центрира должна быть совмещена с вертикальной осью инструмента.

Для проверки и юстировки оптического центрира:


1. Поставьте инструмент на штатив. Нивелировка инструмента не требуется.
2. Положите на землю под инструментом плотную бумагу с нанесенным крестом. Действуя подъемными винтами, совместите центр креста с центром оптического центрира .
3. Поверните алидаду на  $180^\circ$ .

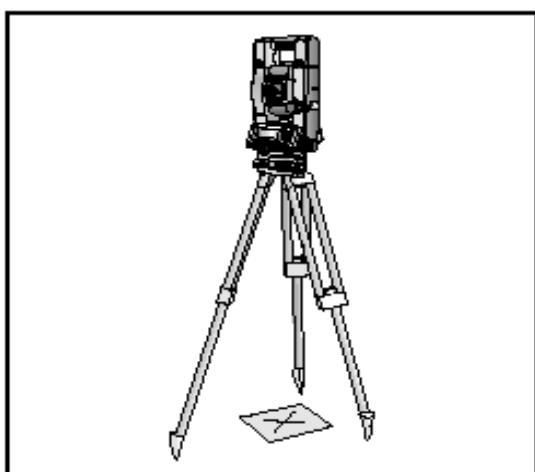

Если центр центрира не сместился относительно креста, юстировка не требуется.

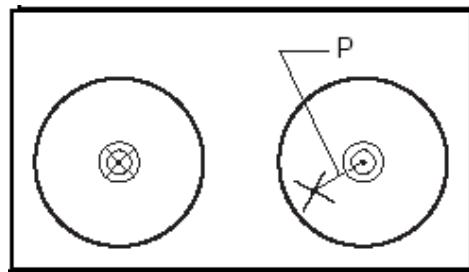

4. В противном случае проведите юстировку оптического центрира:
  - a. Используя шестигранный шпильку, поворачивайте юстировочный винт так, чтобы крест сетки нитей переместился в положение Р. Точка Р находится в середине линии соединяющей крест и центр сетки нитей .
  - b. Выполните поверку снова с пункта 2.

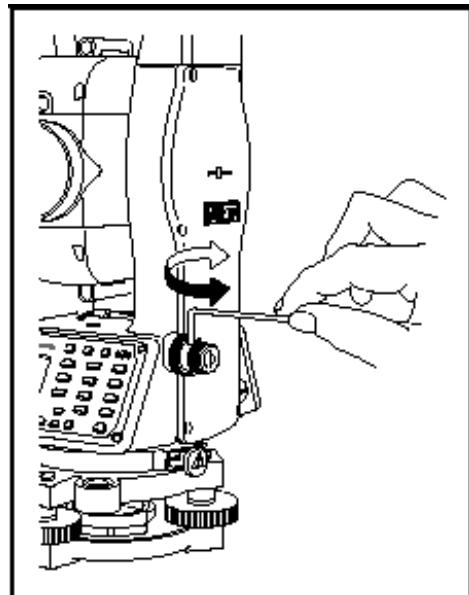

## Ошибки нулевой точки вертикальной шкалы и поправки горизонтального угла

### Проверка

1. Установите прибор на штатив.
2. Отнивелируйте прибор, как описано в разделе «Регулирование уровня (нивелировка)».
3. Переведите зрительную трубу в положение КЛ.
4. Наведитесь на точку, расположенную в пределах  $45^\circ$  от горизонтальной плоскости.
5. Возьмите отсчет вертикального угла из поля VA1 Экрана основных измерений.
6. Поверните инструмент на  $180^\circ$  и Переведите зрительную трубу в положение КП.
7. Возьмите отсчет вертикального угла из поля VA2.
8. Сложите вместе два вертикальных угла VA1+VA2.

Юстировки не требуется, если значение ноль вертикальных углов (установка «Нуль VA») установлено «Зенит», и VA1+VA2 равно  $360^\circ$ .

Юстировки не требуется, если значение ноль вертикальных углов (установка «Нуль VA») установлено «Зенит», и VA1+VA2 равно  $180^\circ$  или  $540^\circ$ .

Юстировки не требуется, если значение VA1+VA2 какое-то другое.

**Примечание – Разница между вертикальным углом и значимым углом (любой из следующих:  $360^\circ$  от зенита или  $180^\circ$  или  $540^\circ$  от горизонта) называется высотной постоянной.**


## Юстировка

Программа калибровки разбита на два шага. Обычно приходится выполнить только первый шаг, описанный ниже, т. к. ось цапфы прекрасно настраивается механически.

Для установки параметров компенсации ошибки оси компенсатора, установите две цели так, чтобы горизонтальное расстояние до каждой из них было не меньше 30 м от инструмента. Первую цель помещают на горизонтальной плоскости, а вторую выше горизонта не менее  $30^\circ$ .

Перед установкой компенсации ошибки оси компенсатора, вы должны сделать три установки КП/КЛ наблюдений для этих трех точек.

После завершения второго шага ошибка оси компенсатора не должна быть более  $30''$ . Если это не так, инструмент нуждается в механической проверке.

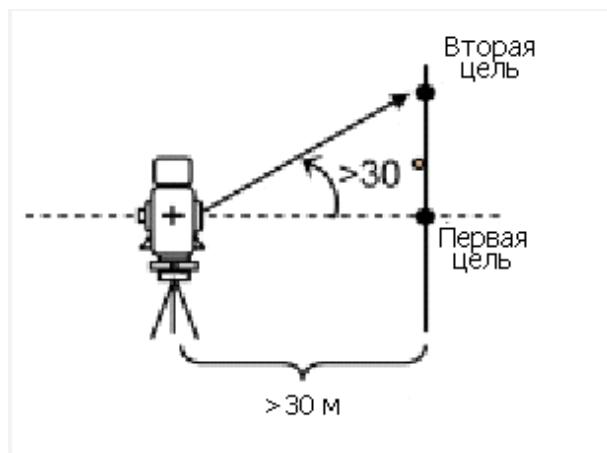

Нажмите **[MENU]** и затем **[7]** для входа в экран калибровки.



### Первый шаг

Произведите измерение на точку над горизонтом при КЛ. Нажмите **[ENT]**.

VA1: Вертикальный угол при КЛ

HA1: Горизонтальный угол при КЛ

X1: Наклон компенсатора по оси X при КЛ

Y1: Наклон компенсатора по оси Y при КЛ



Если вы наведетесь на цель, которая находится под вертикальным углом более  $3^\circ$ , в третьей строке появится мигающее сообщение.



Пока проводятся измерения, на экране появляется надпись «Не трогать!», затем «Поверни на КП».



Произведите измерение этой же точки при КП.  
Нажмите **[ENT]**.




VA2: Вертикальный угол при КП  
HA2: Горизонтальный угол при КП  
X2: Наклон компенсатора по оси X при КП  
Y2: Наклон компенсатора по оси Y при КП

После завершения измерения при КП появятся значения четырех параметров.

Сделайте одно из следующего:

- Для возврата в первый экран измерений нажмите **[ESC]** или программную клавишу «Повт».
- Чтобы установить параметры на инструменте нажмите **[ENT]** или программную клавишу «ОК».
- Для перехода ко второму шагу нажмите программную клавишу «Усечь».

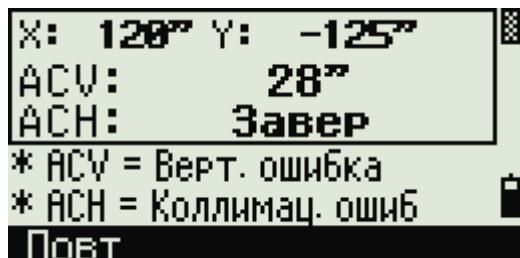


Если величина «НА корр» установлена как «Нет», параметр ACH не будет применен при чтении горизонтального угла. Если «НА корр» установлена как «Да» и параметры ACH и параметры оси компенсатора будут применены для горизонтального угла. Если вы не выполнили второй шаг, параметры оси компенсатора будут установлены в 0 и применяются только параметры ACH.

Если любое из значений ACV, ACH, X, или Y вне диапазона, то на экране появляется «Завер». Нажмите любую клавишу для повтора измерений.


## Второй шаг

Наведитесь на вторую цель, расположенную под углом не менее 30° от горизонта.

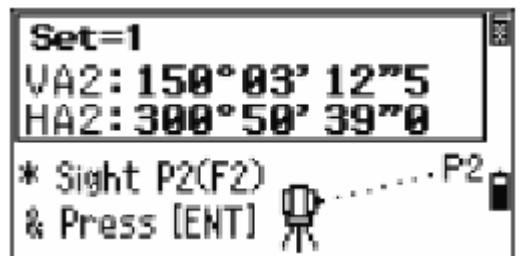

Нажмите **[ENT]** и сделайте измерения в следующем порядке:

- КП на T2
- КЛ на T2
- КЛ на T1 (горизонтальная)
- КП на T1 (горизонтальная)
- КП на T2
- КЛ на T2
- КЛ на T1 (горизонтальная)
- КП на T1 (горизонтальная)
- КП на T2
- КЛ на T2

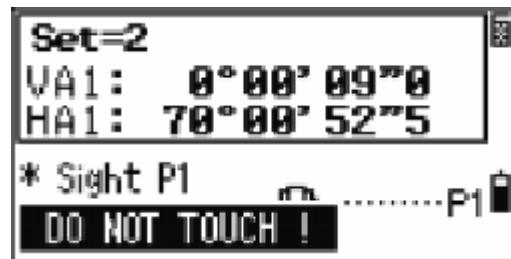



Допуск при считывании угла для каждого направления равен  $10''$ . Чтобы сохранить точность инструмента, необходимо сделать измерения с большой аккуратностью. Если dHA в любом направлении более  $10''$ , появляется сообщение об ошибке. При этом вы должны и вы должны перемерить все три установки точек.

После проведения измерений КЛ/КП, прибор рассчитывает параметры осей компенсатора и обновляет величину ACH (усредненная величина от каждой установки).

Сделайте одно из следующего:


- Для возврата в первый экран измерений нажмите **[ESC]** или программную клавишу «Повт».
- Для перехода к измерению следующей установки нажмите программную клавишу «Прод». Вы можете записать до 10 установок.
- Чтобы сохранить параметры и вернуться к Экрану основных измерений нажмите **[ENT]** или программную клавишу «Конец».

Если для «НА корр» установлено значение «Нет», появляется сообщение, когда вы закончите обновление параметров осей компенсатора. В сообщении спрашивается. Хотите ли вы изменить установки. Для изменения установок нажмите программную клавишу «Да».

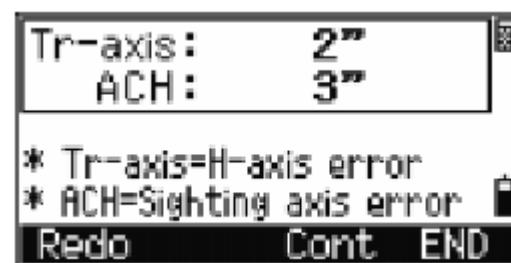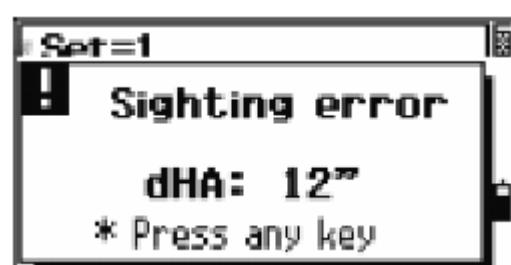

## Поправка осей компенсатора

Ошибка осей компенсатора проявляется когда вертикальные оси и оси компенсатора (горизонтальные оси) не перпендикулярны друг другу. Ошибка осей наведения происходит из ошибок наведения и осей компенсатора. Эти ошибки могут быть скомпенсированы применением параметров осей компенсатора и ACH для считывания горизонтальных углов инструмента.

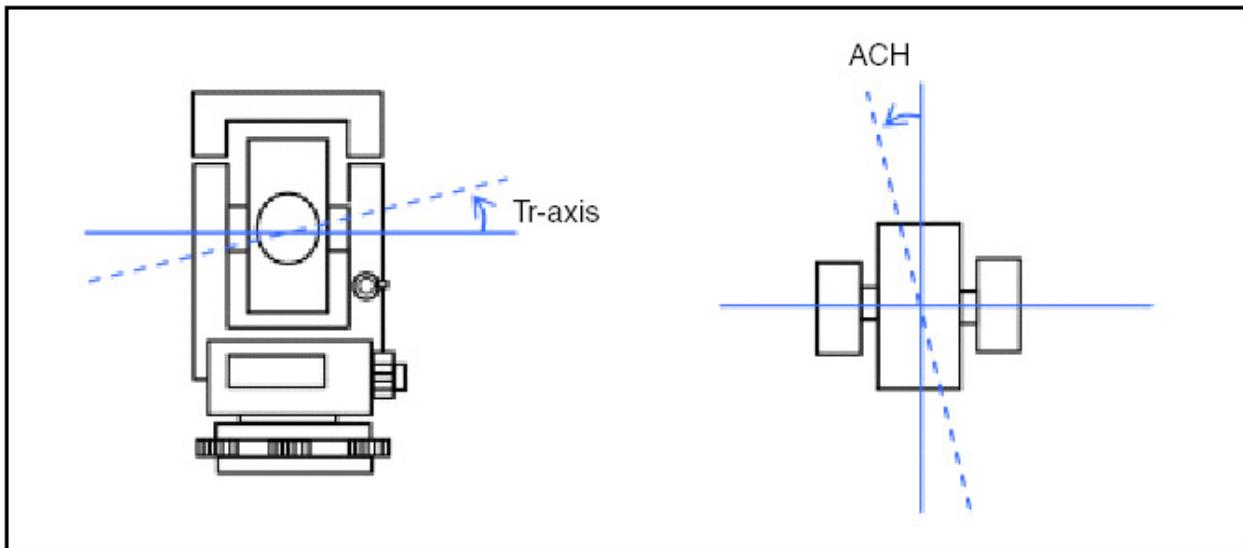


Т.к. величина компенсации соответствует вертикальному углу, при применении компенсации прибор слегка изменяет горизонтальный угол, даже когда вы затянули зажимной винт.

## Проверка постоянной инструмента

Постоянная инструмента - это числовое значение, используемое для автоматической поправки смещения между механическим и электронным центрами инструмента при измерении расстояний. Хотя проверка постоянной была сделана перед поставкой прибора, рекомендуется несколько раз в год проверять постоянную инструмента для обеспечения высокой точности измерений.

Проверка может быть выполнена путем сравнения измеренного значения базовой линии со значением этой линии измеренной дальномером прибора (EDM), или выполняя следующие действия.

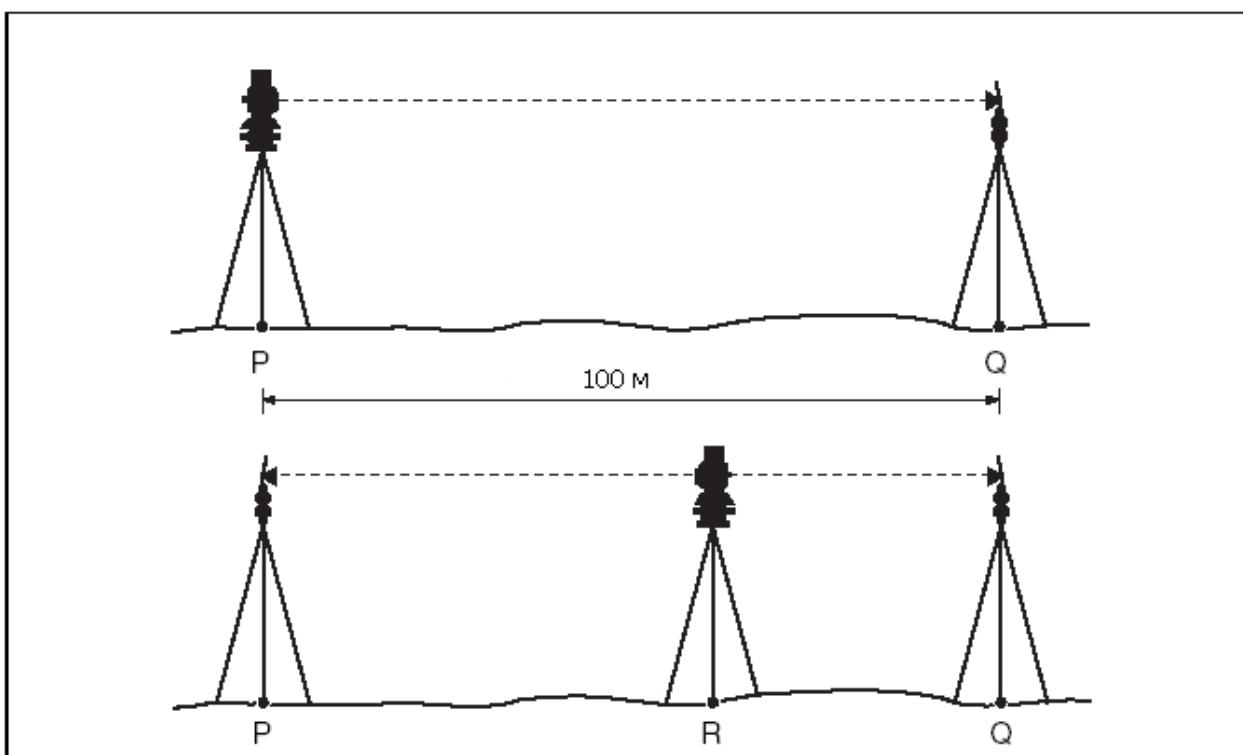

Для проверки постоянной инструмента:

1. Выполняйте поверку на сравнительно ровном участке. Установите инструмент на точке P.
2. Установите призму на расстоянии 100м на точке Q. Необходимо учитывать постоянную отражателя.
3. Выполните точные измерения расстояния между точками P и Q (PQ).
4. Установите призму на штатив на точку P.
5. Установите другой штатив между точками P и Q, на точку R.
6. Переместите прибор на штатив на точке R.
7. Измерьте расстояние между точками R и P(PR), а также между точками R и Q (QR).
8. Сравните величину PQ и PR+ QR. Должна получиться разница не более определенного для инструмента уровня ошибки ( $\pm 2$  мм + 2 ppm x расстояние).
9. При расстоянии 100 м уровень ошибки не должен превышать  $\pm 2.2$  мм. Если величина ошибки больше этого значения, обратитесь за помощью к вашему дилеру.
10. Переместите инструмент на другие точки на линии между точками P и Q.
11. Повторите шаги с 5 по 10 несколько раз.
12. Вычислите среднюю величину всех значений PR и среднюю величину всех значений QR.
13. Сравните среднюю величину PQ и среднюю величину PR+ QR. Должна получиться разница не более определенного для инструмента уровня ошибки ( $\pm 2$  мм + 2 ppm x расстояние).  
При расстоянии 100 м уровень ошибки не должен превышать  $\pm 2.2$  мм. Если величина ошибки больше этого значения, обратитесь за помощью к вашему дилеру.

## **ГЛАВА**

---

# **7**

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**В этой главе:**

- **Основная часть**
- **Стандартные компоненты**
- **Соединитель внешних устройств**

## **Основная часть**

### **Зрительная труба**

<b>Длина:</b>	158мм
<b>Увеличение:</b>	33Х
<b>Эффективный диаметр объектива:</b>	45мм (EDM: 50мм)
<b>Изображение:</b>	Прямоое
<b>Угол поля зрения:</b>	1°20' (2.3м на 100м)
<b>Разрешающая способность:</b>	2.5"
<b>Расстояние фокусировки:</b>	от 1.3 м до бесконечности
<b>Метод фокусировки:</b>	аналлактическая фокусировка
<b>Подсветка нитей визира</b>	3-х уровневая

### **EDM (Электронный дальномер)**

**Дальность измерения с призмами Nikon  
В нормальных атмосферных условиях  
(небольшой туман с видимостью  
примерно 20км)**

<b>На одну призму:</b>	2.400м.
<b>На три призмы:</b>	3.100м
<b>На девять призм:</b>	3.700м

**Хорошие атмосферные условия  
(нет тумана, видимость примерно 40км)**

<b>На одну призму:</b>	2.700м.
<b>На три призмы:</b>	3.600м
<b>На девять призм:</b>	4.400м

### **Двух-осевой компенсатор (DTM-332: одно-осевой)**

<b>Тип:</b>	жидко-электрическое детектирование
<b>Диапазон компенсации:</b>	±3'

### **Угловые измерения**

<b>Отсчетная система:</b>	Фотоэлектрический энкодер
<b>Диаметр круга (надписи):</b>	Диаметральный отсчет НА /VA

**88мм. (79мм.)**

<b>Минимальный отсчет</b>	
<b>DTM-552</b>	
<b>360°:</b>	0.5"/1"/5"
<b>400G:</b>	0.1mgon/0.2mgon/1mgon
<b>MIL6400:</b>	0.002MIL/0.005MIL/0.02MIL
<b>Точность DIN18723:</b>	1"/0.3mgon

<b>DTM-532</b>	
<b>360°:</b>	1"/5"/10"
<b>400G:</b>	0.2mgon/1mgon/2mgon
<b>MIL6400:</b>	0.005MIL/0.02MIL/0.05MIL
<b>Точность DIN18723:</b>	3"/1mgon

## Точность

<b>Точный режим:</b>	± (2 + 2ppm x D) мм
<b>Обычный режим:</b>	± (4 + 2ppm x D) мм на 500м

## Интервалы измерения

<b>Точный режим:</b>	1 сек. (инициализация: 1сек.)
<b>Обычный режим:</b>	0.5сек. (инициализация: 1сек.)
<b>Дискретность:</b>	
<b>Точный режим</b>	0.1 мм (переключается до 1 мм)
<b>Обычный режим</b>	1 мм (переключается до 10 мм)
<b>Температурная компенсация:</b>	от -40°C до +55°C
<b>Компенсация давления:</b>	
(hPa)	от 533 до 1,332hPa
(mmHg)	от 400 до 999 ммРтСт
<b>изменение постоянной призмы:</b>	от -999 до +999мм

## Створный указатель LG

<b>Источник света</b>	Светодиод высокой яркости
<b>Рабочее расстояние</b>	До 100 м
<b>Точность позиционирования</b>	6 см на 100 м
<b>Угол луча</b>	Около 1.5° 2.6 м на 100 м точке

## Микрометренные винты

<b>Тип:</b>	Коаксиальные струбцины
<b>Диапазон:</b>	± 3.5°

## Трегер

<b>Тип:</b>	съемный
-------------	---------

## Уровни

<b>DTM-532</b>	
<b>Цилиндрический:</b>	30"/2 мм
<b>Круглый:</b>	10'/2 мм

**DTM-552**

**Цилиндрический:** 20"/2 мм  
**Круглый:** 10'/2 мм

**DTM-522**

**Цилиндрический:** 30"/2 мм  
**Круглый:** 10'/2 мм

**Оптический центрир**

**Изображение:** Прямое  
**Увеличение:** 3х  
**Угол поля зрения:** 5°  
**Диапазон фокусировки:** от 0.5 м до бесконечности

**Экран и клавиатура**

**Тип:** Графический LCD, 128 x 64  
**Освещение экрана:** Лампа подсветки  
**Клавиатура:** 25 клавиш  
**Расположение:** с двух сторон для всех моделей

**Соединение инструмента**

**Связь:** тип RS-232C  
**Скорость:** 38400 бит/сек максимум  
**Внешние питание:** от 7.2 до 11В постоянного тока

**Батарея BC-80**

**Выходное напряжение:** DC 7.2В, перезаряжаемая  
**Время непрерывной работы:** 10.5 часов измерений углов и расстояний

**Температурный диапазон**

**Работы:** -20°C to +50°C  
**Хранения:** -25°C to +60°C

**Размеры**

**Прибора:** 166 x 156 x 365 мм  
**Упаковочного ящика:** 488 x 282 x 261мм

**Масса**

**Прибора:** Прим. 4.9кг  
**Батареи BC-80:** Прим. 0.6кг  
**Зарядного устройства Q-75U/E:** 0.45кг  
**Ящика:** Прим. 4.0кг

## Стандартные компоненты

- DTM-502
- Батарея BC-80
- Зарядное устройство Q-75U или Q-75E
- Шпилька
- Крышка объектива
- Виниловый чехол
- Руководство пользователя (этот документ)
- Упаковочный ящик
- Плечевой ремень

## Соединитель внешних устройств

Этот разъем используется как для подсоединения источника внешнего питания, так и для связи с внешним устройством.

Перед использованием соединителя внешних устройств убедитесь, что внешнее устройство соответствует техническим характеристикам, приведенным ниже.

Входное напряжение:

DC7.2 – 11В

Система:

RS-232C, асинхронный

Уровень сигнала:

±9В

Скорость:

38400 бит/сек

Тип разъема:

Hirose HR10A-7P-6P или

Hirose HR10-7P-6P




**Предостережение** – Соединения не показанные на рисунке 8.1 являются опасными для соединяемых приборов.



**Предостережение** – Для соединения используйте только штекеры, перечисленные выше. Использование других разъемов может повредить инструмент.

Соединителем для внешних устройств служит гнездо Hirose HR10A-7P-6S. Распиновка для присоединения внешнего устройства приведена ниже.

Контакт	Сигнал	Описание
1	RxD	Принимаемые данные (вход)
2	TxD	Посыпаемые данные (выход)
3	+	Питание
5	-	Общий
4, 6		Не задействованы

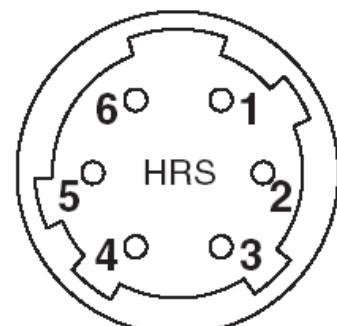

**Предостережение** – Применяйте только такую разводку сигналов, которая показана выше. Использование других разводок может повредить инструмент.

При присоединении внешнего источника питания, питающее напряжение подается на 3 контакт (вход питания) и 5 контакт (земля) на инструменте. Инструмент будет использовать внешний источник питания, если к нему присоединена переносная батарея BC-65.



**Предостережение** – Убедитесь, что питающее напряжение не выходит за пределы допустимого диапазона (7.2В – 11В). Использование другого питающего напряжения может повредить инструмент.

Для связи с внешним устройством подайте сигналы RS-232C с внешнего устройства на 1 контакт (входной сигнал) и на 2 контакт (Выходной сигнал) инструмента.

Крышка предохраняет разъем данных/внешнего питания когда он не используется.

Инструмент потеряет влагонепроницаемость, если крышка не надета или надета не плотно, и во время использования разъема данных/внешнего питания.

Инструмент может быть поврежден статическим электричеством с тела человека через разъем данных/внешнего питания. Перед переноской инструмента прикоснитесь к другому токопроводящему материалу для снятия статического электричества.

## ГЛАВА

---

# 8

## Системные диаграммы

В этой главе:

- Системные компоненты

## Системные компоненты

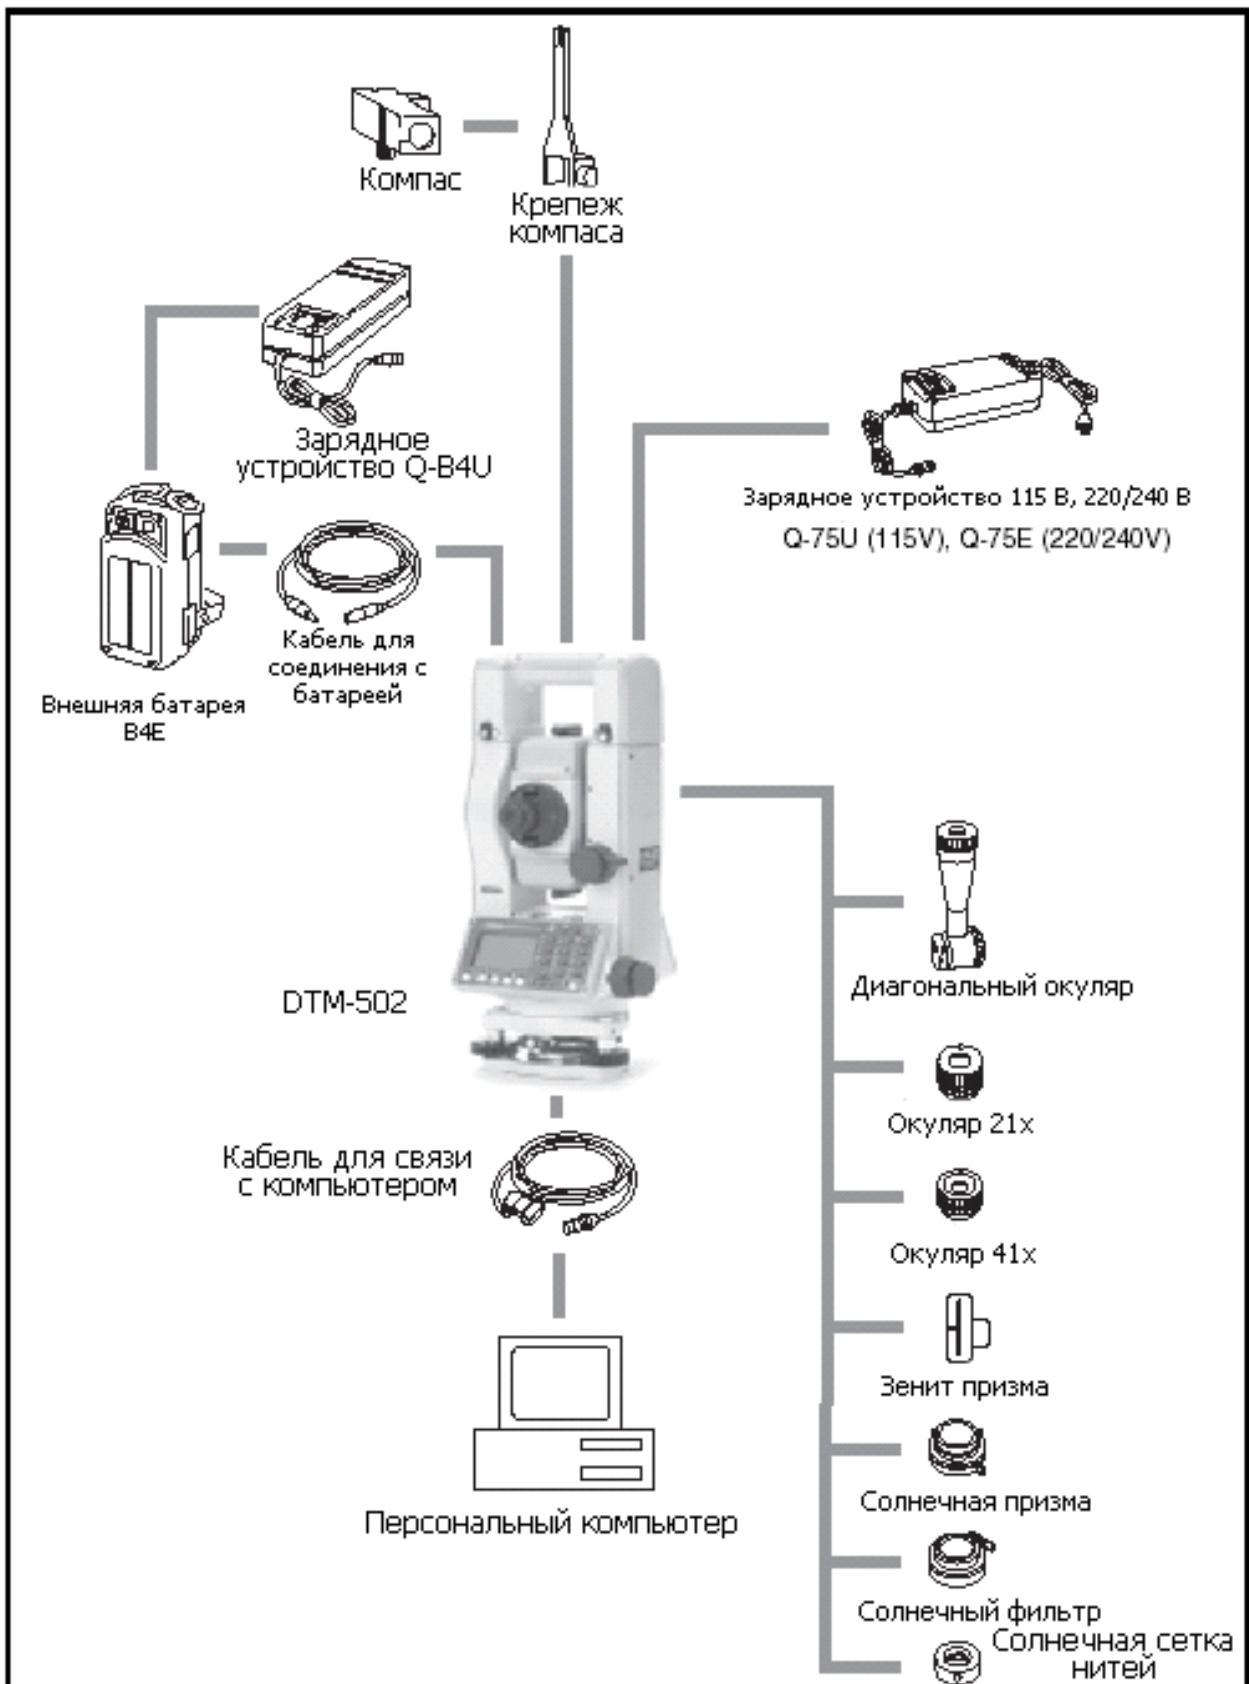


Рисунок 8.1 Измерительный комплекс

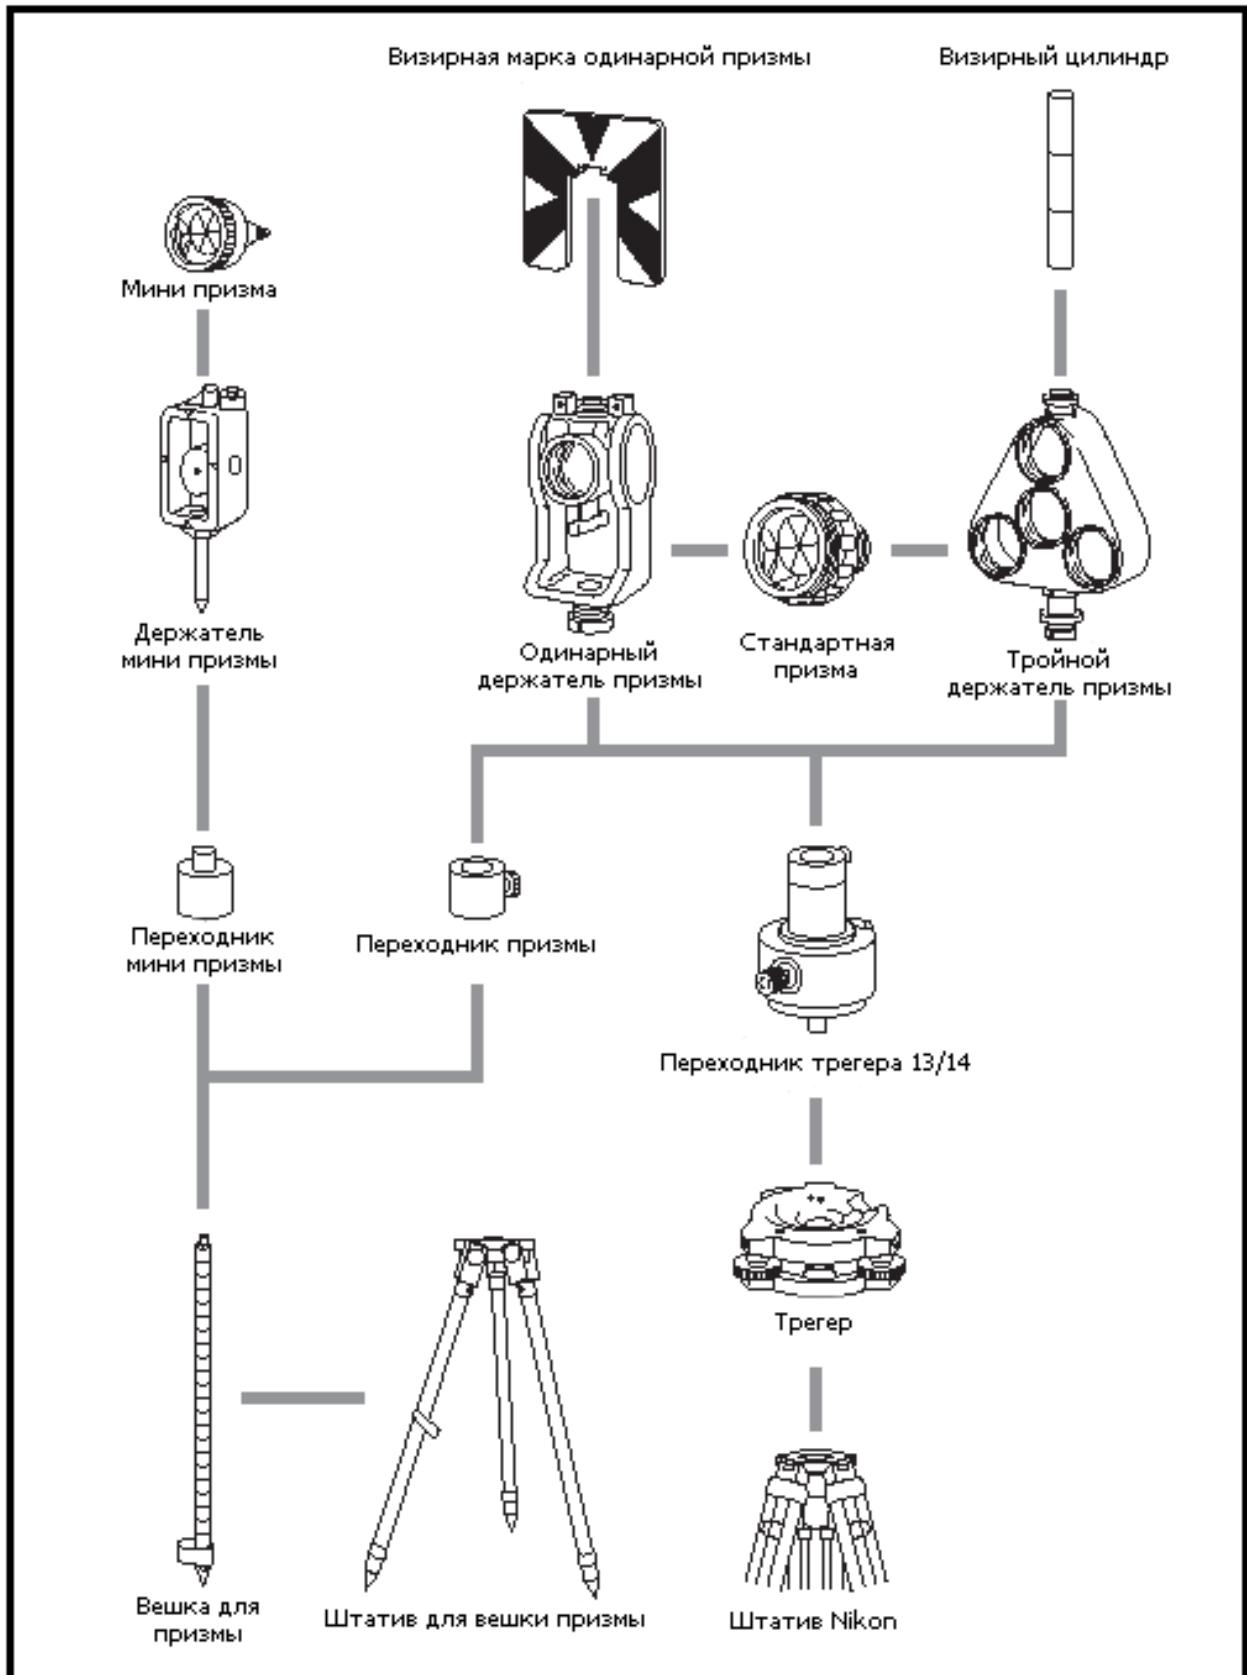


Рисунок 8.2 Комплект отражателей

## **Связь**

**В этой главе:**

- Загрузка данных координат
- Загрузка списка точек и списка кодов
- Разгрузка данных

## Загрузка данных координат

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие установки перейдите к «Меню» > «Установки» > «Связь». Дополнительная информация приведена в разделе «Связь».



### Формат загружаемых данных

Вы можете загружать данные координат в следующих форматах:

T	,	X	,	Y	,	Z	,	CD
---	---	---	---	---	---	---	---	----

T		X		Y		Z		CD
---	--	---	--	---	--	---	--	----

T	,	X	,	Y	,	Z
---	---	---	---	---	---	---

T		X		Y		Z
---	--	---	--	---	--	---

T	,	X	,	Y	,	,	CD
---	---	---	---	---	---	---	----

T		X		Y			CD
---	--	---	--	---	--	--	----

T	,	X	,	Y	,	,
---	---	---	---	---	---	---

T	,	X	,	Y	,
---	---	---	---	---	---

T	,	,	,	Z	,	CD
---	---	---	---	---	---	----

T	,	,	,	Z
---	---	---	---	---

Для описания форматов, приведенных выше, используются следующие коды:

Код	Описание	Длина
T	Номер точки	макс. 16 знаков
X	X координата	фактическое значение
Y	Y координата	фактическое значение
Z	Z координата	фактическое значение
CD	Код объекта	макс. 16 символов

### Пример данных

20100,6606.165,1639.383,30.762,RKBSS  
20104,1165611.6800,116401.4200,00032.8080  
20105 5967.677 1102.343 34.353 MANHOLE  
20106 4567.889 2340.665 33.444 PT1

20107 5967.677 1102.343 34.353  
20109,4657.778,2335.667,,PT2  
20111,4657.778,2335.667  
20113 4657.778 2335.667  
20115,,,34.353,MANHOLE  
20117,,,33.444

## Загрузка списка точек и списка кодов

### Настройки

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие установки перейдите к «Меню» > «Установки» > «Связь». Дополнительная информация приведена в разделе «Связь».



### Формат файла списка кодов или точек

Оба файла для списка имен точек и списка кодов имеют одну и ту же структуру. Но имена файлов должны быть следующие: “POINT.LST” для списка имен точек и “CODE.LST” для списка кодов.

```
DEFAULT
{
    String1 , Code1
    Layer2
    {
        String2-1, Code2-1
        String2-2, Code2-2
    }
    Layer3
    {
        Layer 3-1
        {
            String3-1-1, Code3-1-1
            String3-1-2, Code3-1-2
        }
        String3-2, Code3-2
        String3-3, Code3-3
    }
    String4, Code4
    String5, Code5
    String6, Code6
    String7, Code7
}
```

Первая строка должна содержать текст «DEFAULT», написанный заглавными

Фигурные скобки группируют объекты под предыдущей строкой.

Например Layer 3-1 содержит String 3-1-1 и String 3-1-2.

Layer 3 содержит 5 объектов от Layer 3-1 до Layer 3-3

«String» представлена символами, которые отображаются на экране. «Code» представлена символами, которые сохраняются в базе данных.

Рисунок 9.1 Формат файла списка кодов или точек

## **Пример файла списка кодов**

```
DEFAULT
{
    "STRUCTURES"
    {
        "TREE", "S0001"
        "FENCE", "S0002"
        "MAIL BOX", "S0003"
        "FLOWER BED", "S0004"
    }
    "ROADS"
    {
        "MANHOLE", "R0001"
        "CENTER LINE"
        {
            "WHITE", "R002-W"
            "YELLOW", "R002-Y"
        }
        "SIDEWALK", "R0003"
        "CRROSSING", "R0004"
        "BRIDGE", "R0005"
        "SIGNAL", "R0006"
        "HIGHWAY STAR", "R0007"
    }
    "RAILWAY"
    {
        "CRROSSING", "RW001"
        "STATION", "RW002"
        "SIGNAL", "RW003"
        "BRIDGE", "RW004"
        "TUNNEL", "RW005"
    }
}
```

## **Разгрузка данных**

### **Настройки**

Чтобы настроить скорость передачи данных и другие установки перейдите к «Меню» > «Установки» > «Связь». Дополнительная информация приведена в разделе «Связь».



## **Формат сырых данных NIKON**

### **Записи координат**

тип	,	t	,	(t id)	,	широта	,	долгота	,	отметка	,	код
-----	---	---	---	--------	---	--------	---	---------	---	---------	---	-----

Тип	Один из следующих типов: <b>UP</b> (Загруженная точка) <b>MP</b> (Точка, введенная вручную) <b>CC</b> (Вычисленные координаты) <b>RE</b> (Точка, полученная из засечки)
t	Номер точки
(t id = ID точки)	Идентификатор точки
code	Код точки
широта	Координата широты
долгота	Координата долготы
отметка	Координата высоты
код	Код объекта

### Запись установки станции

<b>ST</b>	,	stnpt	,	(stnid)	,	bspt	,	(bs id)	,	hi	,	bsazim	,	bsha
-----------	---	-------	---	---------	---	------	---	---------	---	----	---	--------	---	------

<b>ST</b>	Идентификатор записи станции
stnpt	Номер точки станции
(stnid)	(ID станции)
bspt	Номер задней точки
(bs id)	(ID задней точки)
hi	Высота инструмента
bsazim	Азимут на заднюю точку
bsha	Отсчет по горизонтальному кругу при наведении на заднюю точку

### Запись контрольной точки

<b>CP</b>	,	t	,	(t id)	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,	code
-----------	---	---	---	--------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---	------

<b>CP</b>	Идентификатор записи контрольной точки
t	Номер точки
(t id)	(ID точки)
ht	Высота отражателя
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени
code	Код объекта

### Запись измерений на любую точку

<b>SS</b>	,	t	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,	code
-----------	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---	------

<b>SS</b>	Идентификатор записи точки (обычный текст)
t	Номер точки
ht	Высота отражателя
sd	Наклонное расстояние

ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени
code	Код объекта

### Запись измерений точки, вынесенной в натуру

SS	,	t	,	(sopt)	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	,
----	---	---	---	--------	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	---

SS	Идентификатор записи точки (фиксированный текст)
t	Номер точки
(sopt)	(Исходный номер точки)
ht	Высота отражателя
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени

### КЛ/КП (F1/F2) измерения

Страна	,	t	,	ht	,	sd	,	ha	,	va	,	time	
--------	---	---	---	----	---	----	---	----	---	----	---	------	--

Страна	Круг, при котором проводилось измерений (КЛ или КП)
t	Номер точки
ht	Высота отражателя
sd	Наклонное расстояние
ha	Горизонтальный угол
va	Вертикальный угол
time	24-часовая метка времени

### Комментарий/ примечания

CO	,	текст
----	---	-------

CO	Идентификатор записи комментария
текст	Текст комментария

## Форматы записей SDR2x и SDR33

### Заголовок файла

00NM	ver	0000	datetime		ang	dist	press	temp	coor	1
------	-----	------	----------	--	-----	------	-------	------	------	---

1-4	00NM	Заголовок - идентификатор записи (фиксированный текст)
5-20	ver	SDR версия. Одна из следующих:
		<b>SDR20V03-05</b> SDR2x
		<b>SDR33V04-01</b> SDR33
21-24	0000	Не используется.
25-40	datetime	Время (в часах и минутах) и дата разгрузки.
41	ang	Угловые единицы. Одни из следующих:

			<b>1</b>	Градусы
			<b>2</b>	Гоны
			<b>4</b>	Милы
42	dist	Единицы расстояния. Одни из следующих:	<b>1</b>	Метры
			<b>2</b>	Футы
43	press	Единицы давления. Одни из следующих:	<b>1</b>	mmHg
			<b>2</b>	InchHg
			<b>3</b>	hPa
44	temp	Единицы температуры. Одни из следующих:	<b>1</b>	Градусы Цельсия
			<b>2</b>	Градусы Фаренгейта
45	coor	Система координат. Одна из следующих:	<b>1</b>	NEZ
			<b>2</b>	ENZ
46	1	Не используется.		

### Параметры инструмента

<b>01KI1</b>	instr	serNo	Instr	serNo	<b>1</b>	zero	VA	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
1-5	<b>01KI1</b>									
6-21	instr									
28-43										
22-27	serNo									
44-49										
50	<b>1</b>									
51	zero VA									
52-61	<b>0.000</b>									
62-71	<b>0.000</b>									
72-81	<b>0.000</b>									

### Запись параметров станции

<b>02KI</b>	stnpt	northing	easting	elevation	hi	desc
1-4	<b>02KI</b>					
5-8(2x),	stnpt					
5-20 (33)						
9-18 (2x)	northing					
21-36 (33)						
19-28 (2x)	easting					
37-52 (33)						
29-38 (2x)	elevation					
53-68 (33)						
39-48 (2x)	hi					
69-84 (33)						
49-64 (2x)	desc					
85-100 (33)						

### **Запись параметров цели**

<b>03NM</b>	ht
-------------	----

1-4	<b>03NM</b>	Идентификатор параметров станции (фиксированный текст)
5-14 (2x)	ht	Высота отражателя
5-20 (33)		

### **Запись для задней точки**

<b>07KI</b>	stnpt	bspt	bsazim	ha
-------------	-------	------	--------	----

1-4	<b>07KI</b>	Идентификатор параметров задней точки (фиксированный текст)
5-8 (2x)	stnpt	Номер точки станции
5-20 (33)		
9-12 (2x)	bspt	Номер точки ориентации
21-36 (33)		
13-22 (2x)	bsazim	Азимут на точку ориентации
37-52 (33)		
23-32 (2x)	ha	Отсчет по горизонтальному кругу
53-68 (33)		

### **Запись координат**

<b>08KI</b>	pt	northing	easting	elevation	desc
-------------	----	----------	---------	-----------	------

1-4	<b>08KI</b>	Идентификатор записи координат (фиксированный текст)
5-8(2x),	pt	Номер точки
5-20 (33)		
9-18 (2x)	northing	Широта
21-36 (33)		
19-28 (2x)	easting	Долгота
37-52 (33)		
29-38 (2x)	elevation	Высота
53-68 (33)		
39-54 (2x)	desc	Код объекта
69-84 (33)		

### **Запись наблюдений**

<b>09MC</b>	stnpt	pt	sd	va	ha	desc
-------------	-------	----	----	----	----	------

1-4	<b>09MC</b>	Идентификатор записи наблюдений (фиксированный текст)
5-8 (2x)	stnpt	Точка станции
5-20 (33)		
9-12 (2x)	pt	Точка наблюдения
21-36 (33)		
13-22 (2x)	sd	Наклонное расстояние
37-52 (33)		
23-32 (2x)	va	Вертикальный угол

53-68 (33)		
33-42 (2x)	ha	Горизонтальный угол
69-84 (33)		
43-58 (2x)	desc	Код точки
85-100 (33)		

### Запись идентификатора проекта

<b>10NM</b>	jobid	1	incZ	T&Pcorr	C&Rcorr	refcon	sealev
-------------	-------	---	------	---------	---------	--------	--------

1-4	<b>10NM</b>	Идентификатор записи проекта (фиксированный текст)
5-8 (2x)	jobid	Имя проекта/заголовок.
5-20 (33)		

*Примечание – Следующие поля только в формате SDR33.*

21	<b>1</b>	ID
22	incZ	2D или 3D координаты. Одно из следующего: <b>1</b> 2D <b>2</b> 3D
23	T&Pcorr	Атмосферная поправка. Одно из следующего: <b>1</b> Выкл. <b>2</b> Вкл.
24	C&Rcorr	Поправка за кривизну земли и рефракцию. Одно из следующего: <b>1</b> Выкл. <b>2</b> Вкл.
25	refcon	Постоянная рефракции. Одно из следующего: <b>1</b> 0.132 <b>2</b> 0.200
26	sealev	Поправка за уровень моря. Одно из следующего: <b>1</b> Выкл. <b>2</b> Вкл.

### Запись примечаний

<b>13NM</b>	note
-------------	------

1-4	<b>13NM</b>	Идентификатор записи примечания (фиксированный текст)
5-64	note	Текст примечания

### Примеры данных

#### Формат сырых данных Nikon

CO,Nikon RAW data format V2.00

CO,B: EXAMPLE5

CO,Description: SAMPLE DATA OF DOWNLOAD

CO,Client: NIKON

CO,Comments: YOKOHAMA PLANT

CO,Downloaded 22-JUL-2002 18:56:10

CO,Software: Pre-installed software version: 1.01

CO,Instrument: Nikon DTM-552  
CO,Dist Units: Metres  
CO,Angle Units: DDDMMSS  
CO,Zero azimuth: North  
CO,Zero VA: Zenith  
CO,Coord Order: NEZ  
CO,HA Raw data: Azimuth  
CO,Tilt Correction: VA:ON HA:ON  
CO, EXAMPLE5 <JOB> Created 22-JUL-2002 07:09:21  
MC,1,,100.000,200.000,10.000,  
CO,Temp:20C Press:760mmHg Prism:0 22-JUL-2002 07:11:34  
ST,1,,,1.400,55.4500,55.4500  
F1,,,0.0000,90.0000,8:27:58  
SS,3,1.200,330.706,326.027,20.320,07:13:46,SIGN  
SS,4,1.250,379.193,300.847,29.084,07:14:24,TREE  
SS,5,1.218,363.344,328.032,30.105,07:14:57,TREE R  
SO,1003,,1.240,331.220,326.783,19.998,07:18:17,

### **Формат данных координат Nikon**

1,100.0000,200.0000,10.0000,  
2,200.0000,300.0000,20.0000,  
3,116.9239,216.9140,11.8425,TRAIN PLATFORM  
4,126.6967,206.2596,11.2539,RAMP  
11,100.0045,199.9958,10.0000,  
13,116.9203,216.9113,11.7157,  
14,126.6955,206.2579,10.9908,  
21,100.0103,199.9958,10.0000,  
31,100.0013,200.0005,10.0000,  
41,100.0224,200.0331,9.9000,  
43,116.9263,216.9165,11.8016,CURB  
44,126.7042,206.2871,10.8193,DITCH  
45,116.9266,216.9160,11.8028,  
46,126.7046,206.2845,10.8213,CP POINT

### **Формат сырых данных SDR2x**

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2002 18:39:111211  
10NMTEST JOB  
01KI1 Nikon DTM552000000 Nikon DTM55200000012 0.000 0.000 0.000  
13NMDDownloaded 23-Jul-2002 18:39:22  
13NMSftware: Pre-installed software version: 1.01  
13NMInstrument: Nikon DTM-552  
13NMDist Units: Metres  
13NMAngle Units: Degrees  
13NMZero azimuth: North  
13NMZero VA: Horizon  
13NMCoord Order: NEZ  
13NMClient:  
13NMDescription:  
13NM P\_509 <JOB> Created 23-Jul-2002 07:09:21

08KI0001100.000 200.000 10.000  
08KI0002200.000 300.000 20.000  
02KI0001100.000 200.000 10.000 0.100  
07KI0001000245.0000 0.0000  
13F100000002<null> <null> 0.0000  
13F200000002<null> <null> 179.9639  
13NMBS Check HA:359.3525 Reset to HA: 0.0000 07:21:41  
13F10000000323.990 4.1694 0.0000  
13F20000000323.990 175.8403 180.0028  
03NM0.000  
13F10001000323.990 4.1653 359.9833 MAIN PLATFORM  
13F10001000427.445 2.4097 328.1958 RAMP  
13NMStart of 2-Pt Resection  
13F10000000427.445 2.4097 0.0000  
13F10000000323.991 4.1542 31.8042  
13F10000000427.430 1.8583 121.4306  
13F10000000323.976 3.8625 153.2306  
08KI0011100.005 199.996 10.000  
02KI0011100.005 199.996 10.000 0.100  
07KI0011000344.9980 0.0000

### **Формат данных координат SDR2x**

00NMSDR20V03-05 000023-Jul-2002 18:40:111211  
10NMTEST JOB  
01KI1 Nikon DTM552000000 Nikon DTM55200000012 0.000 0.000 0.000  
13NMDownloaded 23-Jul-2002 18:40:06  
13NMSftware: Pre-installed software version: 1.01  
13NMInstrument: Nikon DTM-552  
13NMDist Units: Metres  
13NMAngle Units: Degrees  
13NMZero azimuth: North  
13NMZero VA: Horizon  
13NMProjection correction: OFF  
13NMC&R correction: OFF  
13NMSea level correction: OFF  
13NMCoord Order: NEZ  
13NMClient:  
13NMDescription:  
13NMTilt Correction: VA:OFFHA:OFF  
13NM P\_0509 <JOB> Created 23-Jul-2002 07:09:21  
13NMPrism constant: 0  
08KI0001100.000 200.000 10.000  
08KI0002200.000 300.000 20.000  
13NMBacksight Check to Pt:2 HA:359.3525 07:21:39  
13NMBacksight Pt:2 Reset to HA: 0.0000 07:21:41  
08KI0003116.924 216.914 11.843 MAIN PLTFORM  
08KI0004126.697 206.260 11.254 RAMP  
13NMStart of 2-Pt Resection  
08KI0011100.005 199.996 10.000

## Сообщения об ошибках

В этой главе:

- Угол
- Координатная геометрия (Cogo)
- Связь
- Данные
- Менеджер проектов
- Программы
- Запись данных
- Поиск
- Настройки
- Вынос в натуру
- Установка станции

## **Угол**

**Установка станции должна быть сделана при КЛ/КП**

Вы выбрали «ANG>КЛ/КП» не сделав измерения КЛ/КП при установке станции. Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Затем вернитесь в установку станции и произведите измерения на заднюю точку (BS) при КЛ/КП.

## **Координатная геометрия (Cogo)**

**Нет результата**

Невозможно вычислить площадь, т.к. точки были введены в неверном порядке.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите точки в правильном порядке.

**Повтор координат**

Введены одинаковые точки или точки с координатами, идентичными ранее введенной точке.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем введите другую точку.

**Необходимы координаты XY**

Введенная точка не содержит XY координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в меню задач. Затем и введите точку, которая содержит XY координаты.

## **Связь**

Если ошибка обнаружена при загрузке данных, инструмент прекращает процесс загрузки и выводит одно из следующих сообщений.

**Проверьте данные**

Обнаружены ошибки в загружаемых данных, такие как, например буквенный символ, находящийся в значении координат.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

**Повтор точки**

Попытка загрузки точки с существующим именем Т.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте точку данных с ошибкой.



**Предостережение** – Если существующая точка является UP, СС или МР записью и не имеет отношения к станции или задней точке, она будет заменена загружаемой записью. Сообщения об ошибке в этом случае не будет.

**Имя Т более 16 символов**

Загружаемые данные содержат точку с именем или номером длиной более 16 символов.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

**XYZ вне диапазона**

Значения загружаемых координат содержат более чем 13 знаков.

Нажмите любую клавишу. Затем проверьте строку данных с ошибкой.

## **Данные**

**Нельзя редактировать текущую станцию**

Вы попытались редактировать текущую станцию.

**Примечание** – Редактирование для текущей станции невозможно. Однако могут быть отредактированы записи старых станций. При этом инструмент не сделает никаких перевычислений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода имени кода/слова.

#### Нельзя редактировать ST/BS, относящиеся к этой точке

Вы попытались редактировать координаты, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS). Нельзя редактировать координаты, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS).

Нажмите любую клавишу для возврата в экран просмотра данных.

#### Нельзя редактировать XYZ, полученные при измерении

Вы попытались изменить координаты SO, SS, или CP записи. Нельзя изменить координаты SO, SS, или CP записей.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран.

#### Удалить XYZ стн

Вы попытались удалить запись координат, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS). Необходимо подтвердить, что вы действительно хотите удалить запись координат, относящиеся к текущим точке станции или задней точке (ST/BS).

Для того, чтобы...	Нажмите...
Удалить XYZ	Программную клавишу «Удл»
Вернуться к предыдущему экрану без удаления XYZ	Программную клавишу «Отм» или <b>ESC</b>

### Менеджер проектов

Зад. невозм.

Вы попытались установить в качестве контрольного текущий проект.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Затем выберите другой проект.

#### Не могу создать

Для создания проекта или записи точки нет свободного места.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши «УДЛ».

#### Существ. зад.

Вы ввели имя для нового проекта, которое уже существует.

Нажмите любую клавишу и измените имя для нового проекта.

#### 32 проекта макс.

Вы попытались создать новый проект, а в памяти уже хранится 32 проекта.

Нажмите любую клавишу для возврата в менеджер проектов. Затем удалите старые проекты при помощи программной клавиши «УДЛ».

### Программы

Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в Программные функции.

Для того, чтобы...	Нажмите...
Перейти к меню установки станции	[2] или выберите «Устан.Стн»
Вернуться к Экрану основных измерений	[ESC]
Перейти к меню программ	[1] или выберите «Продолж»

	<b>Предупреждение</b> – Выбор опции «Продолж» не восстанавливает запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.
---	--

Требуются XY и Z корд.

Для функции S-План требуются XYZ координаты.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем введите 3D координаты точки.

## Запись данных

Память заполнена

Заполнена память для хранения данных.

Нажмите любую клавишу для возврата в Экран основных измерений. Затем:

Для того, чтобы...	Перейдите...
удалить данные	МЕНЮ >Данные
удалить проекты	МЕНЮ >Проекты

## ПОВТ. ТЧК

Вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте точку. Имеющиеся записи координат не могут быть перезаписаны данными измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Измените точку.

## Повт. ТЧК

При вводе точки вы попытались записать уже имеющуюся в текущем проекте запись, такую как SS, SO или CR. Существующая запись SS, SO или CR может быть перезаписана данными измерений.

Для того, чтобы...	Нажмите...
Вернуться к экрану ввода точки	[ESC] или программную клавишу «Отм»
Записать сырье данные и обновить данные координат	Программную клавишу «XYZ»
Только записать сырье данные	Программную клавишу «RAW»

## Не откр. Пркт

Нет открытого проекта.

Для того, чтобы...	Нажмите...
Открыть список проектов для выбора из него	[1] или выберите «Выбрать»
Создать новый проект	[2] или выберите «Создать»
Вернуться к предыдущему экрану	[ESC]

## **Нет Уст.СТН**

В текущем проекте нет записей станции или установка станции или проверка ЗТ не были сделаны после перезагрузки программы.

<b>Для того, чтобы...</b>	<b>Нажмите...</b>
Продолжить запись	[1] или выберите «Продолж». Если запись станции уже имеется в проекте, появится сообщение – «СО, использую текущую ориентацию».
Перейти к меню установки станции	[2] или выберите «Устан.Стн»
Вернуться к предыдущему экрану	[ESC]

## **Вне диапазона**

Попытка записать координату длиной более чем 13 цифр.

Нажмите любую клавишу для возврата в предыдущий экран. Проверьте координаты текущей станции.

## **Поиск**

### **ТЧ не найдена**

Нет точки, удовлетворяющей заданному критерию поиска.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки.

Это сообщение может появляться в различных функциях, таких как Установка станции или Вынос в натуру, где вводится номер точки или код Т/CD.

## **Настройки**

Настройки проекта были изменены

Вы изменили одну или более одной из следующих установок:

- На экране «Угол» – «НульVA» или НА
- На экране «Расстояние» – «Масштаб», «Коррекция Т-Д», «Ур.моря» или «Рефракция»
- На экране «Координаты» – «Порядок» или «Нуль АЗ»
- На экране «Единицы» – «Угол», «Расст», «Темп» или «Давление»

<b>Для того, чтобы...</b>	<b>Нажмите...</b>
Сбросить изменения для текущего проекта	[ESC] или программную клавишу «Отм». Текущий проект останется открытим.
Закрыть текущий проект и сохранить изменения в установках проекта	[ENT] или программную клавишу «OK»

**Примечание – Для записи точки, с использованием новых установок, создайте новый проект с новыми установками.**

## **Вынос в натуру**

### **Ошибка ввода**

Стиль имени точки в поле «От» отличается от стиля точки, используемого в поле «До».

Например, в поле «От» введено «1», а в поле «До» – «A200».

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода От/ До. Заново введите имена точек, используя одинаковый стиль в обеих полях.

## Нет Уст. СТН

Вы не выполнили установку станции или проверку ЗТ перед входом в функции Выноса в натуру.

Для того, чтобы...	Нажмите...
Перейти к меню установки станции	[2] или выберите «Устан.Стн»
Вернуться к Экрану основных измерений	[ESC]
Перейти к меню программ	[1] или выберите «Продолж»



**Предупреждение –** Выбор опции «Продолж» **не восстанавливает** запись последней станции. Используйте эту опцию только в том случае, если вы уверены, предыдущие координаты станции и текущая ориентация горизонтального угла верны. В противном случае, записи в программных функциях будут неверными.

## Установка станции

### Расчет невозможен, необходимо дополнительное измерение

Вычисление станции невозможно, ошибка при вычислении засечки. Это сообщение может появиться после удалении точки в экране просмотра измерений.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Сделайте повторное измерение для перевычисления координат станции.

### Повтор координат

Введенные точка или координаты идентичны координатами станции или одинаковые координаты двух точек в засечке.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте другую точку.

### Мало места

Не достаточно памяти для записи станции при запуске любой функции Установки станции.

Для того, чтобы...	Нажмите...
Вернуться к Экрану основных измерений	[ESC] или программную клавишу «Отм». Для удаления старых проектов в менеджере проектов используйте программную клавишу «УДЛ».
Продолжить	[ENT] или программную клавишу «ОК». Вы не можете быть уверены в записи всего процесса

### Требуются XY коорд

Введенная точка станции или задняя точка ST/BS не содержит N/E координат.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую N/E координаты.

### Требуются Z коорд

Введенная точка высотного репера не содержит Z координату.

Нажмите любую клавишу для возврата в экран ввода точки. Затем используйте точку, имеющую Z координату.